

speed&feed[®]

Benutzerhandbuch

speed&feed, 24.09.2013



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Part I Geschäftsbedingungen/Lizenzvereinbarungen	2
Part II Was ist neu in Version 4.6.1	3
Part III Systemvoraussetzungen	6
Part IV Installation von speed & feed	6
Part V Einführung speed & feed	8
Part VI Die Benutzeroberfläche	9
Part VII Arbeiten mit speed & feed	10
1 Verfahren Drehen	10
Drehen - Seite Eingabe (allgemein)	12
Drehen - Ra, Rt, Rz	19
Drehen - Seite Eingabe (Gewindedrehen)	20
Drehen - Gewindeauswahl	24
Drehen - Seite Eingabe (Keilrillenstechen)	25
Drehen - Seite Eingabe (Stechen axial)	29
Drehen - Seite Eingabe (Stechen radial)	33
Drehen - Spandigramm	37
Drehen - Werkstückinformation	38
Drehen - Werkzeuginformation	39
Drehen - Seite DB	39
Drehen - Seite Maschinenauswahl	42
Drehen - Seite Maschinenzeit	42
Drehen - Seite Ausgabe	49
Drehen - Manuelle Eingabe	50
Drehen - Seite Werkzeugdaten	51
Drehen - Filter für Datenansicht einstellen	54
2 Verfahren Fräsen	56
Fräsen - Seite Bearbeitungsfall	59
Fräsen - Seite DB	61
Fräsen - Seite Eingabe	64
Fräsen - Werkstückinformation	66
Fräsen - Werkzeuginformation	67
Fräsen - Seite Eingriffssituation	68
Fräsen - Seite Maschinenauswahl	69
Fräsen - Seite Ausgabe	70
Fräsen - Manuelle Eingabe	71
Fräsen - Weitere Berechnungsergebnisse	72
Fräsen - Seite Werkzeugdaten	73
3 Verfahren Bohren	77
Bohren - Seite Bearbeitungsfall	80

Bohren - Seite DB	82
Bohren - Seite Eingabe	87
Bohren - Seite Eingriffssituation	89
Bohren - Seite Maschinenauswahl	91
Bohren - Seite Ausgabe	92
Bohren - Manuelle Eingabe.....	93
Bohren - Seite Werkzeugdaten	94
4 Verfahren Bohren mit Gewinde	98
Bohren mit Gewinde - Seite Bearbeitungsfall	100
Bohren mit Gewinde - Seite DB	105
Bohren mit Gewinde - Seite Eingabe	106
Bohren mit Gewinde - Seite Eingriffssituation	110
Bohren mit Gewinde - Seite Maschinenauswahl	116
Bohren mit Gewinde - Seite Ausgabe Bohren	116
Bohren mit Gewinde - Seite Ausgabe Gewinde	117
Bohren mit Gewinde - Seite Werkzeugdaten	118
5 Verfahren Kalkulation Blechkonstruktion	119
Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Ausgabe Kostenauflösung	120
Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Bearbeitungsfall	122
Hinweis zur Gewichtsangabe G.....	124
Hinweis zur Materialstärke S.....	124
Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Eingabe Herstellerwerte	124
Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Eingabe Teilebeschreibung	126
Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Kostendaten	129
Teiledaten Blechkonstruktion.....	131
6 Übersicht über Berechnungswerte	131
Übersicht - Baumnavigation	132
Übersicht - Tabellenansicht	132
7 Teileverwaltung	132
Teil bearbeiten	133
Teildaten bearbeiten	135
Teilnummer festlegen.....	139
Teil suchen und bearbeiten	140
Druckoptionen.....	142
Arbeitsgänge und Sequenzen bearbeiten	143
Teil auswählen.....	145
Arbeitsgang bearbeiten.....	146
Lohnstrukturkosten bearbeiten (Übersicht).....	148
Lohnstrukturkosten bearbeiten.....	149
Sequenz bearbeiten.....	149
Sequenz erstellen.....	150
Sequenz hinzufügen.....	152
Nebenzeit.....	156
Berechnete Daten Sequenzen zuordnen.....	157
Kalkulationsdetails.....	161
Manuelle Kalkulationsdetails.....	163
Löschoptionen.....	164
Arbeitsgangnummer festlegen.....	165
Sequenznummer festlegen.....	165
8 Datenbankschnittstelle für Hersteller	165
Herstellerauswahl	167
Merkmale zur Darstellung auswählen	168

Nur Kurzbeschreibung	168
9 Maschinendaten	169
Maschinendaten bearbeiten	172
Machine löschen	174
Verknüpfungen anzeigen	176
Maschinen-ID festlegen	177
10 Werkzeugdaten	178
Werkzeugnummer festlegen	183
11 Berechnungsparameter	184
Exponenten	186
12 Katalog	187
13 Datensicherung	188
14 Datenaustausch	189
15 ID festlegen	193
16 Druckvorschau	193
17 Materialauswahl nach VDI 3323	197
18 Schneidengeometrie DIN/ISO 1832	199
19 Schneidstoffauswahl	203
20 Schneidstoffe nach ISO 513 DIN 4990	204
21 Sprache	207
22 Über speed & feed	208
23 Was ist neu	209
24 Auszug VDI 3323	210
25 FAQ (Frequently Asked Questions)	216
26 Bild vergrößern	216
 Index	 219

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

willkommen bei speed&feed, der Software für Schnittwertdatenoptimierung.

Das vorliegende Benutzerhandbuch beschreibt Ihnen die komfortable Bedienung von speed&feed. Sie erfahren, wie man anhand der einfachen graphische Bedienoberfläche, schnell und unkompliziert zu Schnittwertdaten für Fräsen, Dehen, Bohren und Bohren mit Gewinde gelangt. Außerdem wird beschrieben wie Sie ein Teil mittels Arbeitsgängen und Sequenzen kalkulieren können.

Bei weiteren Fragen zum Produkt unterstützen wir Sie gerne. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Nachschlagen.

Ihr speed&feed Team

1 Geschäftsbedingungen/Lizenzvereinbarungen

Verwender-Lizenzvertrag und Gewährleistungsbeschränkung

1. Lizenz für die Verwendung der **speed&feed**-Software

Dieses Rechtsdokument ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen, dem nachfolgend als Lizenznehmer genannten Endverwender, und der nachfolgend als Lizenzgeber bezeichneten Firma Günter Grub, die nachfolgend als Software bezeichnete **speed&feed**-Software zu benutzen.

Durch das Installieren dieser Software auf einem Computer oder durch Verwendung der Software nimmt der Lizenznehmer die Bestimmungen dieser Vereinbarung an.

2. Lizenzgewährung

In Anbetracht der Zahlung der Lizenzgebühr, die ein Teil des Preises ist, die der Lizenznehmer für dieses Produkt zahlte, und in Anbetracht der Zustimmung des Lizenznehmers, sich an die hier niedergelegten Bestimmungen und Bedingungen zu halten, erteilt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine nicht übertragbare Lizenz, die beigefügte Kopie der Software zu verwenden.

3. Eigentum der Software

Dem Lizenznehmer gehören die magnetischen oder anderen physikalischen Medien, auf denen die Software aufgenommen ist. Die Software auf den Ursprungsmedien oder irgendeine Kopie der Software, die Urheberrechte an einem solchen Produkt, das gedruckte Material bleiben im Eigentum des Lizenzgebers. Die Software wird nach dieser Vereinbarung auf der Basis einer Verwenderlizenz und nicht aufgrund eines Verkaufs der Software geliefert.

4. Kopier- und Verwendungsbeschränkung

Dem Lizenznehmer ist es verboten, die Software an ein Kommunikationsnetz abzugeben. Der Lizenznehmer darf sich der Software an nur einem Arbeitsplatz der Betriebseinheit bedienen, welchem die begleitende Software geliefert wird.

Die begleitende Software und Dokumentation enthalten Informationen, die Eigentum des Lizenzgebers sind. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Software oder die dazugehörige Dokumentation oder irgendeinen Teil hiervon ohne schriftliches Einverständnis des Lizenzgebers niemandem außer den eigenen Angestellten des Lizenznehmers auszuliefern, zu offenbaren oder anderweitig verfügbar zu machen, und der Lizenznehmer stimmt zu, solche gesetzlich geschützten Informationen in gleicher Weise wie eigene Betriebsgeheimnisse oder gesetzlich geschützte Informationen zu schützen.

5. Übertragungsbeschränkungen

Die Software wird für die Verwendung durch den Lizenznehmer lizenziert. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, davon Abstand zu nehmen, die Software, welche Gegenstand der Vereinbarung ist, zu verkaufen, zu verpachten, zu übertragen, zu überschreiben, zu lizenzieren oder anderweitig an einen Dritten zu übergeben, soweit nicht nachfolgend etwas anderes vorgesehen ist.

6. Aktualisierungsprogramm

Der Lizenzgeber wird auf den neuesten Stand gebrachte Versionen der Software schaffen, soweit dies erforderlich ist, und sie dem Lizenznehmer gegen eine veröffentlichte oder anderweitig ausgehandelte Gebühr zur Verfügung stellen.

7. Gewährleistungsbeschränkung

Die Software und die begleitenden schriftlichen Materialien (einschließlich Instruktionen für die Verwendung) werden ohne Gewährleistung irgendwelcher Art ausgeliefert. Der Lizenzgeber kann nicht für die Kompatibilität der Software mit einer speziellen Hardware garantieren und tut dies nicht. Unrichtig nachgewiesene Produktdaten werden bei der nächsten Aktualisierung der Software korrigiert.

Der Lizenzgeber übernimmt keine Verantwortung für direkte und indirekte Schäden, Folgeschäden oder Begleitschäden, die der Lizenznehmer oder eine andere Person oder ein anderes Unternehmen (einschließlich, aber nicht ausschließlich Schäden für den Verlust an Geschäftsgewinnen, Geschäftsunterbrechung, Verlust an Computerausrüstung, Kapitalkosten, Kosten für Austauschleistungen, Ausfallkosten usw.) aufgrund der Verwendung oder einer Unfähigkeit zur Verwendung der Software von Material, Information oder Dokumentation, die nach dieser Vereinbarung geliefert werden, oder eines Produktes, das aus der Verwendung der Software stammt, erleidet.

Der Lizenznehmer soll den Lizenzgeber von und gegen irgendwelche und alle Haftungen, Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten, Schäden oder Kosten einschließlich Gebühren für Rechtsverfolgungen, die aus einem Anspruch gegen den Lizenzgeber entstehen, d.h. in irgendeiner Weise mit der Verwendung der Software durch den Lizenznehmer verbunden sind, schützen, freistellen, schadlos halten und verteidigen.

8. Beendigung

Ungeachtet anderer Rechte ist der Lizenzgeber berechtigt, den Lizenzvertrag zu kündigen, wenn gegen die Bestimmungen und Bedingungen dieses Lizenzvertrages verstoßen wird. In diesem Falle ist der Lizenznehmer verpflichtet, alle Kopien des Softwareproduktes und all seinen Komponenten zu vernichten.

9. Abtrennbarkeit (Salvatorische Klausel)

Wenn irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung von einem zuständigen Gericht für ungültig, ungesetzlich oder undurchsetzbar unter einem anwendbaren Gesetz oder einer anwendbaren Vorschrift erklärt, soll eine solche Bestimmung von dieser Vereinbarung abgetrennt werden, und sollen die restlichen Bestimmungen voll in Kraft und wirksam bleiben.

10. Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Zweibrücken.

2 Was ist neu in Version 4.6.1

Version 4.6.1.0 vom 14.05.2013

Einstellungen:

- Es ist jetzt möglich beim Import und Export von Daten das Datentrennzeichen einzustellen (Strichpunkt, Tabulator, Pipe).

Maschinendaten:

- Hier wurde das Datenfeld "Pauschale" Umschaltzeit hinzugefügt. Diese wird auch bei der Kalkulation berücksichtigt.

Teile-Dialog:

- Bei der Oberflächenbeschaffenheit wurde die Standardeinstellung auf "Ohne" umgestellt.

Werkzeugdaten in den Berechnungsprogrammen:

- Werkzeugdaten werden jetzt mit Bildern übernommen.

Drehen:

- Bei der Einstellung von "Bearbeitung" wird jetzt "Mittel als Standardeinstellung angezeigt.

Fehlerbehebung bei Werkzeugdaten:

- Das Dublizieren von Werkzeugdaten funktioniert jetzt in allen Tabellen korrekt (z.B. FSJ).

Fehlerbehebung in der Teilekalkulation:

- "MECHANISCH 1" wurde aus allen Berechnungsansichten entfernt.
- Die Reports (z.B. Druckvorschau mit Berechnungsparametern) werden jetzt vollständig und korrekt angezeigt (Drehen, Fräsen, Bohren, Bohren mit Gewinde).

Wichtiger Hinweis zum automatischen Datenbank-Update:

speed&feed führt beim erstmaligen Start ein automatisches Update der Datenbankstruktur durch. Dadurch kann es zu einer Fehlermeldung kommen!

Diese wird aber nur einmalig und nach der Aktualisierung und dem erneuten Start von **speed&feed** nicht mehr angezeigt.

Version 4.0.0.4 vom 27.11.2011

Maschinenzeitberechnung:

- Bei der Option Maschinenzeitberechnung kann die Nutenbreite unter Maß L beliebig angegeben werden. Die Anzahl Schnitte werden dann über die Stechbreite ab ermittelt.

Exportschnittstelle:

- Bei allen Verfahren können die gespeicherten Ein- und Ausgabewerte über ein CSV - oder HTML-Export an einen externen Anwender (CAM Programm) übergeben werden.

Version 4.0.0.3 vom 31.03.2009

Neugestaltet Oberfläche

- Statusleiste übersichtlicher mit Icons und Beschreibung.

Teilekalkulation:

- Berechnung der Nebenzeiten durch Wegangabe in mm, wenn in der Maschinendatendatei Eintragungen hinterlegt sind.

Datenbank

- Erweitern der Maschinendaten um zwei Datenfelder zum Berechnen der Nebenzeiten.

Version 4.0.0.2 vom 14.02.2009

Teilekalkulation:

- Übernahme der Werkzeugbilder und Beschreibungen in den einzelnen Sequenzen.
- Automatische Anzeige der Arbeitsgangnummer und der Sequenznummer.
- Prüfen der Machinendaten in der Teilekalkulation und Hinweise zur ausgewählten Maschine.
- Teilebilder können bei der Kalkulation im Zoommodus geöffnet bleiben zur Ansicht von Details.

Version 3.7.3.9 vom 21.01.2008

- Speichern, Speichern unter und Laden von Berechnungswerten für die Verfahren Fräsen, Drehen, Bohren und Bohren mit Gewinde.

Version 3.7.3.6 vom 07.04.2007

- Duplizierung von Teilen inklusive Arbeitsgänge und Sequenzen (Sequenzen mit Bohren mit Gewinde-Berechnung werden noch nicht berücksichtigt beim Duplizieren).
- Schnittstelle zu JobDISPO ERP (FAUSER AG) ist in Version 1.0 implementiert und kann jetzt genutzt werden.

Version 3.7.3.5 vom 27.01.2007

- Duplizierung von Teilen inklusive Arbeitsgänge (ohne Sequenzen)
- Horizontales Scrollen von Tabellen jetzt auch bei Windows XP

Version 3.7.3.4 vom 10.12.2006

- Komplette Duplizierung von Maschinen inklusive Bilder

Version 3.7.3.2 vom 26.11.2006

- Einfache Duplizierung (ohne Arbeitsgänge, Sequenzen und Bilder) von Teilen
- Hinterlegen von Maschinenbildern
- Reportingfunktion für Maschinen
- Manuelle Eingabe auf dem Reiter Ausgabe jetzt nutzbar, um die Drehzahl, die Maschinenleistung und somit die Eingriffszeit zu verändern. **Hinweis:** Standzeitparameter werden derzeit noch nicht vollständig zurückgerechnet!
- Einfache Duplizierung (ohne Bild) von Maschinen
- Hilfe in deutscher Sprache vervollständigt

Version 3.7.2 vom 20.04.2006

- Pflege und Berücksichtigung von Nebenzeiten bei Sequenzen
- Pflege und Berücksichtigung von Lohnstrukturkosten pro Arbeitsgang
- Dialog für Manuelle Kostenkalkulation
- Suchdialog für Teile mit Baumansicht und Reportingfunktion

Version 3.7.1

- Kostenkalkulation von Teilen

- Kostenkalkulation von Blechteilen
- Mehrere Berechnungsdialoge können jetzt gleichzeitig geöffnet werden
- Hinzufügen von vorhandenen Berechnungsdaten aus einem Berechnungsdialog zu einem Teil
- Datensicherungsfunktion
- Beim Programmstart wird ein Informationsdialog zum Thema „Was ist neu“ bei **speed&feed** angezeigt (optional abschaltbar)
- Hilfe in deutscher Sprache und Hilfeschnittflächen in allen Benutzerdialogen
- Häufig gestellte Fragen (FAQ's)
- Handbuch in deutscher Sprache

3 Systemvoraussetzungen

- Windows Betriebssystem (ME 2000, XP, Vista, W 7, S 2003, S 2008, S 2008 R)
- 160 MB freier Festplattenspeicher
- mindestens 256 MB Arbeitsspeicher

4 Installation von speed & feed

Installation der **speed&feed** Software für Windows ME 2000, XP, Vista, Win 7 32 Bit (Rechner Installation). Die Installation von speed&feed Software ist denkbar einfach.

Vor der Installation schließen Sie möglichst alle geöffneten Anwendungen und gehen dann bitte wie folgt vor, um **speed&feed** zu installieren:

Schritt 1:

Starten Sie die Installation bitte mit einem Doppelklick auf "Setup.exe". Bitte bestätigen Sie die Installationsvorbereitung im nächsten Dialogfenster mit "Weiter".

Schritt 2:

Stimmen Sie bitte dem Lizenzvertrag zu, indem Sie die Option "Ich stimme zu" aktivieren. Bestätigen Sie Ihre Eingabe bitte mit einem Klick auf "Weiter".

Schritt 3:

Als nächsten Schritt wählen Sie den Installationsordner. Die Software gibt automatisch einen Ordner an. Wir empfehlen Ihnen, das Programm unter diesem Ordner zu installieren.

Möchten Sie **speed&feed** in einem anderen Ordner installieren, wählen Sie den Pfad bitte über "Durchsuchen". Bestätigen Sie den Installationsordner mit einem Klick auf "Weiter".

speed&feed wird nun installiert.

Schritt 4:

Nachdem sämtliche Dateien installiert wurden, werden Sie gefragt, ob **speed&feed** automatisch gestartet werden soll. Klicken Sie bitte auf "Weiter".

Die **speed&feed** Software wurde nun auf Ihrem Rechner erfolgreich installiert, worauf sie im letzten Dialogfenster hingewiesen werden.

Nach der Installation startet ggf. automatisch die **speed&feed** Software.

Klicken Sie bitte auf "Schließen", um die Installation abzuschließen.

Installation der speed&feed Software - Windows 7 64 Bit (Rechner Installation)

Bei der 64 Bit Version von Windows werden die Access-Datenbanken von **speed&feed** (nur 32 Bit) nicht durch die ODBC-Treiber der 64 Bit Version unterstützt!

Die Verwaltung der ODBC-Datenquellen ist deshalb zweimal im Windows-System vorhanden. Einmal als 64 Bit Version und einmal als 32 Bit Version (odbcad32.exe). Starten Sie diese 32 Bit Version und verbinden Sie die Access-Treiber mit den bereits von **speed&feed** installierten Datenbanken.

Möglicher Pfad zum ODBC-Treiberprogramm: C:\WINDOWS\system\odbcad32.exe

Installation der speed&feed Software - Windows S 2003, S 2008, S 2008 R (Server Installation)

Bei der Server-Installation gilt zunächst die gleiche Vorgehensweise wie oben bereits beschrieben, jedoch benötigen Sie dazu die entsprechenden Administratorrechte:

1. Installation der Software auf dem Server. Verzeichnis //Name// freigeben und Installation wie oben beschreiben ausführen.
2. In den Home-Verzeichnissen der User Ordner //Name// anlegen und jeweils die Datei *spf.mdb* hineinkopieren, wenn keine gemeinsame Daten angelegt werden sollen.
3. Am Client als User anmelden.
4. Verknüpfung mit **speed&feed** auf dem Desktop erzeugen:
\\Servername\Freigabename\Programmname\speedfeed.exe
5. Ausführen von odbcad32.exe, für die Konfiguration der Datenbankverknüpfungen (finden Sie im Windows System32 Verzeichnis).

Hinzufügen der folgenden **speed&feed** Datenbankverknüpfungen:

Driver for Microsoft Access

Fertigstellen

Eigende Datenbank auswählen: Z:\Name\spf.mdb (Z:\ = Home-Verzeichnis) oder

Gemeinsame Datenbank auswählen:

\\Servername\Freigabename\Programmname\database\spf.mdb

Datenquellenname: spf

OK

Driver for Microsoft Access

Fertigstellen

Datenbank auswählen: \\Servername\Freigabename\Programmname\database\spfdat.mdb

Datenquellenname: spfdat

OK

Driver for Microsoft Access

Fertigstellen

Datenbank auswählen:

\\Servername\Freigabename\Programmname\database\spfdat_client.mdb

Datenquellenname: spf_client

OK

Driver for Microsoft Access

Fertigstellen

Datenbank auswählen: \\Servername\Freigabename\Programmname\database\spfbhl.mdb

Datenquellenname: spfbhl

OK

Driver for Microsoft Access
 Fertigstellen
 Datenbank auswählen:
 \\Servername\Freigabename\Programmname\database\spfwkz_client.mdb
 Datenquellennamen: spfwkz_client
 OK

5 Einführung speed & feed

speed&feed ist ein modular aufgebautes Software-System zur Optimierung Ihrer Schnittwertdaten. Möchten Sie ohne aufwendige und kostspielige Versuche sinnvolle Einstiegswerte für Ihre Schnittdaten finden? **speed&feed** hilft Ihnen dabei! DIN-gerecht, für alle Fertigungsverfahren nach DIN 8589, mit geometrisch bestimmter und unbestimmter Schneide. Stellen Sie Ihren individuellen Bedarf zusammen! Einzeln oder im Paket erhalten Sie die folgenden Module:

- [Fräsen](#)
- [Drehen](#)
- [Bohren](#)
- [Bohren mit Gewinde](#)
- [Kalkulation Blechkonstruktion](#)


Leistungsumfang aller **speed&feed**-Module:

- Grafische [Bedienoberfläche](#)
- Modellberechnung über Taylergleichungen mit in langjähriger Praxis ermittelten Parametern
- [Materialkatalog](#) mit Einteilung in Zerspanungsklassen nach [VDI 3323](#)
- Schneidstoff/Werkstoff-Zuordnung nach [DIN/ISO 513](#)
- Grafische Mehrbereichssorten-Darstellung der [Schneidstoff/Werkstoff-Zuordnung](#)
- Einbindung von Werkzeugkatalogen
- Maschinendatenverwaltung
- Berücksichtigung des Maschinenzustandes
- Druck aller Ein- und Ausgaben
- Abspeicherung erfolgter Berechnungen unter einer Ident-Nummer
- Manuelle Veränderung der Ausgabeparameter mit anschließender Neuberechnung
- Berechnung der Leistungsdaten mit abgestumpfter Schneide

speed&feed ermittelt das Optimum vollautomatisch mit dem gespeicherten Know-how erfahrener Praktiker. Über manuelle Veränderungen der Schnittgeschwindigkeit, des Vorschubes, der Standzeit oder der Verschleißgröße bestimmen Sie mit. Passen Sie die Ergebnisse an Ihren Bedarf an. Integrierte Plausibilitätskontrollen gewährleisten sichere Ergebnisse innerhalb des Vertrauensbereiches.

6 Die Benutzeroberfläche

Das folgende Bild zeigt die Benutzeroberfläche von **speed&feed**. Eine genauere Beschreibung der einzelnen Elemente können Sie weiter unten nachlesen:

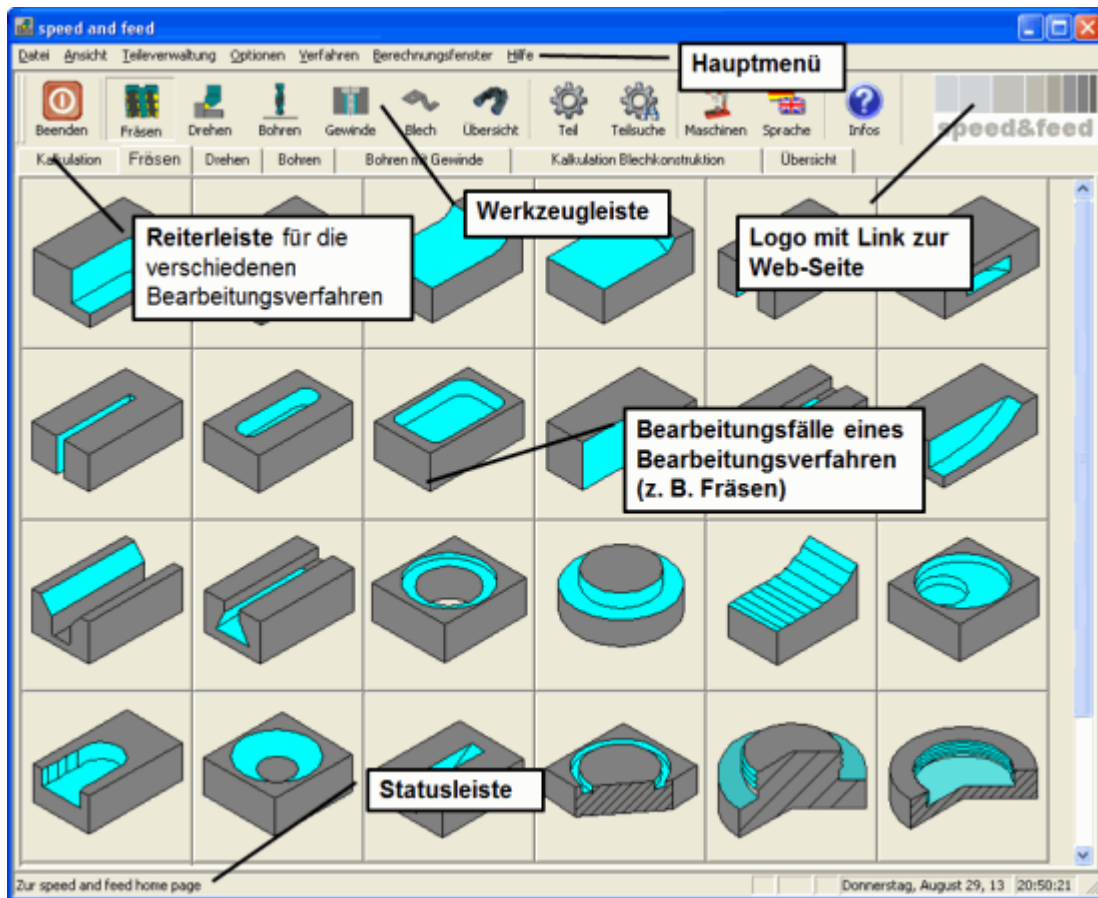

Hauptmenü

Über das Hauptmenü sind alle Funktionen von **speed&feed** erreichbar.

Werkzeugleiste



Über die Werkzeugleiste können Sie direkt alle wichtigen Funktionen von **speed&feed** aufrufen:

- Über die Werkzeugschaltfläche **Beenden** wird **speed&feed** beendet.
- Über die Werkzeugschaltfläche **Fräsen** gelangt man unmittelbar zum graphischen Überblick der Fräsbearbeitungsfälle.
- Über die Werkzeugschaltfläche **Drehen** gelangt man unmittelbar zum graphischen Überblick der Drehbearbeitungsfälle.
- Über die Werkzeugschaltfläche **Bohren** gelangt man unmittelbar zum graphischen Überblick der Bohrbearbeitungsfälle.

- Über die Werkzeugschaltfläche [Gewinde](#) gelangt man unmittelbar zum graphischen Überblick der Bearbeitungsfälle für Bohren mit Gewinde.
- Über die Werkzeugschaltfläche [Blech](#) gelangt man unmittelbar zum graphischen Überblick der verschiedenen Blechkalkulationsverfahren.
- Über die Werkzeugschaltfläche [Übersicht](#) gelangt man zur Übersicht über sämtliche Kalkulationsergebnisse aus den verschiedenen Bearbeitungsfällen.
- Über die Werkzeugschaltfläche [Teil](#) gelangt man direkt zum Dialog *Verwaltung Teile*.
- Über die Werkzeugschaltfläche [Teilsuche](#) gelangt man direkt zum Dialog *Teil suchen und bearbeiten...*
- Über die Werkzeugschaltfläche [Maschinen](#) gelangt man direkt zum Dialog *Maschinendaten*.
- Über die Werkzeugschaltfläche [Sprache](#) gelangt man unmittelbar zum Sprachauswahldialog.
- Über die Werkzeugschaltfläche [Infos](#) gelangt man unmittelbar zum Dialog *Info über speed&feed*.

Reiterleiste

Über die Reiterleiste können Sie zwischen den einzelnen Bearbeitungsverfahren hin- und herspringen.

Logo

Beim Klicken auf das angezeigte Logo gelangen Sie auf die Website von **speed&feed**.

Bearbeitungsfälle

Wir auf der Reiterleiste ein Bearbeitungsverfahren ([Fräsen](#), [Drehen](#), [Bohren](#), [Bohren mit Gewinde](#) oder [Kalkulation Blechkonstruktion](#)) ausgewählt, dann werden die jeweiligen Bearbeitungsfälle in Form eines graphischen Überblicks angezeigt. Klick man eine Bearbeitungsfall an, gelangt man zu dem betreffenden Kalkulationsmodul.

Statusleiste

Die Statusleiste zeigt eine kurze Hilfe zum aktuell gewählten Menüpunkt, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an.

7 Arbeiten mit speed & feed

speed&feed ist ein modular aufgebautes Software-System zur Optimierung und Findung Ihrer Schnittwertdaten, sowie der Kostenkalkulation von Konstruktionsteilen.

Möchten Sie ohne aufwendige und kostspielige Versuche Einstiegswerte für Ihre Bearbeitungssituation finden, **speed&feed** hilft Ihnen dabei.

Leistungsumfang aller **speed&feed** Module:

- Grafische Bedienoberfläche
- Modellberechnungen über Taylergleichung mit in langjähriger Praxis ermittelten Parameter. Materialkatalog mit Einteilung der Materialien nach [VDI 3323](#) (Stahlschlüssel Fa Wegst GmbH D-71672 Marbach) Schneidstoff - Werkstoff Zuordnung nach [DIN/ISO 513](#) und [Materialauswahl VDI 3323](#).

7.1 Verfahren Drehen

Das Drehprogramm beinhaltet die heute üblichen Fertigungsverfahren mit Werkzeughaltern nach DIN/ISO 4983-5608, die Wendeplattengeometrien nach [DIN/ISO 4987-1832](#) sowie die Schneidstoffe nach [DIN/ISO 513](#), wie sie von den unterschiedlichsten Herstellern auf dem Markt angeboten werden. Die Berechnung erfolgt auf Erfahrungswerten, die in der Praxis ermittelt wurden. Alle Werte sind als Modelle mit den entsprechenden Parametern hinterlegt und werden mit


der erweiterten Taylorgleichung ausgegeben.

Die Berechnung erfolgt auf Erfahrungswerten, die in der Praxis ermittelt wurden. Alle Werte sind als Modelle mit den entsprechenden Parametern hinterlegt und werden mit der erweiterten Taylorgleichung ausgegeben.

$$V_C = V_{st} * f^E * a_p^F * T^G * V_B^H$$

Die Materialien sind nach VDI 3323 in Zerspanungsklassen eingeteilt. Die Schneidstoffe sind nach Angaben namhafter Hersteller in der [DIN/ISO 513](#) den Werkstoffen zugeordnet und werden als Mehrbereichssorten in der Schneidstoffgraphik farblich dargestellt.

Es stehen Ihnen 10 Drehverfahren zur Auswahl:

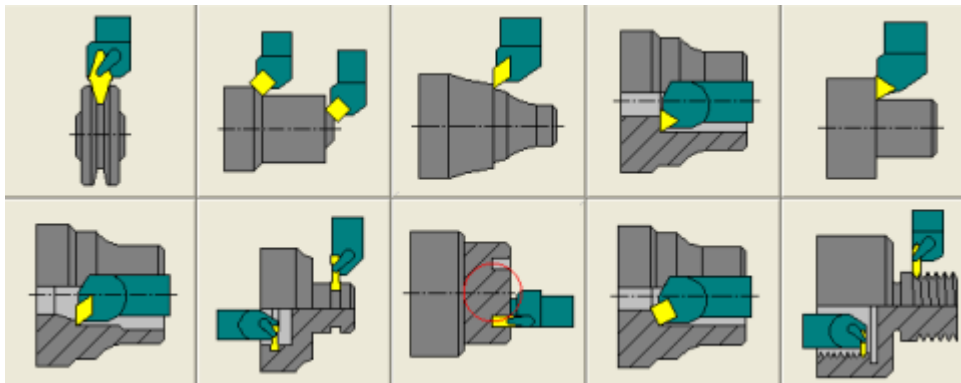

- Einstecken Keilrillen
- Außen-Längs/Plandrehen
- Außen-Formdrehen
- Innendrehen gegen Schulter
- Überdrehen gegen Schulter
- Innen-Formdrehen
- Einstecken radial - innen / außen
- Einstecken axial
- Innen-Überdrehen
- Gewindedrehen innen / außen

Nach VDI 3323 stehen 4 Bearbeitungsbereiche mit den entsprechenden Spanbruchprogrammen zur Verfügung.
Diese sind:

- feinfein
- fein
- mittel
- grob

Jedem Drehverfahren ist die aus unserer Sicht die geeignetste ISO-Schneidengeometrie und Schneidkantenlänge vorgegeben worden. Alle möglichen Schneidengeometrien innerhalb des gewählten Drehverfahrens sind über eine Auswahlliste frei wählbar. **speed&feed** achtet darauf, daß Sie bei dieser Festlegung die maximale und minimale Spantiefe Ihres Bearbeitungsbereiches nicht überschreiten. Siehe dazu das Spandigramm.

Über die Oberflächenangabe und den Schneidenradius wird der Vorschub f berechnet und kann in

Verbindung mit der Spantiefe a_p in dem [Spandigramm](#) entsprechend dem Bearbeitungsbereich kontrolliert werden. Mit Auswahl der Maschinenzeitberechnung kann über Hüllschnitte eine Maschinen-Eingriffszeitberechnung vorgenommen werden. Über Angabe von Werkstück, Werkzeug und Maschinendaten berücksichtigt das Berechnungsprogramm die Parameter, verrechnet die Werte bzw. zeigt an, ob die maschinenrelevante Daten nicht ausreichend sind. Als Ergebnis stehen zur Verfügung:

- Schnittgeschwindigkeit
- Drehzahl
- Vorschub
- Schnittkraft
- Drehmoment
- Schnittleistung
- Standzeit
- Verschleiß
- Maschineneingriffszeit
- Standmenge
- Anzahl Schnitte
- Leistungsdaten mit abgestumpfter Schneide

Über manuelle Veränderungen der Schnittgeschwindigkeit des Vorschubes der Standzeit oder der Verschleißgröße kann das Programm neue Werte berechnen. Die Veränderungen unterliegen jedoch einem eingegrenzten Vertrauensbereich mit folgenden Eckwerten:

- Verschleißmakrenbreite "VB" zwischen 0,25 und 0,8 mm
- Standzeit "T" zwischen 6 und 60 min
- Schnittgeschwindigkeit "Vc" +/- 50 % des vorgegebenen Wertes
- Vorschub "fc" +/- 80 % des vorgegebenen Wertes


Alle Ein- und Ausgabedaten können nach Auswahl ausgedruckt werden. Die Eingabewerte bleiben als Variable in den Eingabefeldern erhalten und können für weitere Berechnungen verwendet werden. Nach Verlassen des Moduls Drehen sind die Werte aller Variablen gelöscht.

7.1.1 Drehen - Seite Eingabe (allgemein)

Die Eingabeseite von Drehen besteht aus folgenden Bausteinen:

1. Spantiefe/Spanbreite
2. Material/Schneidstoff
3. Maschine
4. Oberflächen
5. Stabilitätsbedingungen
6. Kontur
7. Kühlung

1. Spanntiefe/Spannbreite

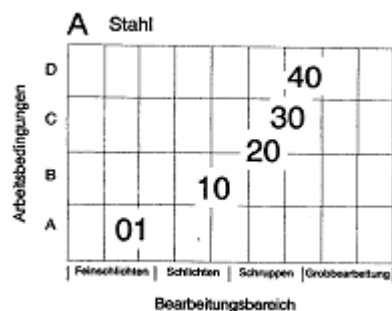

Mit der Auswahl *Bearbeitung*, haben Sie die Möglichkeit unter 4 Arbeitsbedingungen zu wählen. Die Einteilung entspricht der Einteilung nach der [VDI 3323](#) Zuordnung der Spangeometrien durch die Hersteller, um den Spanablauf kontrolliert zu beeinflussen.

Grob -> Schwerzerspanung Schruppen hohes Zerspanvolumen, Voraussetzung Leistungsstarke Maschinen, Stabile Werkstückspannung und stabile Werkzeuge(Schneidplatten und Werkzeugträger).

ap -> 4,00 bis 16 mm **f** -> 0,32 bis 1,2 mm/U Oberfläche **Ra** 2,5 bis 16 mü M

Schneidradius **r** -> 1,2 bis 2,4 mm

Mittel -> Normale Schruppbearbeitung die am häufigsten benutzt wird für das Vordrehen von

Teilen

ap -> 1,00 bis 6,3 mm **f** -> 0,2 bis 0,63 mm/U Oberfläche **Ra** 1,6 bis 6,3 mü M
Schneidenradius **r** -> 0,8 bis 1,6 mm

Fein -> Feinbearbeitung Schlichten Gute Oberfläche und Toleranz

ap -> 0,32 bis 3,2 mm **f** -> 0,1 bis 0,32 mm/U Oberfläche **Ra** 0,8 bis 2,0 mü M
Schneidenradius **r** -> 0,4 bis 1,2 mm

Fein Fein -> Feinbearbeitung Fein Schlichten Feine Oberfläche und Toleranz


ap -> 0,1 bis 1,2 mm **f** -> 0,05 bis 0,25 mm/U Oberfläche **Ra** 0,5 bis 1,25 mü M
Schneidenradius **r** -> 0,2 bis 0,8mm

Zu beachten ist der Defaultwert **ap** ist ein durchschnittswert für die Schneidkantenlänge. Nach diesem Wert berechnet das Programm die Anzahl Schnitte, die Leistung und die Standzeit.

Der ap Wert sollte immer kontrolliert und nach der jeweiligen Eingriffssituation angepasst werden.

Siehe auch:

[Spandiagramm](#)

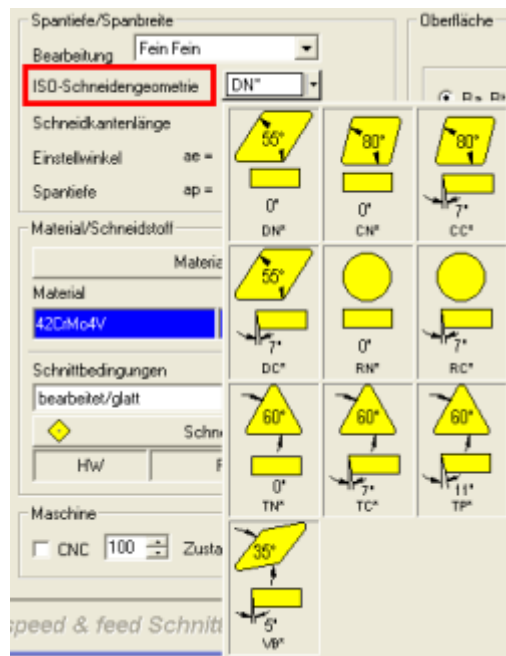

Mit der Auswahl *Schneidengeometrie*, wählen Sie Ihren Schneidplattentyp, der zum Berechnen von Zerspanleistungen und zum Finden im elektronischenkatalog benötigt wird.

Siehe auch:

[Elektronischer Katalog](#)

Die Auswahl der *Schneidkantenlänge* ist abhängig von der gewählten Bearbeitung und der Schneidplattenform. Sie wird benötigt zum eingrenzen der **ap** Werte und zum Finden im elektronischen Katalog.

Siehe auch:

[Übersicht über Berechnungswerte](#)
[Elektronischer Katalog](#)

Der *Einstellwinkel kappa*, ist abhängig von der Bearbeitungssituatin (Überdrehen Planen usw.) und der Schneidplattenauswahl. Er wird benötigt zum Berechnen der Zerspanleistungen.

Die *Spantiefe ap* ist abhängig von der eingestellten Bearbeitung. Ein entsprechender Parameter wird immer **standardmäßig** vorgegeben und kann je nach Zerspanungsfall überschrieben werden. Der **ap** Wert dient zur Berechnung der Leistungsdaten, sowie der Vorgabe *Anzahl Schnitte* bei der *Maschineneingriffszeitberechnung*. Der Wert sollte sich nach den relevanten Teileausführungen richten (1 Schnitt oder mehrere Schnitte).

2. Material/Schneidstoff - Schnittbedingungen

Material

Siehe auch [Material auswählen](#)

Schnittbedingungen

Siehe auch [Drehen Seite Ausgabe](#)

Mit der Auswahl *Schnittbedingungen* werden Reduzierungen bei den Zerspanungsparametern V_c und f vorgenommen.

Siehe auch:

[Drehen Seite Ausgabe](#)

Hersteller	Schneidstoff
SANDVIK	S1P
KENAMETAL	P25
SECO	S25M
WALTER	W/P 3
WIDIA	TTX
CERATIZIT	S22T
LMT	LW230
EYLTOOL	

In der Auswahlliste sind Schneidstoffe die als Berechnungsgrundlage der Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.

Siehe auch:

[Schneidstoffe](#)

[VDI 3323](#)


[DIN/ISO 513](#)

3. Maschine

Wird unter der Option Eingabedaten keine Maschinenauswahl getroffen, so können Sie hier zwischen konventionell oder CNC Maschine auswählen. Bei Auswahl CNC -> V_c = konstant die Drehzahl wird für den kleinsten Durchmesser angezeigt, Auswahl Konventionell -> V_c Variable

beim Plandrehen die Drehzahl sollte als Berechnungsgrundlage $2/3 D$ betragen. Der Prozentzahlenwert Zustand soll Ihnen die Möglichkeit geben über die Reduktion der Schnittgeschwindigkeit die Spindelleistung bei einer älteren oder einer labilen Maschine zu beeinflussen.

4. Oberflächen

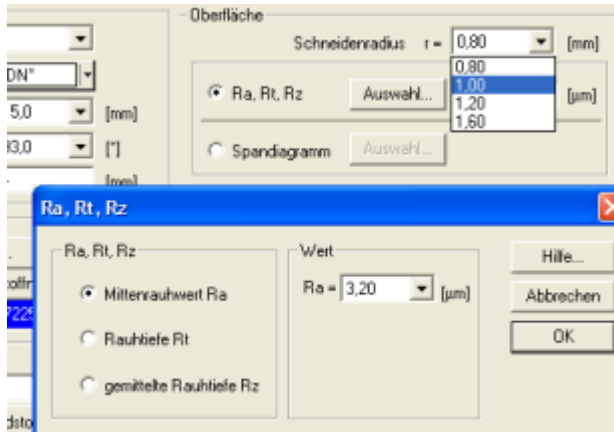


Über die Funktion Bearbeiten wird unter 4 Bereichen ausgewählt (Grob, Mittel, Fein, Fein Fein), standardmäßig wird jedem Bereich eine Oberflächenangabe zugeordnet. Durch die Auswahl des Schneidenradius und der Auswahl der Oberflächenangabe, berechnet **speed&feed** den Vorschubparameter der jeweiligen Oberflächenangabe.

Siehe auch:

[Drehen Ra,Rt,Rz](#)

5. Stabilitätsbedingungen

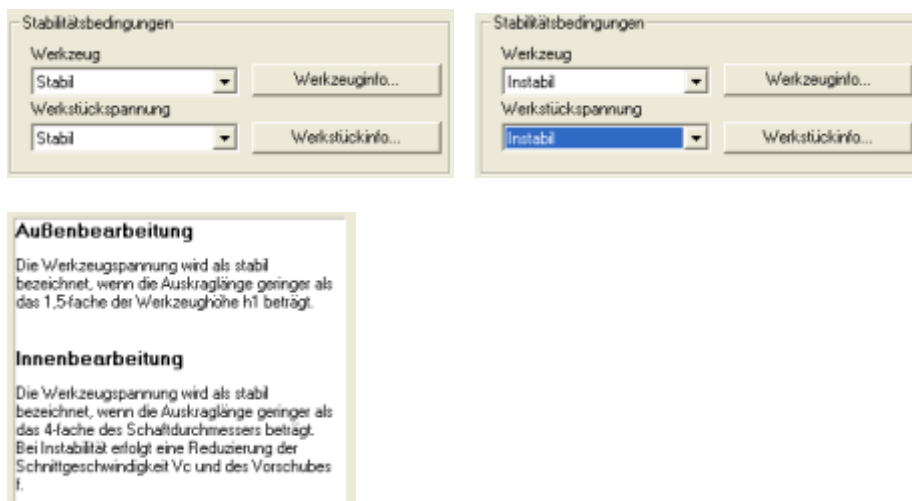

Siehe auch:

[Drehen Werkzeuginformation](#)
[Drehen Werkstückinformation](#)

6. Kontur

Für die Berechnung einer einzelnen Eingriffsituation werden der Durchmesser D und die Bearbeitungslänge L standardmäßig vorgegeben. **speed&feed** berechnet unter den vorher angegebenen Parametern alle Zerspanungsrelevante Daten. Sie können die Werte D und L auch mit eigenen Werten überschreiben.

Siehe auch:

[Drehen Seite Ausgabe.](#)

Wählen Sie die **Option Maschinenzeit**, dann wird die Konturangabe ausgeblendet. **speed&feed** berechnet dann nach den Zeichnungsparametern der Option Maschinenzeit.

Siehe auch:

[Drehen Seite Maschinenzeit.](#)

7. Kühlung

Die Auswahl Kühlschmierzuführung ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Standzeitgröße T , in Verbindung mit der Schnittgeschwindigkeit V_c .

Sie haben die Auswahl in 2 Komboboxen eine Kühlschmierzuführung zu wählen.

In der ersten Auswahlliste bestimmen Sie nach der Maschine und dem Werkzeug (**Extern, Intern**) oder ob Sie **Ohne** Kühlschmierzuführung (Trocken) arbeiten möchten.


In der zweiten Auswahlliste bestimmen Sie den Wert Ihres Kühlmediums. Entsprechend der Kühlmittelauswahl werden die Zerspanungsparameter berechnet. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Korrosionsschutz des Teiles. Die erzeugte Oberfläche und die Toleranz.

Hinweis:

Bei der Auswahl Öl, sollten Sie unbedingt Ihre V_c max berücksichtigen. Die Schneidtemperatur die bei ca. $V_c > 70$ m/min entsteht, könnte einen Brand durch entzünden des Schneidöls in Ihrer Maschine auslösen.


7.1.1.1 Drehen - Ra, Rt, Rz

Über die Funktion **Bearbeiten** wird unter 4 Bereichen ausgewählt (Grob, Mittel, Fein, Fein Fein). Standardmässig wird jedem Bereich eine Oberflächenangabe zugeordnet. Durch die Auswahl des Schneidenradius und der Auswahl der Oberflächenangabe, berechnet **speed&feed** den Vorschubparameter für die Erzeugung der gewählten Oberfläche.

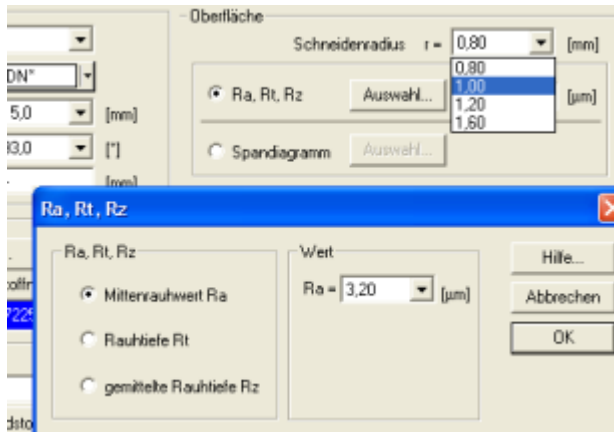


Auswahl Ra

Zuordnung der **Ra** Werte bei der Funktion **Bearbeiten Mittel**.

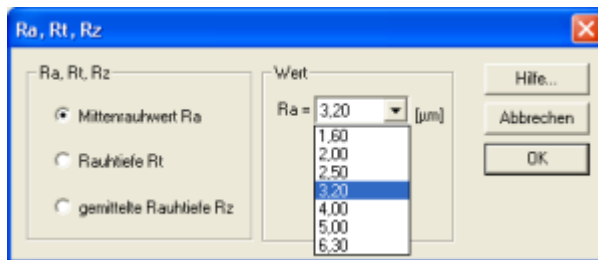


Auswahl Rt

Zuordnung der **Rt** Werte bei der Funktion **Bearbeiten Mittel**.

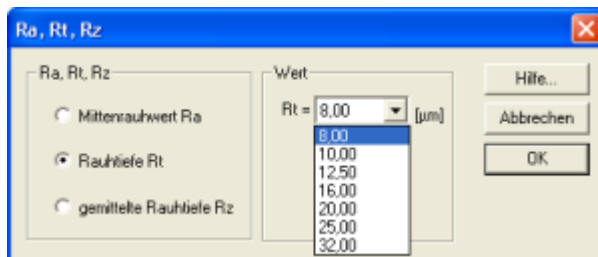

Auswahl Rz

Zuordnung der **Rz** Werte bei der Funktion **Bearbeiten Mittel**.

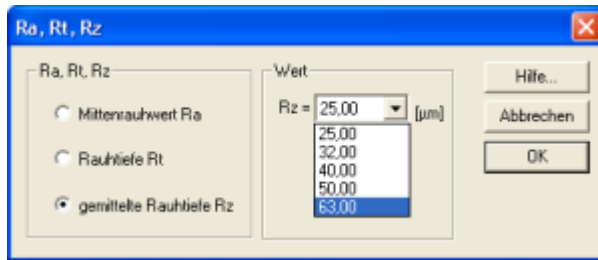

Siehe auch:


[Drehen Seite Eingabe](#)

[Übersicht über Berechnungswerte](#)

7.1.1.2 Drehen - Seite Eingabe (Gewindedrehen)

Die Eingabeseite Gewindedrehen besteht aus folgenden Bausteinen...

1. Spantiefe/Gewinde
2. Material/Schneidstoff
3. Maschine
4. Oberflächen
5. Stabilitätsbedingungen
6. Kontur
7. Kühlschmierzuführung

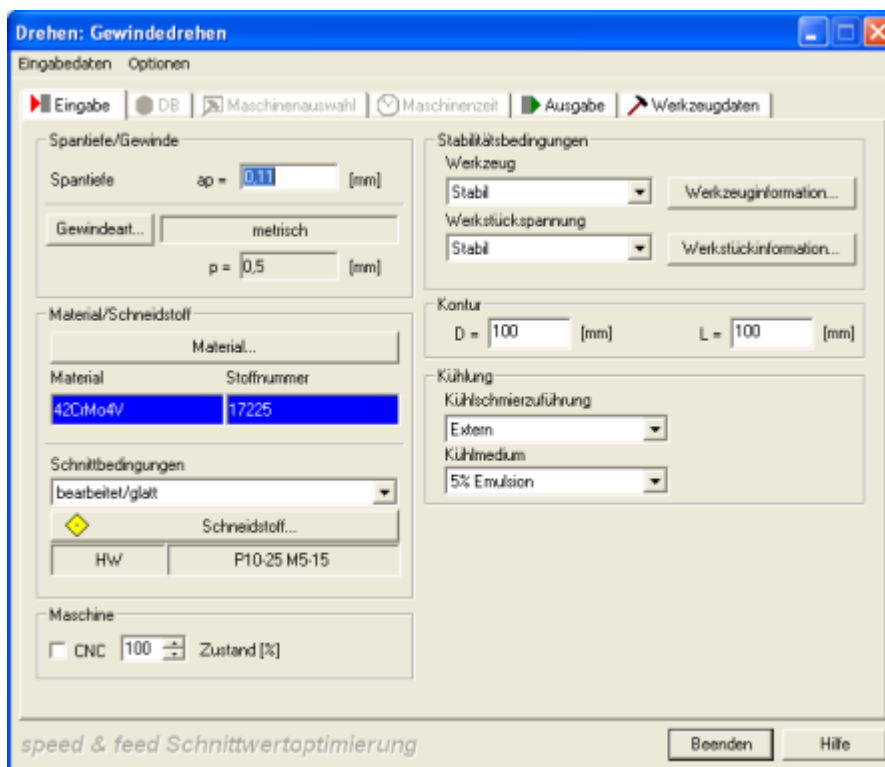

1 Spantiefe/Gewinde

Die Spantiefe wird mit der Auswahl Gewindeart aus untenstehender Tabelle vorgegeben. Sie bestimmt den Gewindezyklus und die Anzahl Schnitte.

Das Gewinde, metrisch oder Zoll, sowie die Gewindeart wird ebenfalls aus untenstehender Tabelle

rechte Seite gewählt.

Spantiefe/Gewinde

Spantiefe ap = 0,11 [mm]

Gewindeart... metrisch

p = 0,5 [mm]

Gewindeauswahl

0,50 [mm]	6	0,11 [mm]	0,06 [mm]
p	Schnitte	ap1 [mm]	ap2 [mm]
0,50	6	0,11	0,06
0,75	6	0,16	0,07
1,00	7	0,18	0,08
1,25	8	0,21	0,08
1,50	8	0,22	0,08
1,41	8	0,22	0,08
1,75	10	0,22	0,08
2,00	10	0,24	0,08
2,50	12	0,27	0,08
2,70	13	0,27	0,08
3,00	14	0,28	0,08
3,50	14	0,34	0,08
4,00	16	0,34	0,08
5,00	16	0,37	0,10
6,00	17	0,41	0,10
8,00	20	0,45	0,10

Hilfe...

Abbrechen

OK

Gewinde

☒ metrisch

☐ Zoll

Gewindeart

☒ Trapezgewinde

☐ Rundgewinde

☐ Schraubengewinde

2 Material/Schneidstoff

Material/Schneidstoff

Material...

Material	Stoffnummer
42CrMo4V	17225

Schnittbedingungen

bearbeitet/glatt

Schneidstoff...

HW P10-25 M5-15

Material

Siehe [Material auswählen](#)

Material/Schneidstoff

Material...

Material	Stoffnummer
42CrMo4V	17225

Schnittbedingungen

bearbeitet/glatt


bearbeitet/glatt

bearbeitet/glatt + unterbrochen

roh/Guß/Walzhauf

roh/Guß/Walzhauf + unterbrochen

Mit der Auswahl *Schnittbedingungen* werden Reduzierungen bei den Zerspanungsparametern **Vc** und **f** vorgenommen.

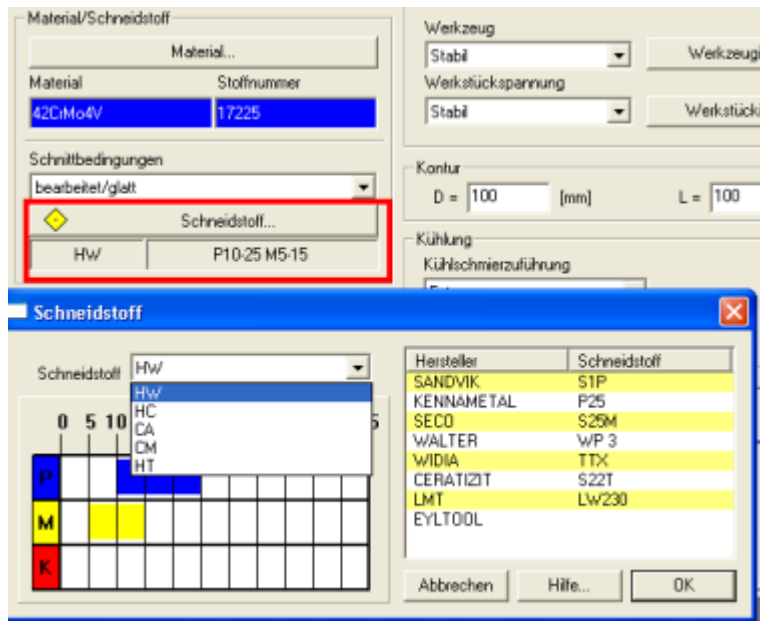

In der Auswahlliste sind Schneidstoffe die als Berechnungsgrundlage der Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.


Siehe auch:

[Schneidstoffe](#)

[VDI 3323](#)


[DIN/ISO 513](#)

 3 Maschine



Wird das Feld CNC in Nach Auswahl einer Maschine aus der Datenbank werden Leistungsdaten und Kosten den Schnittwertberechnungen zugrunde gelegt.

4 Oberflächen


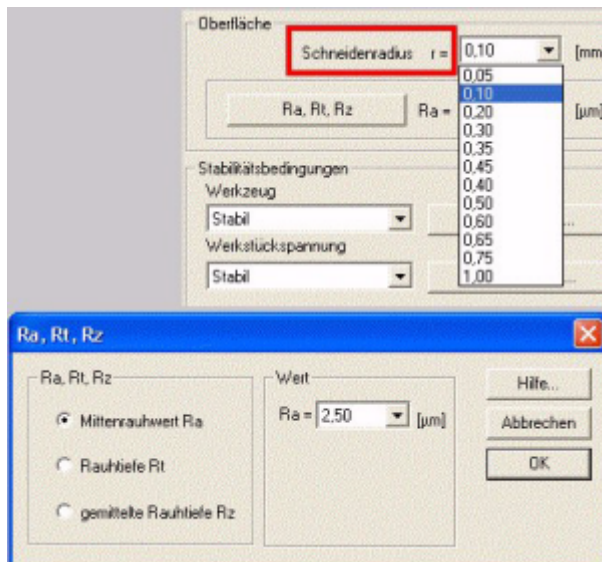


Durch die Auswahl des Schneidenradius und der Auswahl der Oberflächenangabe, berechnet **speed&feed** den Vorschubparameter der jeweiligen Oberflächenangabe.

Siehe auch:

[Drehen Ra,Rt,Rz](#)

5 Stabilitätsbedingungen

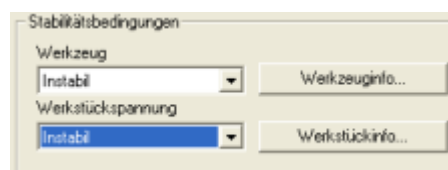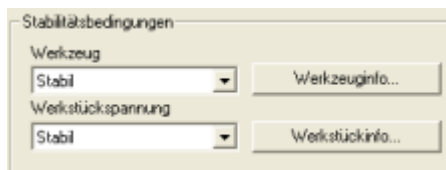


Siehe auch:

[Drehen Werkzeuginformation](#)

[Drehen Werkstückinformation](#)

 6 Kontur



Für die Berechnung einer einzelnen Eingriffsituation werden der Durchmesser D und der Durchmesser d1 standardmäßig vorgegeben. **speed&feed** berechnet unter den vorher angegebenen Parametern alle Zerspanungsrelevante Daten. Sie können die Werte D und d1 auch mit eigenen Werten überschreiben.

D = Außendurchmesser der Keilrille d1 = Grunddurchmesser der Keilrille.

Wählen Sie die **Option Maschinenzeit**, dann wird die Konturangabe ausgeblendet. **speed&feed** berechnet dann nach den Zeichnungsparametern der Option Maschinenzeit.

Siehe auch:

[Drehen Seite Maschinenzeit](#).

7 Kühlung

Die Auswahl Kühlschmierzuführung ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Standzeitgröße T_s in Verbindung mit der Schnittgeschwindigkeit V_c .

Sie haben die Auswahl in 2 Komboboxen eine Kühlschmierzuführung zu wählen.

In der ersten Auswahlliste bestimmen Sie nach der Maschine und dem Werkzeug (**Extern, Intern**) oder ob Sie **Ohne** Kühlschmierzuführung (Trocken) arbeiten möchten.

In der zweiten Auswahlliste bestimmen Sie den Wert Ihres Kühlmittels. Entsprechend der Kühlmittelauswahl werden die Zerspanungsparameter berechnet. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Korrosionsschutz des Teiles, die erzeugte Oberfläche und die Toleranz.

Hinweis:

Bei der Auswahl Öl, sollten Sie unbedingt Ihre **V_c max** berücksichtigen, denn die Schneidtemperatur die bei ca. $V_c > 70$ m/min entsteht, könnte einen Brand durch entzünden des Schneidöls in Ihrer Maschine auslösen.

7.1.1.2.1 Drehen - Gewindeauswahl

Gewindeauswahl

Das Gewinde, metrisch oder Zoll, sowie die Gewindeart wird im rechten Tabellenteil über Radiobottens ausgewählt. Danach wird die gewünschte Gewindesteigung p , die Spantiefe a_p und die Anzahl Schnitte der Eingabenseite zur Berechnung übergeben.

Metrische Tabelle:

Gewindeauswahl

0,50 [mm]	6	0,11 [mm]	0,06 [mm]
p	Schnitte	ap1 [mm]	ap2 [mm]
0,50	6	0,11	0,06
0,75	6	0,16	0,07
1,00	7	0,18	0,08
1,25	8	0,21	0,08
1,50	8	0,22	0,08
1,41	8	0,22	0,08
1,75	10	0,22	0,08
2,00	10	0,24	0,08
2,50	12	0,27	0,08
2,70	13	0,27	0,08
3,00	14	0,28	0,08
3,50	14	0,34	0,08
4,00	16	0,34	0,08
5,00	16	0,37	0,10
6,00	17	0,41	0,10
8,00	20	0,45	0,10

Hilfe...

Abbrechen

OK

Gewinde

☒ metrisch

☐ Zoll

Gewindeart

☒ Trapezgewinde

☐ Rundgewinde

☐ Schraubengewinde

Zoll Tabelle:

Gewindeauswahl

48,00 [Gänge/zoll]	6	0,11 [mm]	0,06 [mm]
p	Schnitte	ap1 [mm]	ap2 [mm]
48,00	6	0,11	0,06
32,00	6	0,16	0,07
24,00	7	0,18	0,08
20,00	8	0,21	0,08
16,00	8	0,22	0,08
18,00	8	0,22	0,08
14,00	10	0,22	0,08
12,00	10	0,24	0,08
10,00	12	0,27	0,08
9,00	13	0,27	0,08
8,00	14	0,28	0,08
7,00	14	0,34	0,08
6,00	16	0,34	0,08
5,00	16	0,37	0,10
4,00	17	0,41	0,10
3,00	20	0,45	0,10

Hilfe...

Abbrechen

OK

Gewinde

☐ metrisch

☒ Zoll

Gewindeart

☒ Trapezgewinde

☐ Rundgewinde

☐ Schraubengewinde

7.1.1.3 Drehen - Seite Eingabe (Keilrillenstechen)

Die Eingabeseite vom Keilrillenstechen besteht aus folgenden Bausteinen:

1. Einstellwinkel/Stechbreite
2. Material/Schneidstoff
3. Maschine
4. Oberflächen
5. Stabilitätsbedingungen,
6. Kontur
7. Kühlung

1. Einstellwinkel/Stechbreite

In der Auswahlliste werden die möglichen Eckwinkel der Einstechplatte gewählt.

Eingabe der Stechbreite am Ausgangsdurchmesser der Keilriemenscheibe.

2. Material/Schneidstoff

Material -> siehe [Material auswählen.](#)

Mit der Auswahl *Schnittbedingungen* werden Reduzierungen bei den Zerspanungsparametern V_c und f vorgenommen.

Hersteller	Schneidstoff
SANDVIK	S1P
KENAMETAL	P25
SECO	S25M
WALTER	W/P 3
WIDIA	TTX
CERATIZIT	S22T
LMT	LW230
EYLTOOL	


In der Auswahllist sind Schneidstoffe die als Berechnungsgrundlage der Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.

Siehe auch:
[Schneidstoffe](#)
[VDI 3323](#)
[DIN/ISO 513](#)

3. Maschine

Wird das Feld CNC in Nach Auswahl einer Maschine aus der Datenbank werden Leistungsdaten und Kosten den Schnittwertberechnungen zugrunde gelegt.

4. Oberflächen


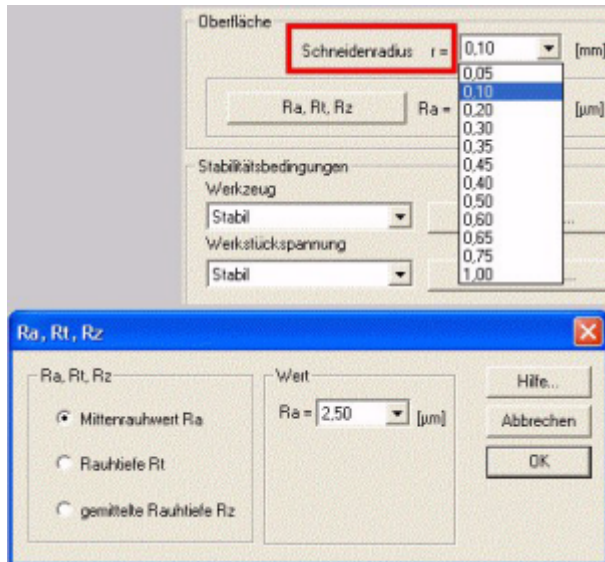


Durch die Auswahl des Schneidenradius und der Auswahl der Oberflächenangabe, berechnet **speed&feed** den Vorschubparameter der jeweiligen Oberflächenangabe.

Siehe auch:

[Drehen Ra,Rt,Rz](#)

5. Stabilitätsbedingungen

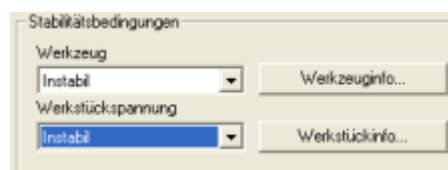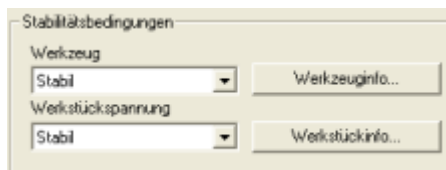


Siehe auch:

[Drehen Werkzeuginformation](#)

[Drehen Werkstückinformation](#)

 6. Kontur



Für die Berechnung einer einzelnen Eingriffsituation werden der Durchmesser D und der Durchmesser d1 standardmäßig vorgegeben. **speed&feed** berechnet unter den vorher angegebenen Parametern alle Zerspanungsrelevante Daten. Sie können die Werte D und d1 auch mit eigenen Werten überschreiben. D = Ausendurchmesser der Keilrille d1 = Grunddurchmesser der Keilrille. Wählen Sie die **Option Maschinenzeit**, dann wird die Konturangabe ausgeblendet, **speed&feed** berechnet nach den Zeichnungsparametern der Option Maschinenzeit.


Siehe auch:

[Drehen Seite Maschinenzeit.](#)



7. Kühlung

Die Auswahl Kühlschmierzuführung ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Standzeitgröße T_s in Verbindung mit der Schnittgeschwindigkeit V_c .

Sie haben die Möglichkeit mittels zweier Auswahllisten eine Kühlung festzulegen.

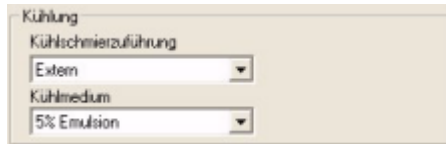

Mit der ersten Auswahlliste bestimmen Sie ob sie mit Maschinen, Werkzeug (**Extern, Intern**) oder **Ohne** Kühlschmierzuführung (Trocken) arbeiten möchten.

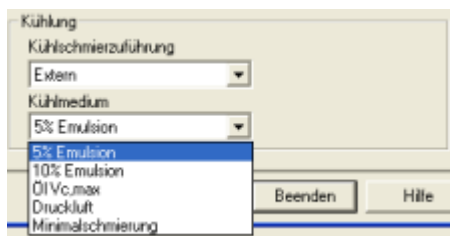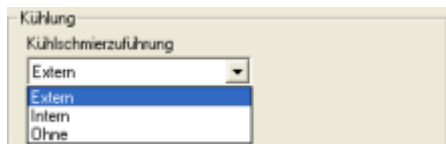

Mit der zweiten Auswahlliste bestimmen Sie den Wert Ihres Kühlmittels. Entsprechend der Kühlmittelauswahl werden die Zerspanungsparameter berechnet. Weitere wichtige Faktoren sind der Korrosionsschutz des Teiles, die erzeugte Oberfläche und die Toleranz.

Hinweis:

Bei der Auswahl **Öl**, sollten Sie unbedingt Ihre **V_c max** berücksichtigen, die Schneidtemperatur die bei ca. $V_c > 70$ m/min entsteht, könnte einen Brand durch entzünden des Schneidöls in Ihrer Maschine auslösen.

7.1.1.4 Drehen - Seite Eingabe (Stechen axial)

Die Eingabeseite Stechen axial besteht aus folgenden Bausteinen:

1. Stechbreite
2. Material/Schneidstoff
3. Maschine
4. Oberflächen
5. Stabilitätsbedingungen
6. Kontur
7. Kühlung

1. Stechbreite

Die Stechbreite ist frei wählbar, sollte jedoch nach Herstellerangaben eingegeben werden. Die Berechnungen erfolgen nach den Eingaben.

2. Material/Schneidstoff

Material -> siehe [Material auswählen](#)

Material/Schneidstoff

Material...
Material Stoffnummer
42CrMo4V 17225

Schnittbedingungen

bearbeitet/glatt

bearbeitet/glatt
bearbeitet/glatt + unterbrochen
roh/Guß/Walzhauf
roh/Guß/Walzhauf + unterbrochen

Mit der Auswahl *Schnittbedingungen* werden Reduzierungen bei den Zerspanungsparametern V_c und f vorgenommen.

Material/Schneidstoff

Material...
Material Stoffnummer
42CrMo4V 17225

Schnittbedingungen

bearbeitet/glatt

Schneidstoff...

HW P10-25 M5-15

Werkzeug
Stabil Werkzeug

Werkstückspannung
Stabil Werkstück

Kontur
D = 100 [mm] L = 100

Kühlung
Kühlschmierzuführung

Schneidstoff

Schneidstoff HW

	0	5	10
P			
M			
K			

Hersteller	Schneidstoff
SANDVIK	S1P
KENAMETAL	P25
SECO	S25M
WALTER	W/P 3
WIDIA	TTX
CERATIZIT	S22T
LMT	Lw230
EYLTOOL	

Abbrechen Hilfe... OK

In der Auswahlliste sind Schneidstoffe die als Berechnungsgrundlage der Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.

Siehe auch:
[Schneidstoffe](#)
[VDI 3323](#)
[DIN/ISO 513](#)


3. Maschine

Maschine

☐ CNC 100 Zustand [%]

Wird das Feld CNC nach Auswahl einer Maschine aus der Datenbank werden Leistungsdaten und Kosten den Schnittwertberechnungen zugrunde gelegt.

4. Oberflächen


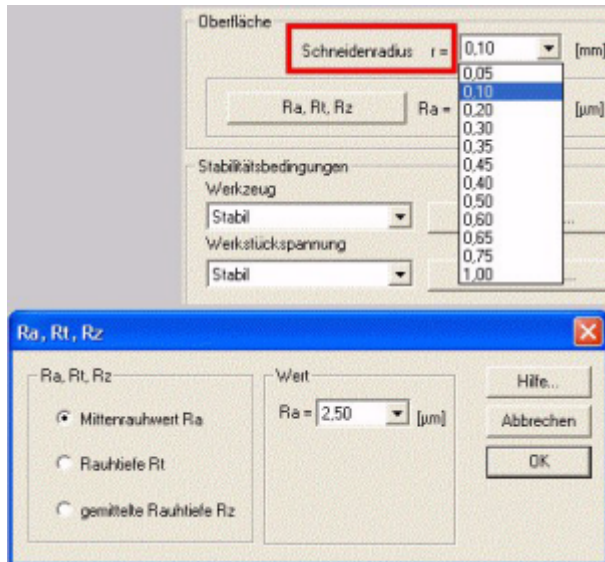


Durch die Auswahl des Schneidenradius und der Auswahl der Oberflächenangabe, berechnet **speed&feed** den Vorschubparameter der jeweiligen Oberflächenangabe.

Siehe auch:

[Drehen Ra,Rt,Rz](#)

5. Stabilitätsbedingungen

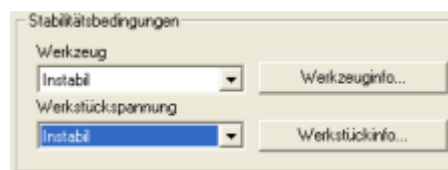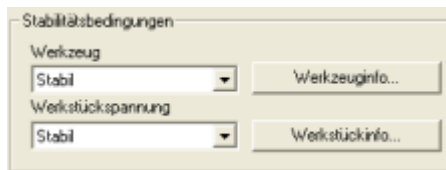


Siehe auch:

[Drehen Werkzeuginformation](#)

[Drehen Werkstückinformation](#)

 6. Kontur



Für die Berechnung einer einzelnen Eingriffsituation werden der Durchmesser D und der Durchmesser d1 standardmäßig vorgegeben. **speed&feed** berechnet unter den vorher angegebenen Parametern alle Zerspanungsrelevante Daten. Sie können die Werte D und d1 auch mit eigenen Werten überschreiben. D = Ausendurchmesser der Keilrille d1 = Grunddurchmesser der Keilrille. Wählen Sie die **Option Maschinenzeit**, dann wird die Konturangabe ausgeblendet und **speed&feed** berechnet nach den Zeichnungsparametern der Option Maschinenzeit.


Siehe auch:

[Drehen Seite Maschinenzeit](#)



7. Kühlung

Die Auswahl Kühlschmierzuführung ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Standzeitgröße T_s in Verbindung mit der Schnittgeschwindigkeit V_c .

Sie haben die Möglichkeit mittels zweier Auswahllisten eine Kühlung festzulegen.

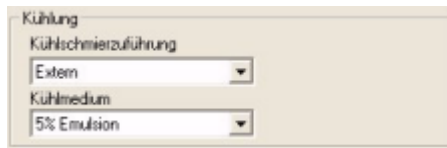

Mit der ersten Auswahlliste bestimmen Sie ob sie mit Maschinen, Werkzeug (**Extern, Intern**) oder **Ohne** Kühlschmierzuführung (Trocken) arbeiten möchten.

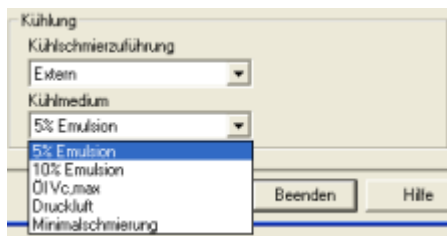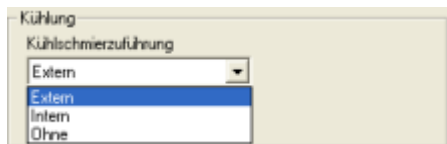

Mit der zweiten Auswahlliste bestimmen Sie den Wert Ihres Kühlmittels. Entsprechend der Kühlmittelauswahl werden die Zerspanungsparameter berechnet. Weitere wichtige Faktoren sind der Korrosionsschutz des Teiles, die erzeugte Oberfläche und die Toleranz.

Hinweis:

Bei der Auswahl **Öl**, sollten Sie unbedingt Ihre **$V_c \max$** berücksichtigen, die Schneidtemperatur die bei ca. $V_c > 70 \text{ m/min}$ entsteht, könnte einen Brand durch entzünden des Schneidöls in Ihrer Maschine auslösen.

7.1.1.5 Drehen - Seite Eingabe (Stechen radial)

Die Eingabeseite Stechen radial besteht aus folgenden Bausteinen:

1. Stechbreite
2. Material/Schneidstoff
3. Maschine
4. Oberflächen
5. Stabilitätsbedingungen
6. Kontur
7. Kühlung

1. Stechbreite

Die Stechbreite ist frei wählbar, sollte jedoch nach Herstellerangaben eingegeben werden die Berechnungen erfolgen nach den Eingaben.

2. Material/Schneidstoff

Material -> siehe [Material auswählen](#)

Material/Schneidstoff

Material...
Material Stoffnummer
42CrMo4V 17225

Schnittbedingungen

bearbeitet/glatt

bearbeitet/glatt
bearbeitet/glatt + unterbrochen
roh/Guß/Walzhaus
roh/Guß/Walzhaus + unterbrochen

Mit der Auswahl *Schnittbedingungen* werden Reduzierungen bei den Zerspanungsparametern V_c und f vorgenommen.

Material/Schneidstoff

Material...
Material Stoffnummer
42CrMo4V 17225

Schnittbedingungen

bearbeitet/glatt

Schneidstoff...

HW P10-25 M5-15

Werkzeug
Stabil Werkzeug

Werkstückspannung
Stabil Werkstück

Kontur
D = 100 [mm] L = 100

Kühlung
Kühlschmierzuführung

Schneidstoff

Schneidstoff HW

	0	5	10
P			
M			
K			

Hersteller	Schneidstoff
SANDVIK	S1P
KENAMETAL	P25
SECO	S25M
WALTER	W/P 3
WIDIA	TTX
CERATIZIT	S22T
LMT	Lw230
EYLTOOL	

Abbrechen Hilfe... OK

In der Auswahlliste sind Schneidstoffe die als Berechnungsgrundlage der Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.

Siehe auch:
[Schneidstoffe](#)
[VDI 3323](#)
[DIN/ISO 513](#)


3. Maschine

Maschine

☐ CNC 100 Zustand [%]

Wird das Feld CNC in Nach Auswahl einer Maschine aus der Datenbank werden Leistungsdaten und Kosten den Schnittwertberechnungen zugrunde gelegt.

4. Oberflächen


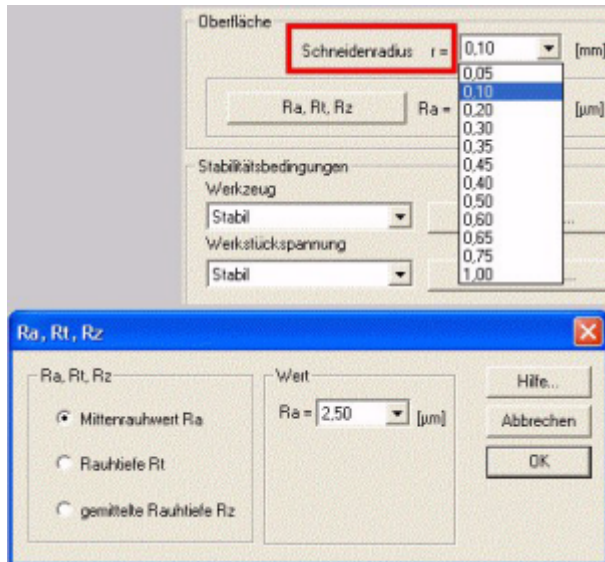


Durch die Auswahl des Schneidenradius und der Auswahl der Oberflächenangabe berechnet **speed&feed** den Vorschubparameter der jeweiligen Oberflächenangabe.

Siehe auch:

[Drehen Ra,Rt,Rz](#)

5. Stabilitätsbedingungen

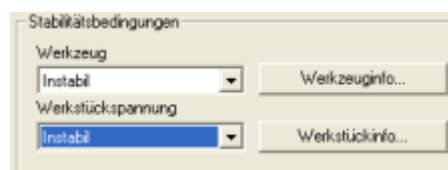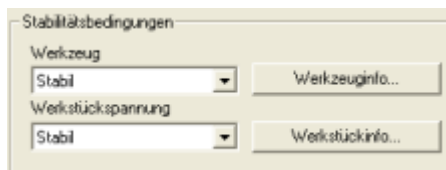


Siehe auch:

[Drehen Werkzeuginformation](#)

[Drehen Werkstückinformation](#)

 6. Kontur



Für die Berechnung einer einzelnen Eingriffsituation werden der Durchmesser D und der Durchmesser d1 standardmäßig vorgegeben. **speed&feed** berechnet unter den vorher angegebenen Parametern alle Zerspanungsrelevante Daten. Sie können die Werte D und d1 auch mit eigenen Werten überschreiben. D = Außendurchmesser der Keilrille d1 = Grunddurchmesser der Keilrille. Wählen Sie die **Option Maschinenzeit**, dann wird die Konturangabe ausgeblendet und **speed&feed** berechnet nach den Zeichnungsparametern der Option Maschinenzeit.


Siehe auch:

[Drehen Seite Maschinenzeit](#)



7. Kühlung

Die Auswahl Kühlschmierzuführung ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Standzeitgröße T_s in Verbindung mit der Schnittgeschwindigkeit V_c .

Sie haben die Möglichkeit mittels zweier Auswahllisten eine Kühlung festzulegen.

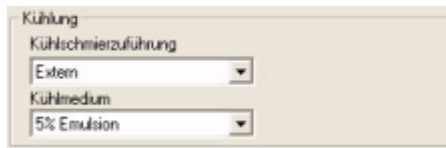

Mit der ersten Auswahlliste bestimmen Sie ob sie mit Maschinen, Werkzeug (**Extern, Intern**) oder **Ohne** Kühlschmierzuführung (Trocken) arbeiten möchten.

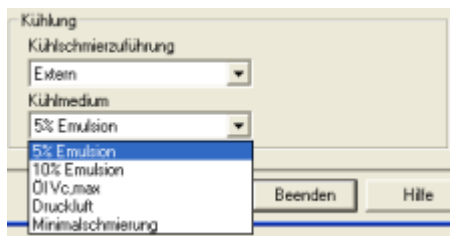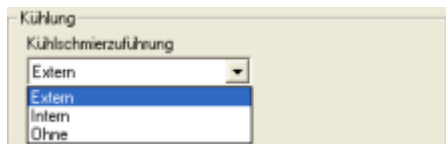


Mit der zweiten Auswahlliste bestimmen Sie den Wert Ihres Kühlmittels. Entsprechend der Kühlmittelauswahl werden die Zerspanungsparameter berechnet. Weitere wichtige Faktoren sind der Korrosionsschutz des Teiles, die erzeugte Oberfläche und die Toleranz.

Hinweis:

Bei der Auswahl **Öl**, sollten Sie unbedingt Ihre **V_c max** berücksichtigen, die Schneidtemperatur die bei ca. $V_c > 70$ m/min entsteht, könnte einen Brand durch entzünden des Schneidöls in Ihrer Maschine auslösen.

7.1.1.6 Drehen - Spandiagramm

Das Spandiagramm zeigt Ihnen die 4 Bearbeitungsbereiche nach denen die Werkzeughersteller Ihre Schneidplattengeometrien (Spanbruch und Spanleitstufen) nach [VDI 3323](#) einteilen.

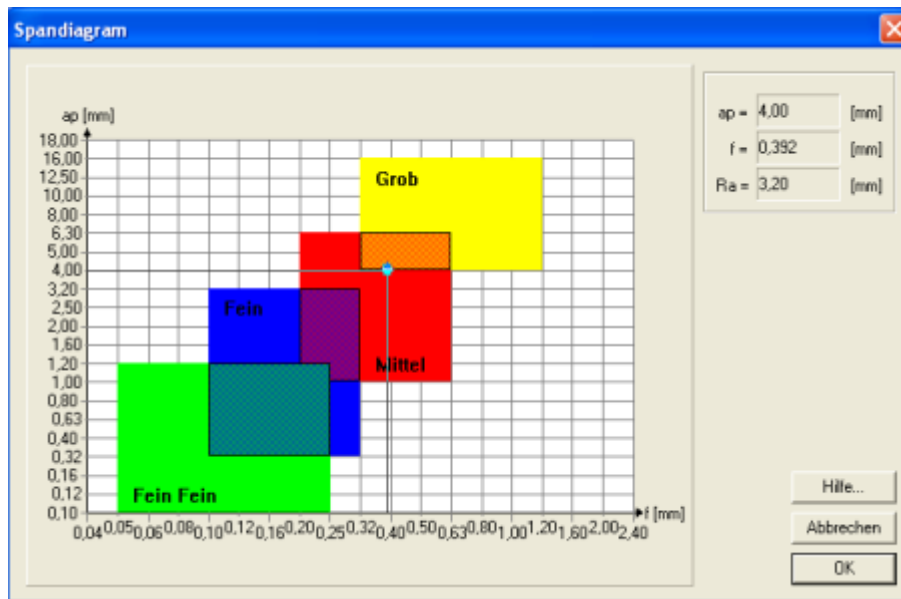

Die Koordinaten zeigen die Spantiefe **ap** in mm und den Vorschub **f** in mm/U.


Wenn ein Spanbereich aus der Auswahlliste gewählt wurde, sind unter Berücksichtigung der Spanleitstufen der Hersteller nur noch die ap und f Werte in dem gewählten Bereich möglich.

Durch greifen des Koordinatenpunktes mit dem Zeiger der Maus, können Sie den Wert f für den Vorschub in mm/U sowie den Wert Ra μm M für die Oberflächenangabe verändern.

Zu beachten ist der Defaultwert **ap** ist ein durchschnittswert für die Schneidkantenlänge. Nach diesem Wert berechnet das Programm die Anzahl Schnitte, die Leistung und die Standzeit. **Der ap Wert sollte immer kontrolliert und nach der jeweiligen Eingriffssituation angepaßt werden.**

7.1.1.7 Drehen - Werkstückinformation

Über die Werkstückinformation könne Sie die Stabilitätsbedingungen beurteilen und einstellen.

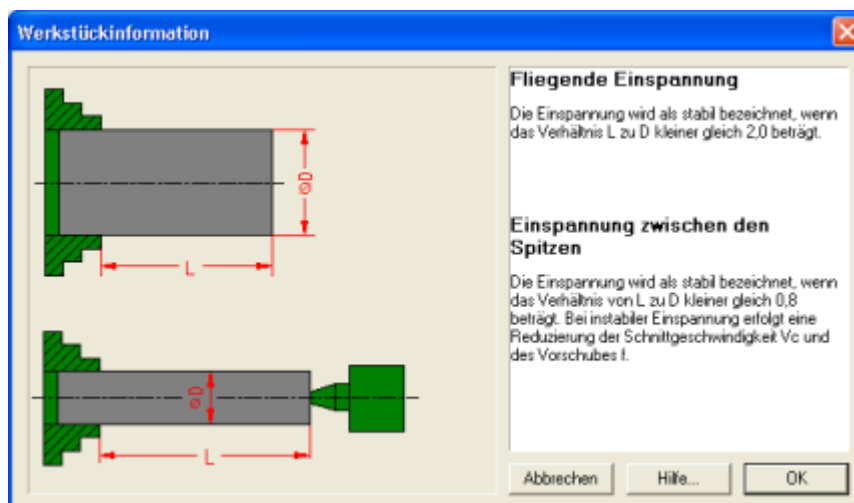


Siehe auch:

[Drehen Seite Eingabe](#)

7.1.1.8 Drehen - Werkzeuginformation

Über die Werkzeuginformation könne Sie die Stabilitätsbedingungen beurteilen und einstellen.

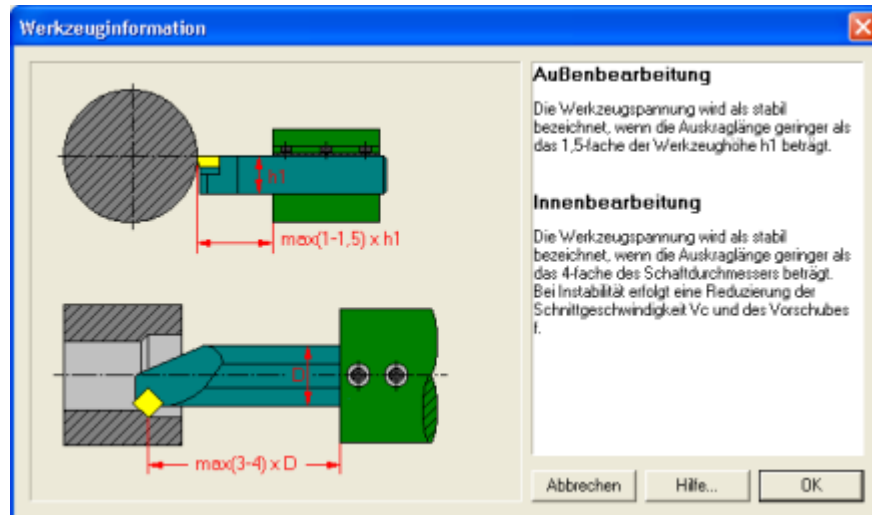


Siehe auch:


[Drehen Seite Eingabe](#)

7.1.2 Drehen - Seite DB

Auswahl aus der CIM-Datenbank

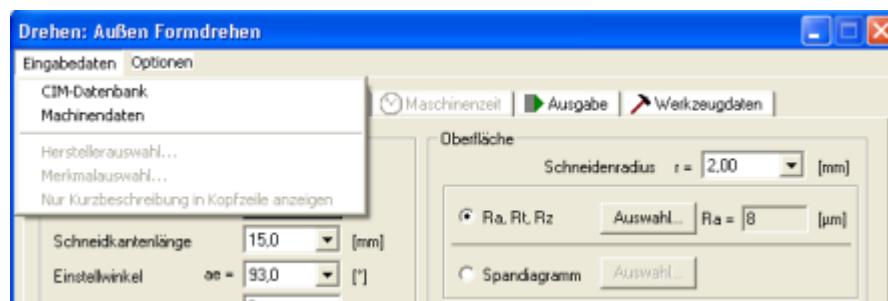

Nach bestätigen der Option CIM-Datenbank, werden nach den Selektionsparametern Schneidplatten aus dem elektronischen Katalog angezeigt.

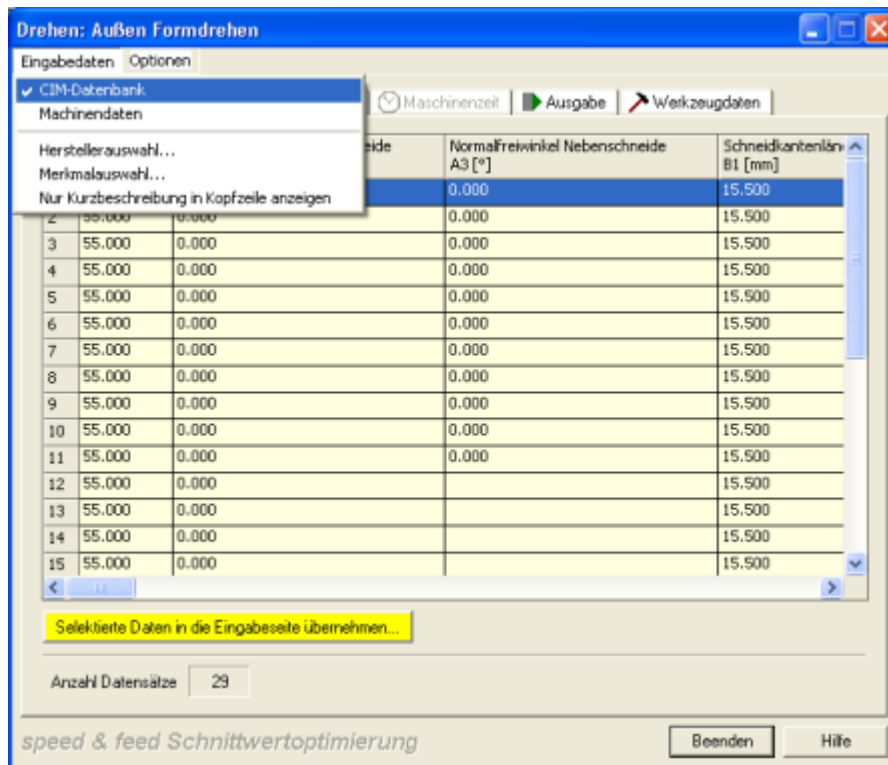

Durch bestätigen einer Zeile werden die Daten von **speed&feed** als Berechnungsgrundlage verwendet.

Hinweis:

Achtung es werden kein Werkzeughalter selektiert.

Die Ausführung der Werkzeughalter werden über den Anstellwinkel Kappa gewählt. Die Schaftgröße ist bei der Beurteilung Stabil/Labil zu berücksichtigen.

Siehe auch:

[Drehen Werkzeuginformation](#)

Selktionsparameter für die DB-Drehen

Werkzeuggeometriedaten werden aus der **speed&feed** Kombobox ausgelesen.

Der Schneidplattentyp (WSP), die Werkzeuggeometrie, die Werkzeugaufnahme etc. und **speed&feed** Standardwerte, sind Selektionsparameter für den elektronischen Katalog.

Datenbankauswahl der Schneidstoffe:

	Kmin	Kmax	PMK	HWmin	HWmax	HCmin	HCmax	Camin	Camax	CMmin	CMmax	HTmin	HTmax
▶	1	2	P	10	25	3	30	1	10	1	25	2	25
	1	2	M	5	15	5	30	0	0	10	15	5	22
	1	2	K	0	0	1	25	1	15	1	15	10	20
	3	4	P	10	25	3	30	1	10	1	25	2	25
	3	4	M	5	15	5	30	0	0	10	15	5	22
	3	4	K	0	0	1	25	1	15	1	15	10	20
	5	5	P	10	25	3	30	1	10	1	25	2	25
	5	5	M	5	15	5	30	0	0	10	15	5	22
	5	5	K	0	0	1	25	1	15	1	15	10	20
	6	6	P	15	40	3	30	1	10	1	25	2	25
	6	6	M	12	30	5	30	0	0	10	15	5	22

Die Werkstoff/Schneidstoffkombination und die Mehrbereichsangabe durch den Schneidstoffhersteller ist ein weiterer Selektionparameter.

Herstellerangaben über die Schneidstoffbezeichnung:

Kmin	Kmax	HW	HC	CA	CM	HT	CN	BN	DP	Hersteller
1	2	LW220	LC2158			LT220				LMT
1	2	S1P	GC4015	CC620		CT520				SANDVIK
1	2		DN645			DC200				EYLTOOL
1	2	P25	KC910	AC5		KT175				KENNAMETAL
1	2	S25M	TP100							SECO
1	2	WP 3 ..	WAP 20			WCE 10				WALTER
1	2	TTX	TN150			TT115				WIDIA
1	2	S26T	SR117			TCM10				CERATIZIT
3	4	WP 3	WAP 20			WCE 10				WALTER
3	4	LW230	LC225C			LT220				LMT
3	4	TTX	TN150			TT115				WIDIA
3	4	S25M	TP100							SECO
3	4	P25	KC9040	AC5		KT175				KENNAMETAL
3	4	S1P	GC4015	CC620		CT520				SANDVIK
3	4		DN645			DC30				EYLTOOL
3	4	S26T	SR117			TCM10				CERATIZIT
5	5	S25M	TP100							SECO
5	5	LW230	LC235C			LT220				LMT

Diese Angaben werden nicht als Selektion verwendet (siehe [Schneidstoffauswahl](#))


Siehe auch:

[Datenbankschnittstelle für Hersteller](#)

7.1.3 Drehen - Seite Maschinenauswahl

Option *Eingabedaten Maschinendaten*

Nach Auswahl einer Maschine aus der Datenbank werden Leistungsdaten und Kosten den Schnittwertberechnungen zugrunde gelegt.

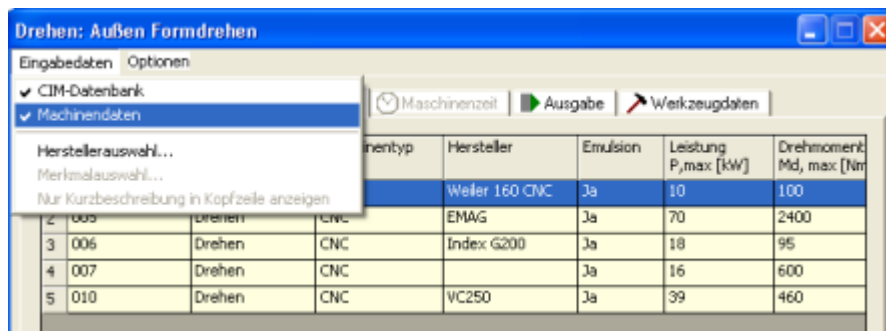

Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

7.1.4 Drehen - Seite Maschinenzeit

1. Drehen Seite Eingabe allgemein (*Innebearbeitung*)

Zu der Innenbearbeitung gehören:

- Innen Überdrehen
- Innen gegen Schulter

- Innen Formdrehen

Die Verfahren Innearbeitung unterscheiden sich in 2 Merkmale:


1. Drehen nach Kern (Guß Schmiedeteile),
2. Drehen nach Vorbohren (Vollmaterial). Siehe Auswahlliste.

Unter der Geometriebeschreibung, können Sie die Anzahl Werkstückteillängen und Werkstückdurchmesser eingeben (Max 6 Min 1).


Siehe folgendes Bild:

Drehen nach Kern 6 mal, und Drehen nach Vorbohren 2 mal.

Drehen nach Kern:

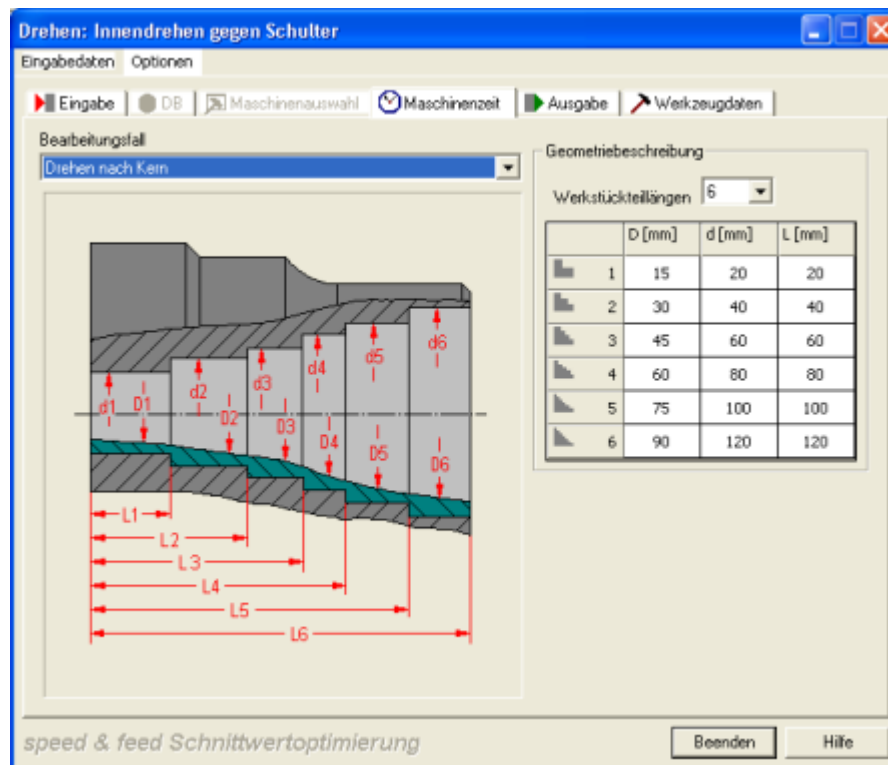

Drehen nach Vorbohren:

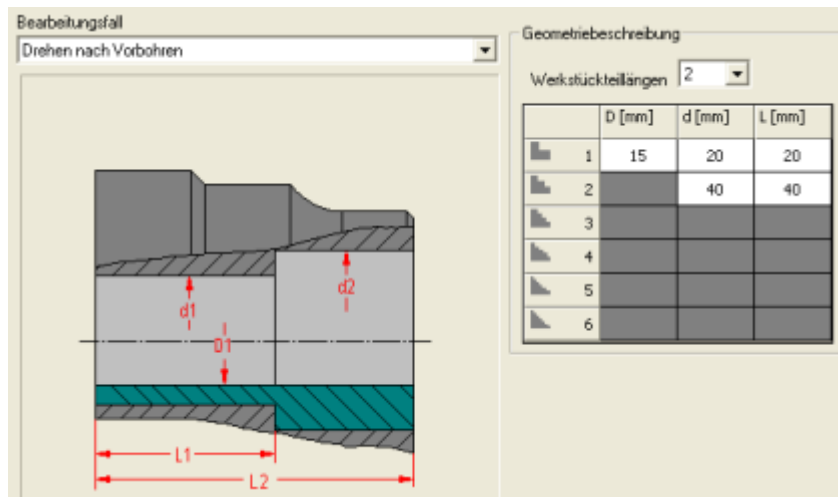

Entsprechend der Geometrieingabe, berechnet **speed&feed** die Maschineneingriffszeiten und legt die Anzahl Schnitte nach den Eingabeparametern fest.

Siehe auch:

[Drehen Seite Eingabe](#) (6. Kontur)

2. Drehen Seite Eingabe allgemein (Außenbearbeitung)

Zu der Außenbearbeitung gehören:

- Längs/Plandrehen
- Außen gegen Schulter
- Außen Formdrehen


Die Verfahren Außenbearbeitung unterscheiden sich in 2 Merkmale:

1. Drehen Guß Schmiedeteile,
2. Drehen Vollmaterial (siehe Auswahlliste)


Unter der Geometriebeschreibung, können Sie die Anzahl Werkstückteillängen und Werkstückdurchmesser eingeben (Max 6, Min 1).

Siehe Bild unten, Drehen Guß Schmiedeteile 6 mal, Drehen Vollmaterial 2 mal, Plandrehen Guß Schmiedeteile 6 mal und Plandrehen Vollmaterial 2 mal.


Drehen Schmiede- oder Gußteil (Längs-, Gegen Schulter-, Form - Drehen)

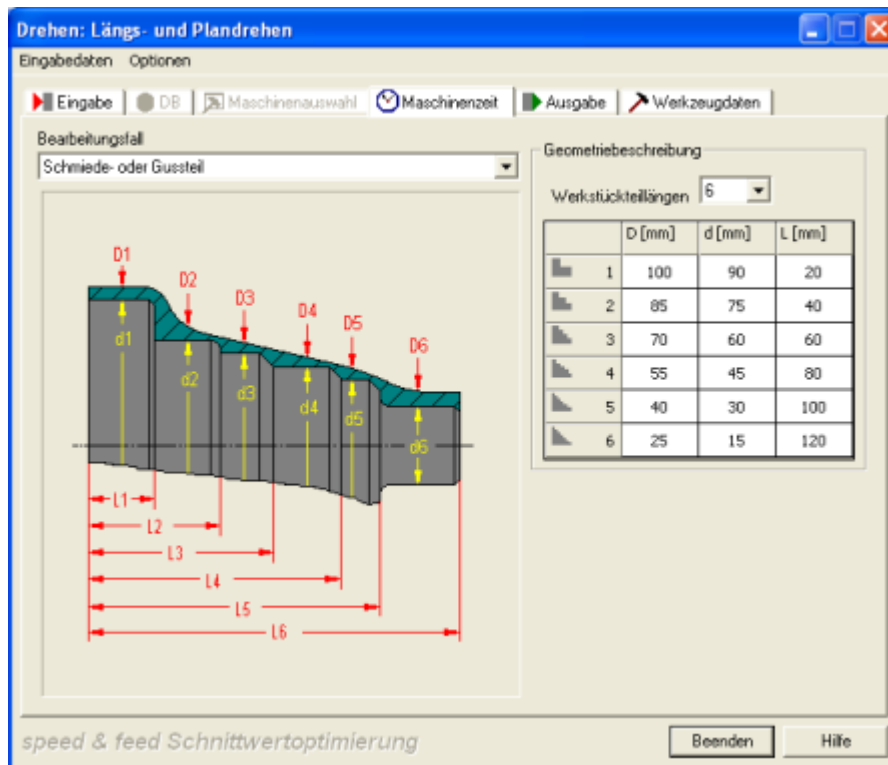


Drehen Vollmaterial (Längs-, Gegen Schulter-, Form - Drehen):

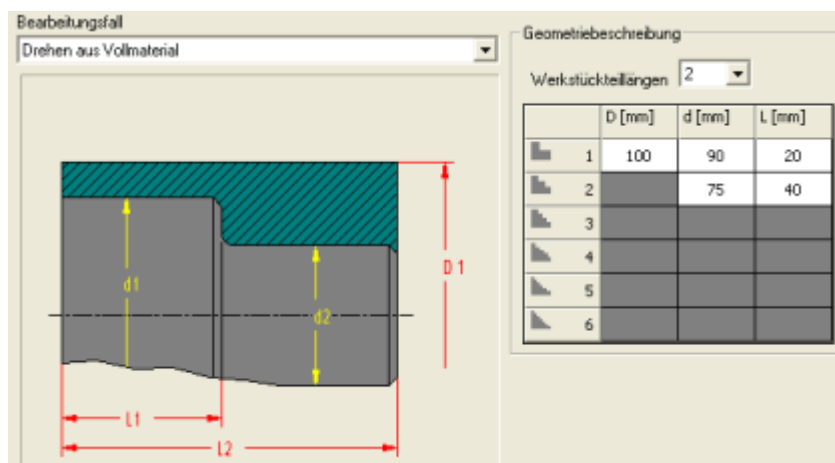

Plandrehen Schmiede oder Gußteil:

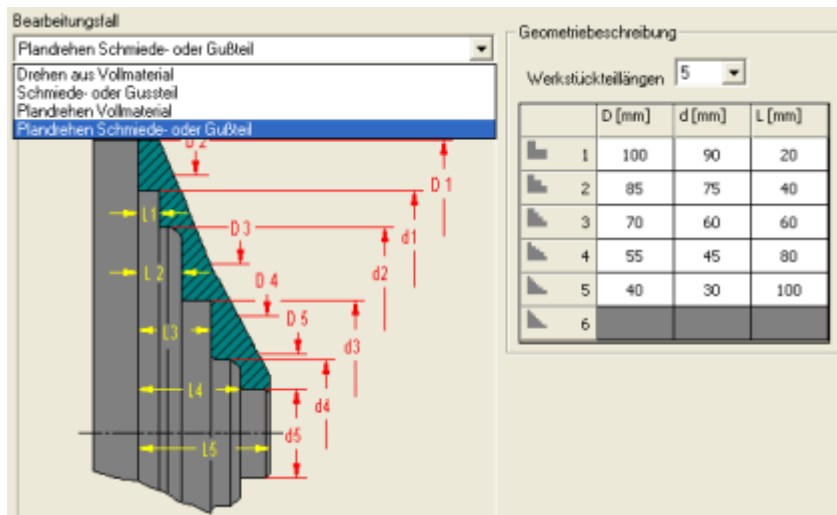

Plandrehen Vollmaterial:

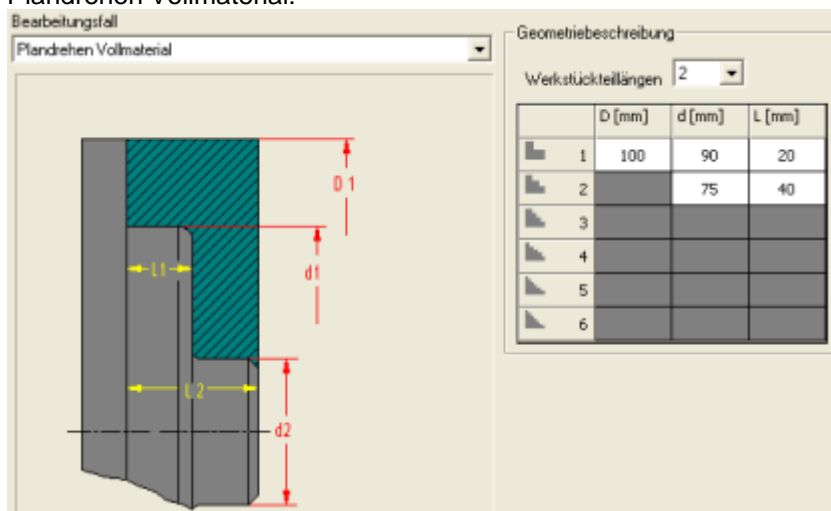


Entsprechend der Geometrieingabe, berechnet **speed&feed** die Maschineneingriffszeiten und legt die Anzahl Schnitte nach den Eingabeparametern fest.

Siehe auch:

[Drehen Seite Eingabe](#) (6. Kontur)

3.Drehen Seite Maschinenzeit (Keilrilleneinsteichen)

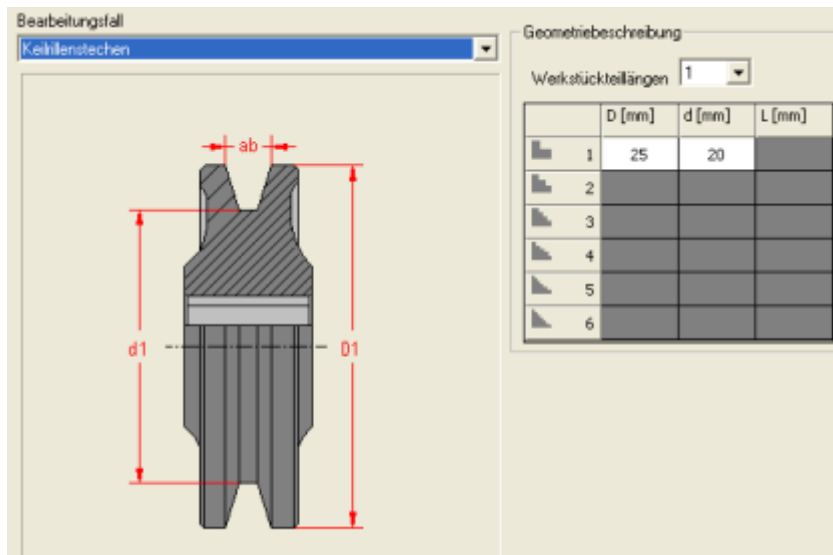


Beim Keilrillenstechen gibt es nur eine Angabe -> D und -> d, die Stechbreite ab wird in der Eingabemaske eingegeben.

Entsprechend der Geometrieingabe, berechnet **speed&feed** die Maschineneingriffszeiten.

Siehe auch:

[Drehen Seite Eingabe Keilrillenstechen](#) (6. Kontur)

4. Drehen Seite Maschinenzeit (Stechen radial innen/außen)

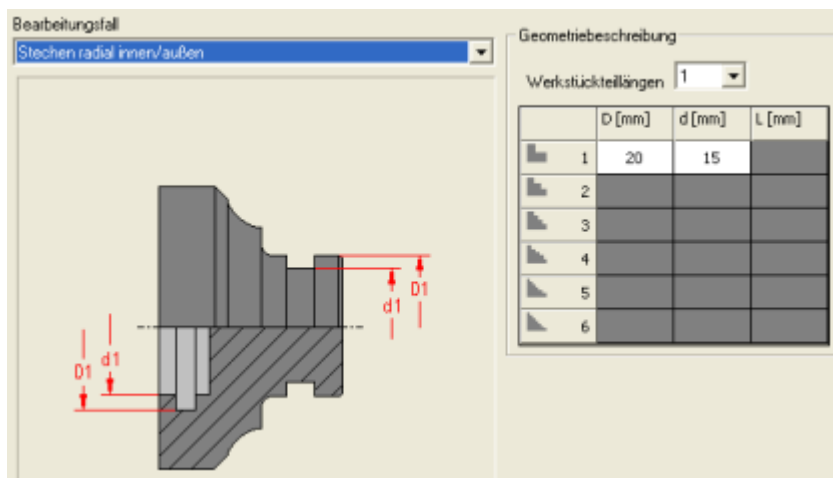


Beim Stechen radial Innen/außen gibt es nur eine Angabe -> D und -> d.

Entsprechend der Geometrieingabe, berechnet **speed&feed** die Maschineneingriffszeiten

Siehe auch:

[Drehen Seite \(Stechen radial\)](#) (6. Kontur)

5. Drehen Seite Maschinenzeit (Stechen axial)

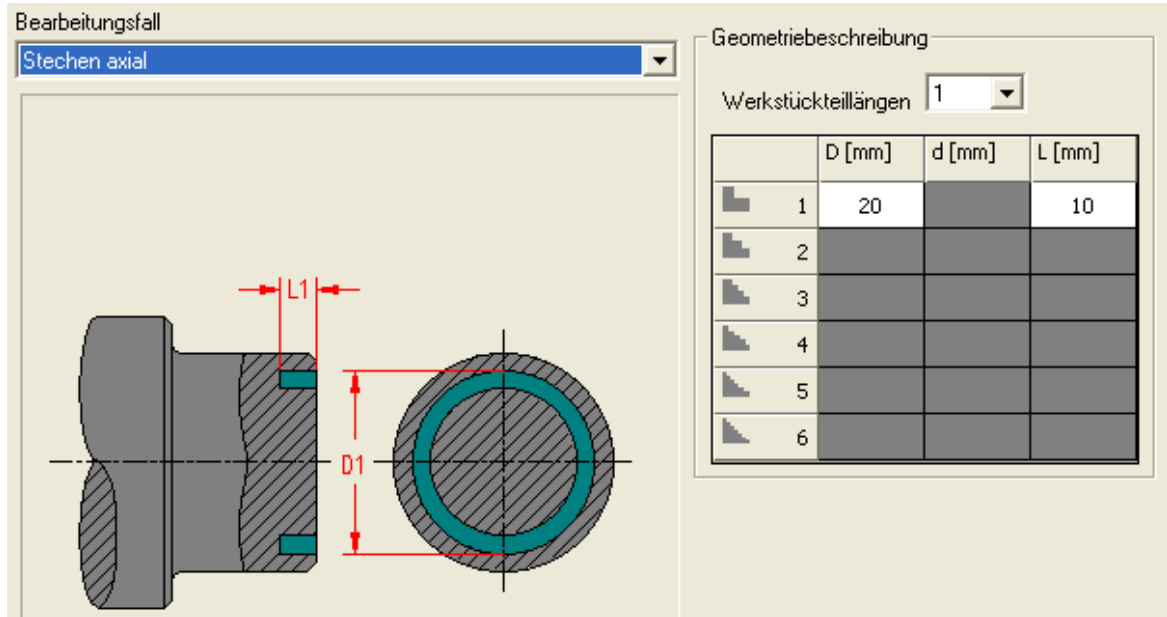


Beim Stechen axial gibt es nur eine Angabe -> D und -> L = Nuttiefe.
Entsprechend der Geometrieingabe, berechnet **speed&feed** die Maschineneingriffszeiten

Siehe auch:

[Drehen Seite \(Stechen axial\)](#) (6. Kontur)

6. Drehen Seite Maschinenzeit (Gewindedrehen)

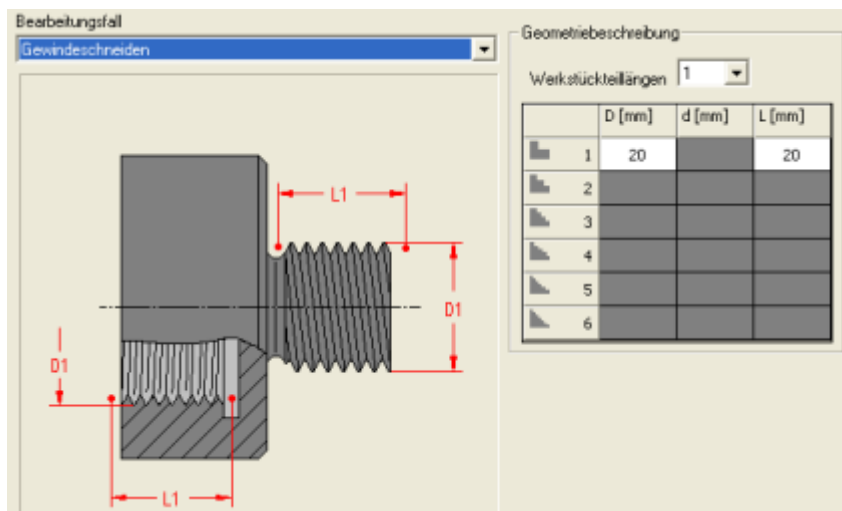

Beim Gewindedrehen gibt es nur eine Angabe -> D und -> L = Gewindelänge. Entsprechend der Geometrieingabe, berechnet **speed&feed** die Maschineneingriffszeiten.

Achtung:

Ist die Gewindelänge L zu klein, kann je nach Maschinentyp und Ausführung der Gewindezyklus von der Vorschubgeschwindigkeit nicht ausgeführt werden. Bestmöglicher Maschinenzklus anpassen.

Siehe auch:

[Drehen Eingabe \(Gewindedrehen\)](#) (6. Kontur)

7.1.5 Drehen - Seite Ausgabe

Berechnungsausgabewerte von **speed&feed**

1. In Zerspanungsparameter

Berechnungswerte die von **speed&feed** aus Versuchen, Modellen und Physikalischengesetzmäßigkeiten hergeleitet werden.

Rohre Oberfläche/ 1. Schnitt			Bearbeitete Oberfläche/2. bis n-ter Schnitt		
Schnittgeschwindigkeit	Vc1 =	109,13 [m/min]	Schnittgeschwindigkeit	Vc2 =	121,25 [m/min]
Drehzahl	n1 =	347 [1/min]	Drehzahl	n2 =	420 [1/min]
Vorschub	f =	0,320 [mm]	Schnittkraft	F.abg =	2698 [N]
Schnittkraft	F.neu =	1889 [N]	Drehmoment	Md.abg =	121,4 [Nm]
Drehmoment	Md.neu =	85,00 [Nm]	Schnittleistung	P.abg =	5,453 [kW]
Schnittleistung	P.neu =	3,817 [kW]			

speed&feed berechnet Schnittwerte unter folgenden Schnittbedingungen:

Schnittbedingungen

bearbeitet/glatt

bearbeitet/glatt

bearbeitet/glatt + unterbrochen

roh/Guß/Walzhaut

roh/Guß/Walzhaut + unterbrochen

Für die Bearbeitung *roh/Guß/Walzhaut* berechnet **speed&feed** unter der Option (siehe [Drehen Seite Maschinenzeit](#)) nach Vorgabe der Geometriedaten 2. bis n-ter Schnitt. So wird berücksichtigt das der 1. Schnitt, *roh/Guß/Walzhaut* mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit berechnet wird.

Der 2. und n-te Schnitt *bearbeitet/glatt*, wird ohne Reduzierung mit den normalen Modellwerten berechnet.

Mit der Option *unterbrochen* wird ein weiterer Reduzierungsfaktor bei Berechnung der Schnittgeschwindigkeit berücksichtigt, um Schlageinwirkungen auf die Schneide zu reduzieren.

Siehe auch:

[Drehen Seite Eingabe](#) (Pos 2)

vorgegebene Standzeit	T =	15,00	[min]
vorgeg. Freifl.-Verschleiß	VB =	0,40	[mm]
Maschineneingriffszeit	Tmg =	1,15	[min]
Standmenge		13	[Stck]
Anzahl Schnitte	l.ges =	1	


speed&feed berechnet unter den vorgegebenen *Geometriebedingungen* und den Konstanten $T=15 \text{ min}$, $VB=0,4 \text{ mm}$ die Maschineneingriffszeit und die Standmenge. Die Anzahl Schnitte l_{ges} ist das Ergebnis der Rohteildurchmesser zum Fertigteildurchmesser unter Berücksichtigung der Spantiefe **ap**.

Siehe auch:

[Drehen Seite Maschinenzeit](#)

[Drehen Seite Eingabe](#) (Pos 6)

Mit der Option manuelle Eingabe, können Änderungen durch zurückrechnen der Eingangsparameter in der Ausgabe neu bewertet werden.

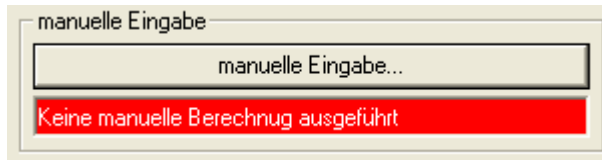


Siehe auch:

[Drehen Manuelle Eingabe](#)

7.1.5.1 Drehen - Manuelle Eingabe

Die manuelle Eingabe soll Ihnen helfen, Ausgabewerte durch verändern der zuvor berechneten Zerspanungsparameter neu zu berechnen. Durch die Eingrenzung der Schrittgröße soll verhindert werden, dass Sie sich zu weit von den Versuchs-, bzw. den Zerspanungsmodellen entfernen. Änderungen werden in **speed&feed** neu berechnet und in der Ausgabe mit den neuen Parametern angezeigt. Der geänderte Wert wird in der Ausgabe grün unterlegt.

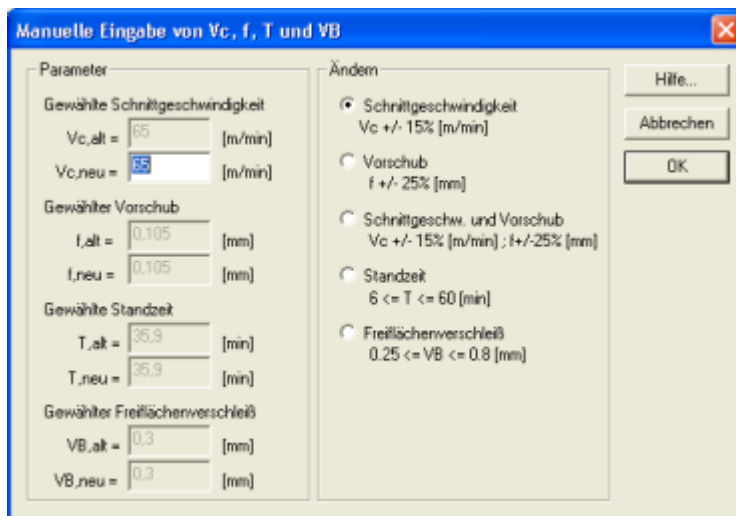

Änderungen werden durch zurückrechnen der Eingangsparameter und durch Umstellung der Taylorgleichung ($V_C = V_{st} \cdot f^E \cdot a_p^F \cdot T^G \cdot VB^H$) neu berechnet.

Ändern Vc -> Neuausgabe von Standzeit -> T

Vorschub **f**, Spantiefe **ap**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern f -> Neuausgabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc

Standzeit **T**, Spantiefe **ap**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern Vc und f -> Neuausgabe von Standzeit -> T

Spantiefe **ap**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern T -> Neuangabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc

Vorschub **f**, Spantiefe **ap**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern VB -> Neuangabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc


Vorschub **f**, Spantiefe **ap**, Verschleiß **T** bleiben konstant.

Die Spantiefe **ap** kann über die Eingabe Seite geändert werden, die Standardschnittgeschwindigkeit **Vst** und die Exponenten **E**, **F**, **G**, **H** gehören zu den entwickelten Modellen von **speed&feed**.

7.1.6 Drehen - Seite Werkzeugdaten


Aktuelle Daten in Liste speichern

Wird diese Ausführung gewählt, so speichern Sie die zuletzt durchgeführte Berechnung.

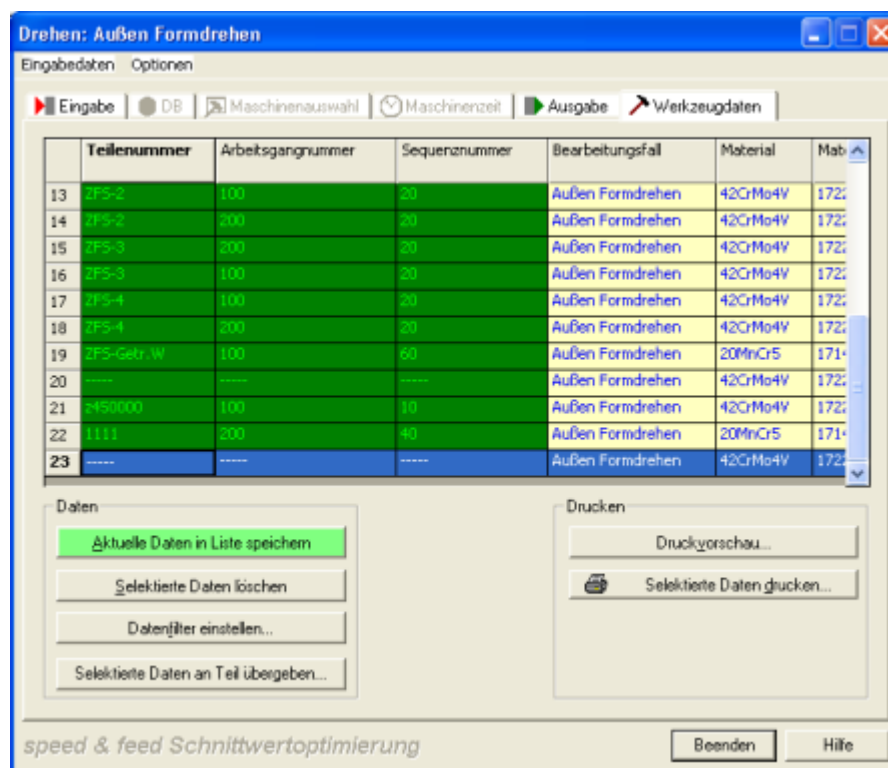

Selektierte Daten löschen

Wird diese Ausführung gewählt, so wird der angezeigte Datensatz zum löschen vorgemerkt.

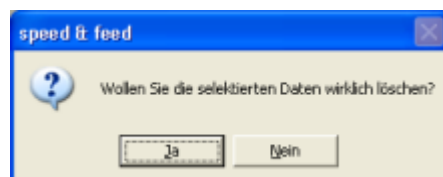

Nach Bestätigung ist der Datensatz aus der Liste gelöscht.

Hinweis:


Von dieser Option aus können Sie keine Datensätze löschen, die zu einer Teilenummer gehören. Datensätze mit einer Teilenummer können nur im Kalkulationsmodul gelöscht werden.

Siehe auch:

[Teildaten bearbeiten](#)

Selektierte Daten an Teil übergeben

Wird diese Ausführung gewählt, öffnet sich der Dialog Arbeitsgänge und Sequenzen im Kalkulationsmodul, die Ausführung Teil auswählen, öffnet Ihnen die Teiledatentabelle zum Selektieren eines Teils.

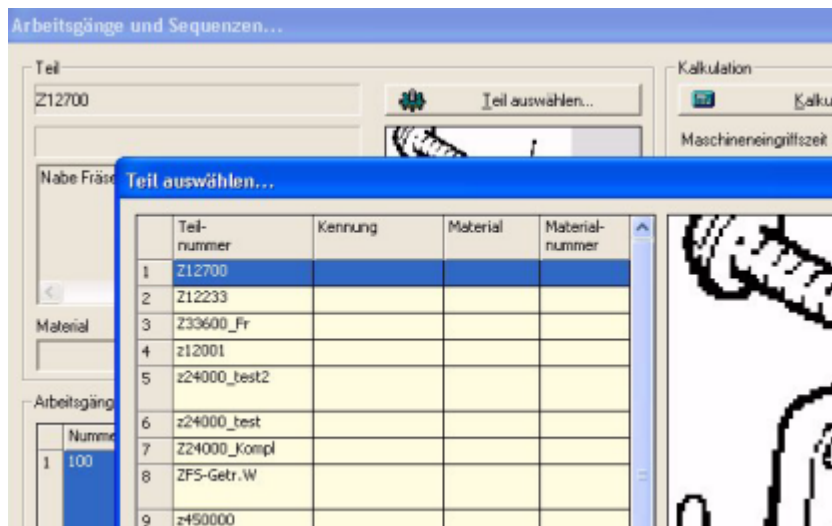**Nach bestätigen der Teilenummer**

befinden Sie sich im Kalkulationsmodul Arbeitsgänge und Sequenzen, Datensätze übernehmen.

Arbeitsgänge und Sequenzen...

Teil: Z12700

Teil auswählen...

Nabe Fräsen

Material: Stoffnummer:

Bild vergrößern...

Kalkulation

Kalkulationsdetails...

Maschineneingriffszeit: 8,745 [min]

Werkzeugkosten: 1,163 [Euro]

Maschinenkosten: 17,489 [Euro]

Summe Kosten: 18,653 [Euro]

Manuelle Kalkulationsdetails...

Arbeitsgänge

Nr.	Nummer Arbeitsgang	Beschreibung
1	100	Fräsen Fläche, Bohren Kernloch, Passung D40 H7 Bohren 4 X D12

Hinzufügen... Bearbeiten... Löschen

Sequenzen

Nr.	Sequenznummer	Beschreibung	Wiederholungen	Werkzeug
1	10	Fräse Fläche	1	Planfrä
2	20	Bohren Kernloch	1	WSP Au
3	30	Passung D40 H7	1	VST Re
4	40	Bohren 4 X D12	4	VST Bof
5	111		1	Walzen
6	112		1	T-Nuten

Hinzufügen... Bearbeiten... Löschen

Datensätze übernehmen...

Hilfe... OK

Übernahme der Werkzeugdaten

Sie können jetzt einem Teil mit angelegtem Arbeitsgang eine Werkzeugdatenberechnung hinzufügen, um eine bestehende Kalkulation mit einer Werkzeugsequenz zu erweitern.

Berechnete Daten Sequenzen zuordnen...

Teilenummer	Arbeitsgangnummer	Sequenznummer	Werkzeug	Schneidstoff	Eingriffsituation
1	100	10	Planfräser	HW	Planfräsen, mit

Sequenz erstellen... Sequenz löschen... OK

Sequenz erzeugen...

Sequenznummer: 1


Beschreibung:

Wiederholungen: 1

OK Hilfe... Abbrechen


Hilfe... Abbrechen

Die berechneten Werkzeugdaten, werden der Teilekalkulation zugeordnet und neu bewertet, siehe Änderung der Summe Kosten unter den Kalkulationsdetails.

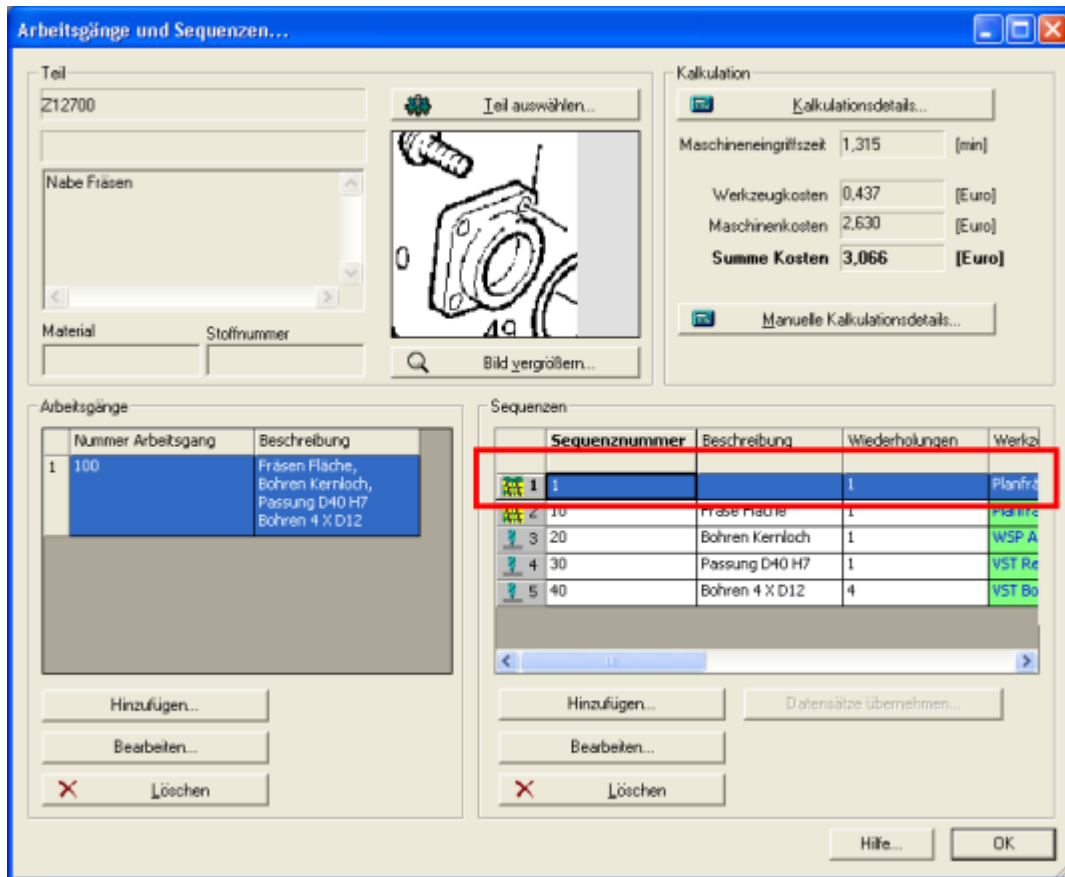


7.1.6.1 Drehen - Filter für Datenansicht einstellen

Der Dialog *Filter für Datenansicht einstellen* dient zum Festlegen des Filters für die Datenansicht in der Seite [Werkzeugdaten](#).

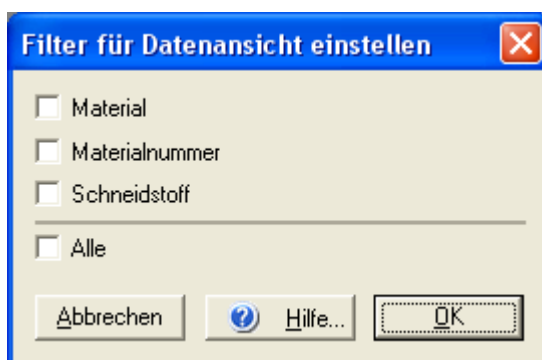


Über die Schaltfläche *Filter einstellen* auf der Seite [Werkzeugdaten](#) kann die Datenansicht über das Material, die Stoffnummer und den Schneidstoff gefiltert werden:

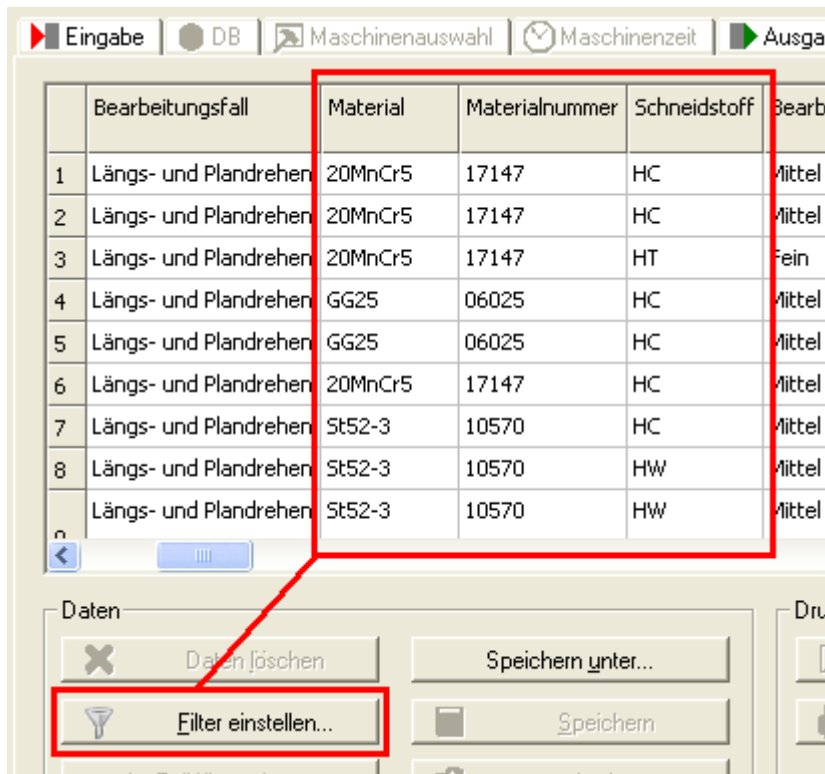


Material

Durch das Anhaken des Feldes *Material* wird für das Filtern der Datenansicht das ausgewählte *Material* aus der *Eingabeseite* verwendet. Sind bereits andere Filter angehakt, so werden diese beim Filtern zusätzlich berücksichtigt.

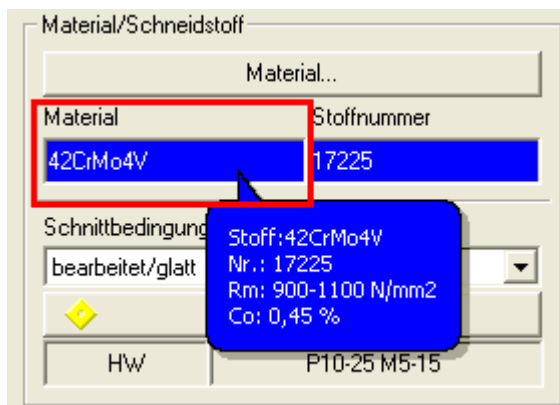


Materialnummer

Durch das Anhaken des Feldes *Materialnummer* wird für das Filtern der Datenansicht die ausgewählte *Materialnummer* (Stoffnummer) aus der *Eingabeseite* verwendet. Sind bereits andere Filter angehakt, so werden diese beim Filtern zusätzlich berücksichtigt.

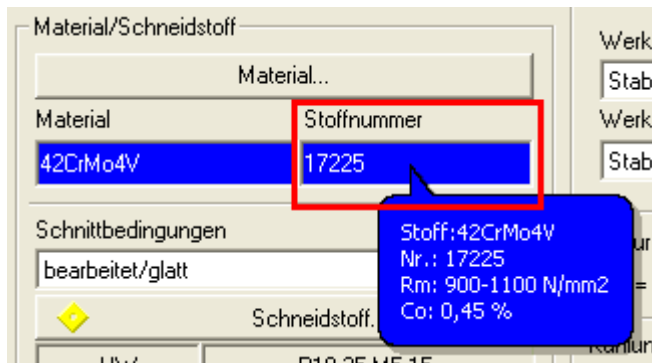

Schneidstoff

Durch das Anhaken des Feldes *Schneidstoff* wird für das Filtern der Datenansicht der Schneidstoff aus der [Eingabeseite](#) verwendet. Sind bereits andere Filter angehakt, so werden diese beim Filtern zusätzlich berücksichtigt.

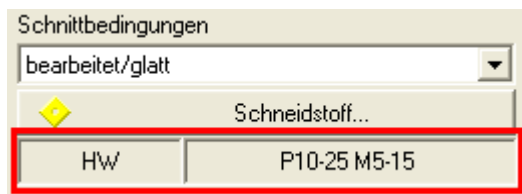

Alle

Durch das Anhaken des Feldes *Alle* werden automatisch die Haken bei den Feldern *Material*, *Materialnummer* und *Schneidstoff* gesetzt. Entsprechend werden alle diese Filtereinstellungen zum Filtern der Datenansicht verwendet.

OK

Durch das Drücken der Schaltfläche *OK* wird der Dialog geschlossen und der eingestellte Filter (Material, Materialnummer, Schneidstoff oder Alle) auf die [Datenansicht](#) angewendet.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* wird der Dialog geschlossen. Die Einstellungen werden nicht übernommen und der Filter wird nicht auf die [Datenansicht](#) angewendet.

Siehe auch:

[Drehen - Seite Werkzeugdaten](#)

7.2 Verfahren Fräsen

Das Fräsprogramm beinhaltet **25 Bearbeitungsfälle** denen defaultmäßig Wendeplattenträgerwerkzeuge mit Aufnahmen nach DIN/ISO, den Wendeplattengeometrien nach [DIN/ISO 4987-1832](#), den Schneidstoffen nach [DIN/ISO 513](#), sowie Werkzeuge aus Vollhartschneidstoffen bestehend aus VHM/F, CERMET, PM(HSCO), mit und ohne Harstoff-Beschichtung, wie sie von den unterschiedlichsten Herstellern auf dem Markt angeboten werden.

Die Berechnung erfolgt auf Erfahrungswerten, die in der Praxis ermittelt wurden. Alle Werte sind

als Modelle mit den entsprechenden Parametern hinterlegt und werden mit der erweiterten Taylorgleichung ausgegeben.


$$V_C = V_{st} * f^E * a_p^F * T^G * VB^H$$

Die Materialien sind nach [VDI 3323](#) in Zerspanungsklassen eingeteilt. Die Schneidstoffe sind nach Angaben namhafter Hersteller in der [DIN/ISO 513](#) den Werkstoffen zugeordnet und werden als Mehrbereichssorten in der Schneidstoffgraphik farblich dargestellt.


Jedem Bearbeitungsfall sind unterschiedliche Bearbeitungswerkzeuge zugeordnet, um möglichst **viele Alternativen** anzubieten. Defaultmäßig wird den Zerspanungsparametern a_p , a_e entsprechend das wirtschaftlichste am besten geeignete Werkzeug aufgezeigt. Eine **Werteausgabe** erfolgt jedoch auf alle im Programm bildlich dargestellten Werkzeuge. Die Abwahl des eingestellten Werkzeuges erfolgt über eine Combo-Box. Auch die Eingriffssituation ist voreingestellt und gibt dem Werkzeug fräserrelevante Zerspanungsparameter für die Werteberechnung mit. Da die **Eingriffssituation** jedoch eine Variable ist, die dem Werkstück oder der Maschine angepaßt werden muß, besteht auch hier die Möglichkeit, diese über eine Auswahlliste auszuwählen.

Für 25 Bearbeitungsfälle stehen dem Anwender 28 Fräser Typen zu Verfügung.


Auswahl der Bearbeitungsfälle

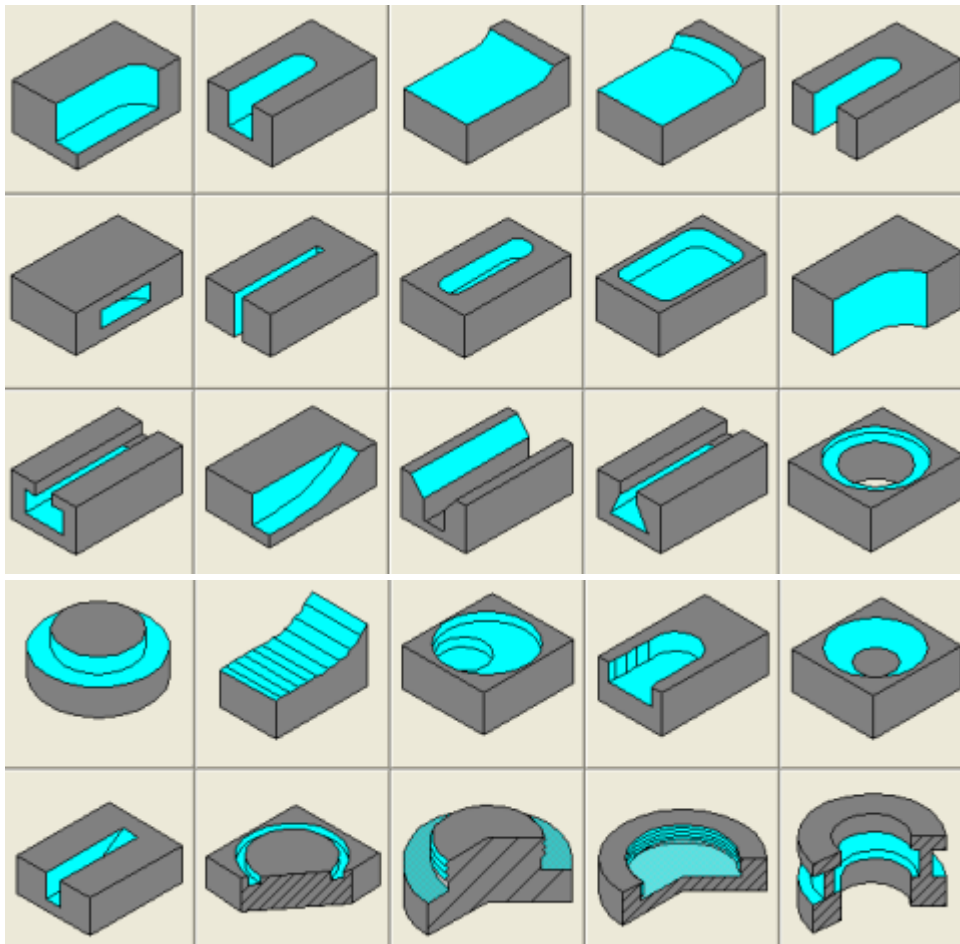


Auswahl der Werkzeugtypen

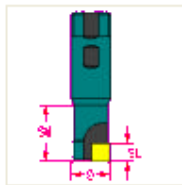


BohrSenkFräser_WSP

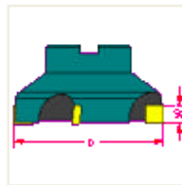


Eckfräser_WSP_Bo

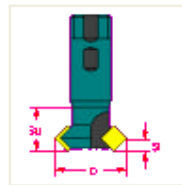


EntgFasFräser_WSP

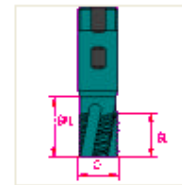


GewindeFräser_VST

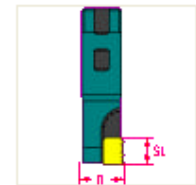


GewindeFräser_WSP

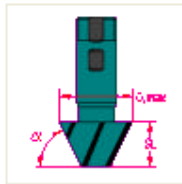


Kegelfräser_VST

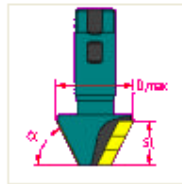


Kegelfräser_WSP

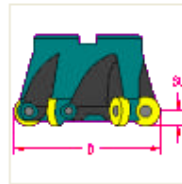


Kopierfräser_WSP

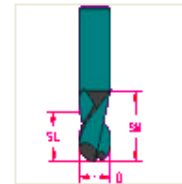


Kugelfräser_VST

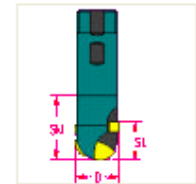


Kugelfräser_WSP

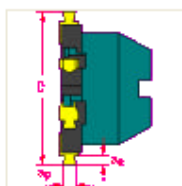


Nutenfräser_WSP

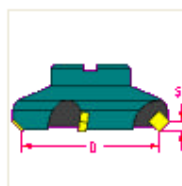


Planfräser_WSP_Bo

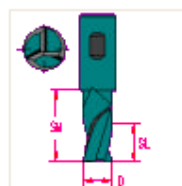


Schaftbohrnutenfräs...

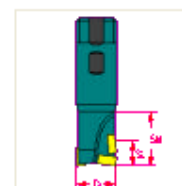


Schaftbohrnutenfräs...

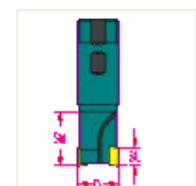


Schaftfräser_WSP

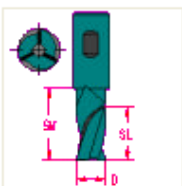


Schaftfräser_VST

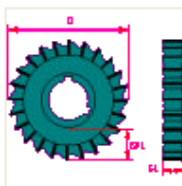


Scheibenfräser_VST

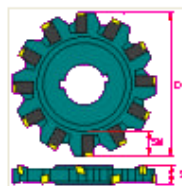


Scheibenfräser_WSP

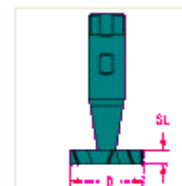


Scheibennutenfräser_...

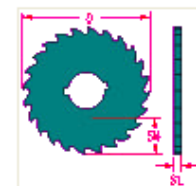


Schlitzfräser_VST

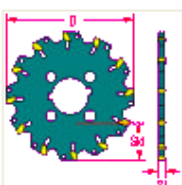


Schlitzfräser_WSP

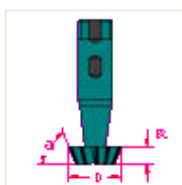


SchwalbenschwAußen...

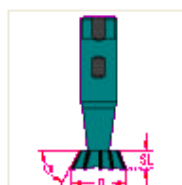


SchwalbenschwInnen...

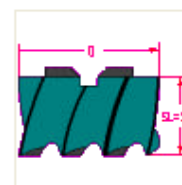


Stirnfräser_VST_Bo

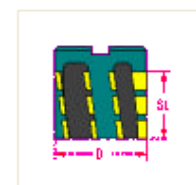


Stirnfräser_WSP

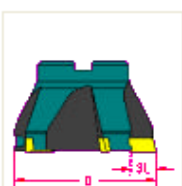

TauchSenkFräser_WSP

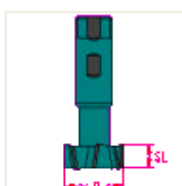

T-Nutenfräser_VST

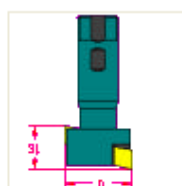

T-Nutenfräser_WSP

Die automatische Werkzeugauswahl aus einer SQL Datenbank ist eine Option, die nur in Zusammenarbeit mit einem potentiellen Werkzeughersteller ausgewählt werden kann (CIM KATALOG) und greift auf Werkzeuge die nach den Sachmerkmalen der Din 4000 angelegt sein müssen. Durch einen Auswahl-Algorithmus werden Werkzeuggeometrie-Daten übernommen und in die Eingabemaske übergeben. Hierbei stehen dem Anwender immer ein erstes und weitere alternativ Werkzeuge, die vom Hersteller empfohlen werden, zur Verfügung.

Bei Untertdrückung der Werkzeugauswahl Option, sind in der Eingabemaske aus der voreingestellten Eingriffssituation der Werkzeugtyp und die Werkzeuggeometriedaten defaultmäßig angegeben. Diese Angaben können vom Anwender mit eigenen Geometriedaten überschrieben werden. Mit den neuen Angaben erfolgt eine Prüfung über die Eingriffssituation und ein Vergleich der a_e a_p Situation.

Bei Angabe von Werkstück, Werkzeugaufnahme und Maschinendaten, berücksichtigt das Berechnungsprogramm die Stabilitätsparameter, verrechnet die Werte bzw. zeigt an, ob die maschinenrelevanten Daten noch ausreichend sind.

Siehe auch:

[Datenbankschnittstelle für Hersteller](#)

7.2.1 Fräsen - Seite Bearbeitungsfall

Werkstückparameter

ges. Frästiefe axial	$a_{p,ges} =$	<input type="text" value="3"/>	[mm]
ges. Frästiefe radial	$a_{e,ges} =$	<input type="text" value="50"/>	[mm]
ges. Fräslänge	$L_{ges} =$	<input type="text" value="200"/>	[mm]
minimaler Fräsradius	$R =$	<input type="text"/>	[mm]
maximaler Fräsradius	$R1 =$	<input type="text"/>	[mm]

Gruppe *Werkstückparameter*

ges. Frästiefe axial

Die *gesamte Frästiefe axial* wird auch als Schnitttiefe $a_{p,ges}$ bezeichnet und in Millimeter angegeben. Je nach ausgewähltem Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes die Lage der Frästiefe $a_{p,ges}$ am Werkstück ansehen.

ges. Frästiefe radial

Die *gesamte Frästiefe radial* wird auch als Arbeitseingriff $a_{e,ges}$ bezeichnet und in Millimeter angegeben. Je nach ausgewähltem Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes die Lage der Frästiefe $a_{e,ges}$ am Werkstück ansehen.

ges. Fräslänge

Die *gesamte Fräslänge* L_{ges} wird in Millimeter angegeben. Je nach ausgewähltem

Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes die Lage der Fräslänge am Werkstück ansehen.

minimaler Fräsradius

Der *minimale Fräsradius R* wird in Millimeter angegeben. Je nach ausgewähltem Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes die Lage des Fräsradius R am Werkstück ansehen.

maximaler Fräsradius

Der *maximale Fräsradius R1* wird in Millimeter angegeben. Je nach ausgewähltem Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes die Lage des Fräsradius R1 am Werkstück ansehen.



Gruppe Zerspanung

Zerspanung

Bei der Zerspanung können Sie zwischen drei möglichen Bearbeitungssituationen wählen:


- Schruppen
- Schruppschichten
- Schlichten

Für die Zerspanung steht Ihnen eine Combo-Box zur Verfügung, in welcher Sie die für Sie notwendige Oberflächengüte angeben können.

Oberflächenstruktur

Wenn Sie als Zerspanung z. B. "schruppen" wählen, wird Ihnen nach dieser Auswahl zusätzlich unter dem Befehl Oberflächenstruktur das Aussehen der bearbeiteten Oberfläche als Orientierungshilfe angegeben. In diesem Fall: "sichtbares Muster".

Analog gilt dies auch für das "Schruppschichten". Hier wird die Oberflächenstruktur mit "glatt" angegeben. Für das "Schlichten" ist die Oberflächenstruktur ebenfalls mit "glatt" angegeben.

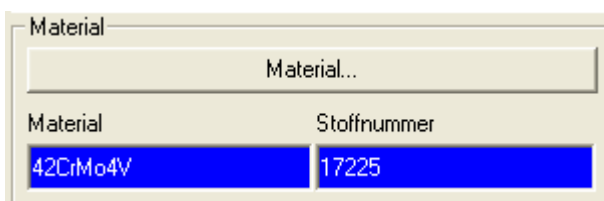

Gruppe Material

Über die Schaltfläche [Material...](#) können Sie ein Material auswählen.

Im Feld *Material* und *Stoffnummer* werden das aktuelle Material und die entsprechende Stoffnummer angezeigt.

Siehe auch:

[Material auswählen](#)


7.2.2 Fräsen - Seite DB

Default Fraesdata DB **speed&feed**


In dieser DB sind Standardwerkzeuggeometriedaten eingetragen.

ID	Wkz	D	SL	SLmin	SLmax	Skl	SklMax	Zn	L1	D1	SL1
96	1	48	8	4	8	40	50	3			6
107	1	500	15	6	19	80	90	26			8
106	1	400	15	6	19	80	90	20			8
105	1	315	15	6	19	80	90	16			12
104	1	250	15	6	19	63	73	12			12
103	1	200	12	6	19	63	73	12			12
102	1	160	12	6	19	63	73	10			12
101	1	125	12	5	15	63	73	8			9
100	1	100	12	5	15	63	73	6			9
99	1	80	8	5	12	63	73	6			9
97	1	50	8	4	8	40	50	4			6
95	1	40	8	4	8	40	50	3			6
94	1	38	6	4	6	40	50	3			6
93	1	32	6	4	6	40	50	3			6
92	1	30	6	4	6	40	50	3			6
98	1	63	8	4	12	40	50	5			6

Werkzeuggeometriedaten werden aus der **speed&feed** DB ausgelesen.

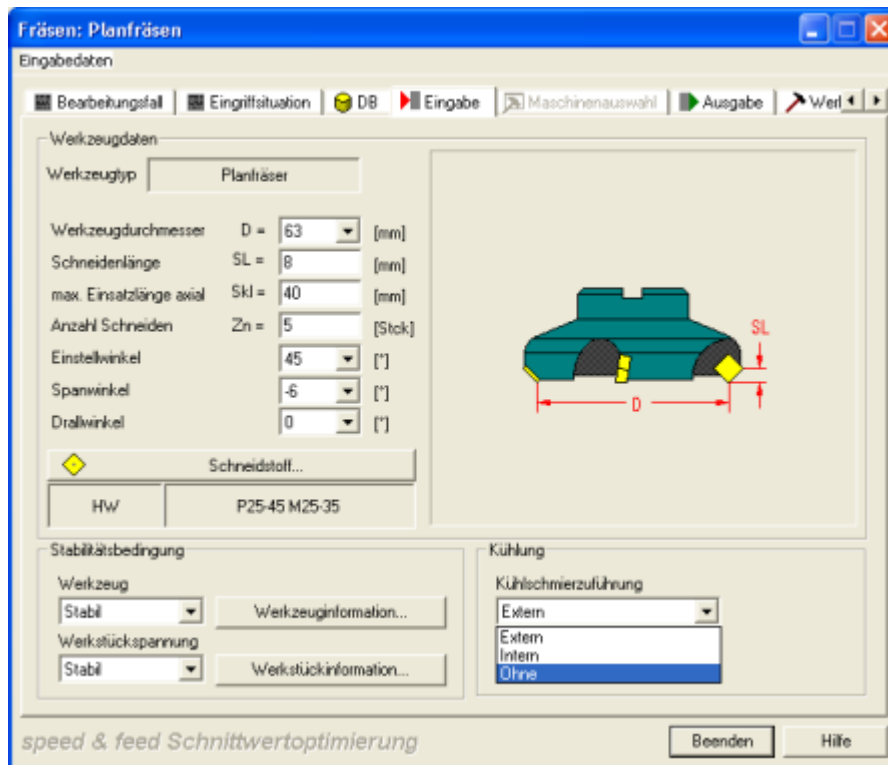

DB Auswahl CIM Datenbank

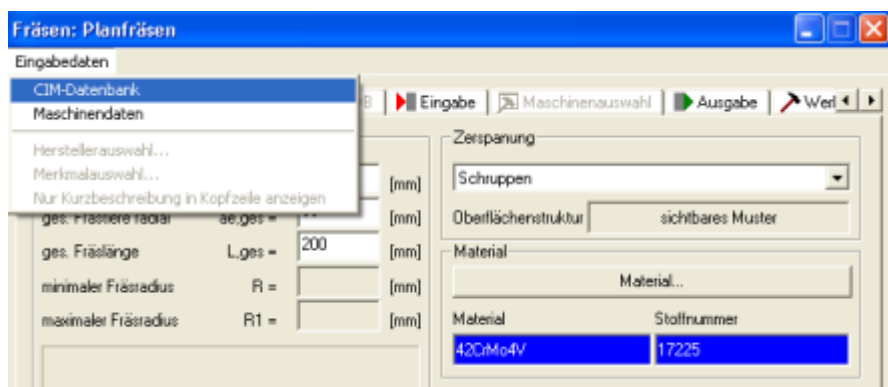

Über den Werkzeugtyp, die Werkzeugausführung (WSP oder Vollstahl) die Werkzeuggeometrie, die Werkzeugaufnahme usw. werden nach **speed&feed** Katalog, Werkzeuge in der CIM Datenbank (elektronischer Katalog) gesucht.

Fräsen: Planfräsen

Eingabedaten

Bearbeitungsfall Eingriffsituation DB Eingabe Maschinenauswahl Ausgabe Wert

Werkzeugdaten

Werkzeugtyp Planfräser

Werkzeugdurchmesser D = 63 [mm]

Schneidenlänge SL = 8 [mm]

max. Einsatzlänge axial Skl = 40 [mm]

Anzahl Schneiden Zn = 5 [Stück]

Einstellwinkel 45 [°]

Spanwinkel -6 [°]

Drallwinkel 0 [°]

Schneidstoff...

HW P25-45 M25-35

Stabilitätsbedingung

Werkzeug Stabil Werkzeuginformation...

Werkstückspannung Stabil Werkstückinformation...

Kühlung

Kühlschmierzuführung

Extern


Extern

Intern

Ohne

speed & feed Schnittwertoptimierung

Beenden Hilfe

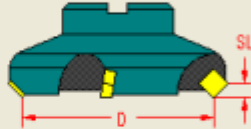

Gefundene Werkzeuge im Katalog

Durch anklicken einer *Werkzeugzeile* und *Selektierte Daten übernehmen*, werden die Geometriedaten für das berechnen der Schnittwerte in die Eingabemaske übernommen.

Fräsen: Planfräsen

Eingabedaten

Bearbeitungsfall Eingriffsituation DB Eingabe Maschinenauswahl Ausgabe Wert

	Schneiddurchmesser A1	Außendurchmesser A2	Durchmesser Grundkörper A3	Nabendurchmesser A4	S B
37	63.000	71.400	68.400	48.000	
38	63.000	71.400	68.400	48.000	
39	80.000	98.400			
40	80.000	94.000			
41	80.000	94.000			
42	80.000	88.400			
43	80.000	88.400			
44	63.000				
45	80.000				
46	63.000				
47	80.000				
48	63.000				
49	63.000			22.000	
50	80.000			27.000	
51	80.000			27.000	
52	63.000			22.000	

Selektierte Daten in die Eingabemaske übernehmen...

Anzahl Datensätze 53

speed & feed Schnittwertoptimierung

Beenden Hilfe

speed & feed

Der ausgewählte Datensatz ist nicht vollständig!
Die folgenden Merkmale sind im Datensatz nicht enthalten:

- Schnittbreite B1
- Schnitttiefe B2

Wollen Sie die Daten trotzdem übernehmen?

Ja Nein

Übernahme der Geometriedaten gelb unterlegt. Findet die Werkzeugselektion im Elektronischen Katalog nicht alle Parameter die **speed&feed** für die Berechnungen braucht, werden die Defaultwerte von **speed&feed** genommen.

Werkzeugtyp		Planfräser	
Werkzeugdurchmesser	D =	63	[mm]
Schneidenlänge	SL =	8	[mm]
max. Einsatzlänge axial	SkL =	40	[mm]
Anzahl Schneiden	Zn =	8	[Stück]
Einstellwinkel		45	[°]
Spanwinkel		-6	[°]
Drallwinkel		12	[°]


Siehe auch:

[Datenbankschnittstelle für Hersteller](#)

7.2.3 Fräsen - Seite Eingabe

Eingabe der Werkzeug Daten, Stabilitätsbedingungen und der Kühlmittelauswahl

Werkzeugdaten	
Werkzeugtyp Planfräser	
Werkzeugdurchmesser	D = 125 [mm]
Schneidenlänge	SL = 12 [mm]
max. Einsatzlänge axial	SkL = 63 [mm]
Anzahl Schneiden	Zn = 8 [Stück]
Einstellwinkel	45 [°]
Spanwinkel	-6 [°]
Drallwinkel	0 [°]
Schneidstoff...	
HW	P25-45 M25-35

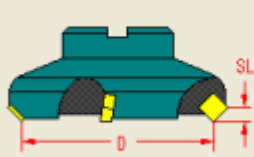

Gruppe Werkzeugdaten

Der Werkzeugdurchmesser wurde berechnet aus der gewählten [Eingriffssituation](#) und dem gewählten Werkzeugtyp (Standardauswahlliste Werkzeugauswahl). Schneidenlänge SL, max. Einsatzlänge SKL, Anzahl Schneide Zn, werden aus der **speed&feed** [Werkzeugdatenbank](#) unter dem gewählten Werkzeugtyp und dem berechneten Durchmesser zugewiesen.


Der Einstellwinkel Kapa, der Spanwinkel und der Drallwinkel werden aus der Auswahlliste gewählt. Es sind allgemeingültige Standardwerte vorgegeben.

125
125
160
200
250
315
400
500

Werkzeugdurchmesser

Unter Berücksichtigung der Eingriffssituation können aus der Auswahlliste andere Werkzeugdurchmesser ausgewählt werden. In der **speed&feed** Werkzeugdatenbank werden entsprechend der neuen Durchmesser passende Standardwerte ausgelesen.


Die Schneidstoffauswahl ist nach der DIN/ISO 513 und der VDI 3323 eingeteilt und zugeordnet

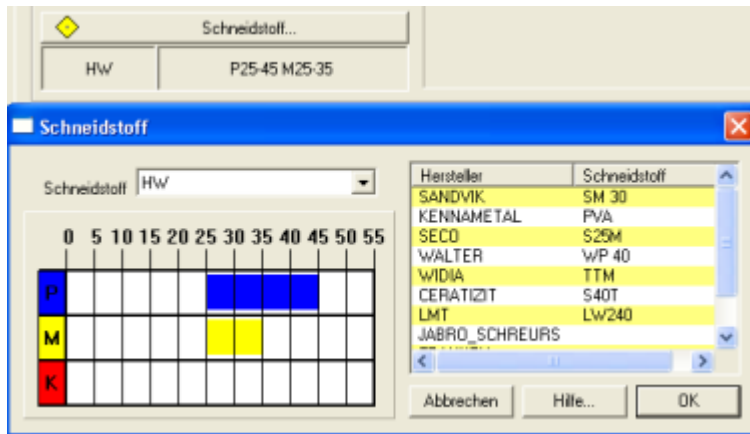

In der Auswahlliste sind Schneidstoffe die als Berechnungsgrundlage der Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.

Siehe auch:[Schneidstoffe](#)[VDI 3323](#)[DIN/ISO 513](#)**Gruppe Stabilitätsbedingungen**

Für das Werkzeug, sowie für das Teil gibt es die Auswahl Stabil, bzw. Labil. **speed&feed** berücksichtigt in seinen Berechnungen diese wichtigen Schnittbedingungen und reduziert daraufhin die Schnittwerte.

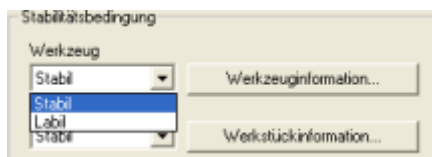**Siehe auch:**[Werkzeuginformation](#)[Werkstückinformation](#)**Gruppe Kühlmittelauswahl**

Die Auswahl Kühlschmierzuführung ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Standzeitgröße T , in Verbindung mit der Schnittgeschwindigkeit V_c .

Sie haben die Auswahl in zwei Auswahllisten einer Kühlschmierzuführung zu wählen.

In der ersten Auswahlliste bestimmen Sie nach der Maschine und dem Werkzeug (**Extern**, **Intern**) oder ob Sie **Ohne** Kühlschmierzuführung (Trocken) arbeiten möchten.

In der zweiten Auswahlliste bestimmen Sie den Wert Ihres Kühlmittels. Entsprechend der Kühlmittelauswahl werden die Zerspanungsparameter berechnet. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Korrosionsschutz des Teiles, die erzeugte Oberfläche und die Toleranz.


Hinweis:

Bei der Auswahl Öl, sollten Sie unbedingt Ihre Vc max berücksichtigen. Die Schneidtemperatur die bei ca. $V_c > 70 \text{ m/min}$ entsteht, könnte einen Brand durch entzünden des Schneidöls in Ihrer Maschine auslösen.

7.2.3.1 Fräsen - Werkstückinformation


Die Werkstückinformation zeigt eine bildliche Darstellung der Stabilität und der Labilität in Abhängigkeit der inneren Stabilität des Teiles sowie der Aufspannmöglichkeit in der Vorrichtung oder auf dem Maschinentisch.

Hat ein Teil ausreichend innere Stabilität, und wird in einer stabilen Spannung fixiert, so sind die Voraussetzungen einer stabilen Lage erfüllt.

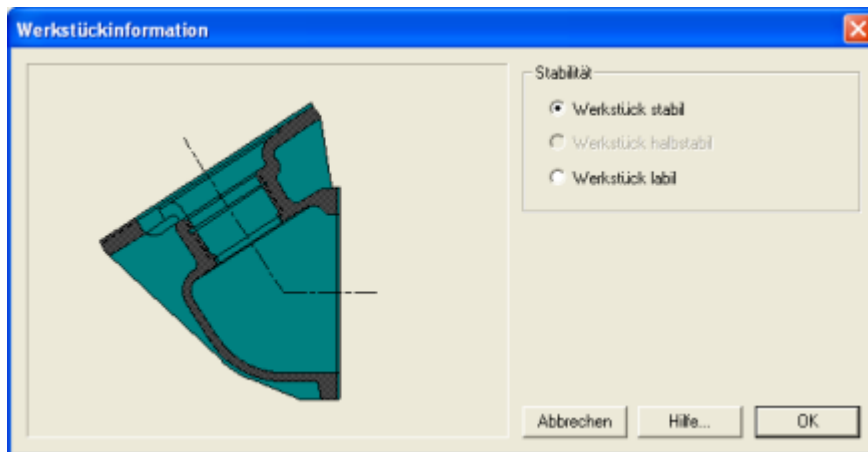

Bei dieser Auswahl werden die Berechnungsparameter nicht reduziert.

Hat ein Teil keine ausreichend innere Stabilität, und kann in keiner stabilen Spannung fixiert werden, so sind die Voraussetzungen einer stabilen Lage nicht erfüllt.

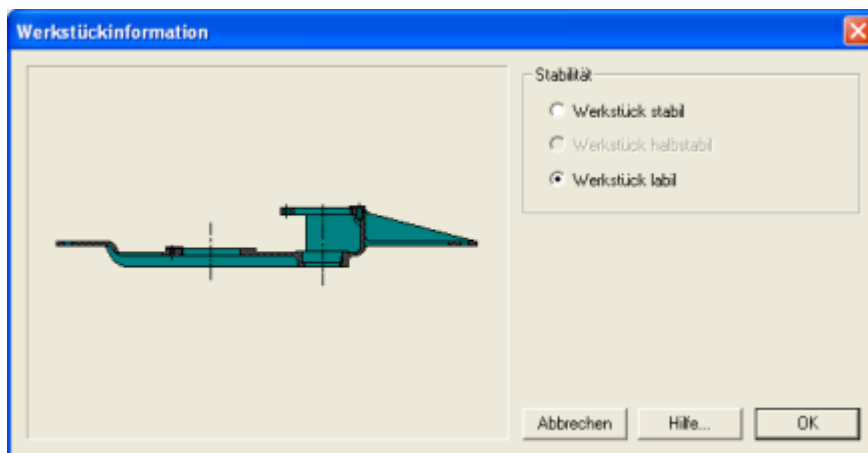


Die Berechnungsparameter werden zurückgesetzt (kleinere Schnittgeschwindigkeit und kleinerer Vorschub um die Schnittkräfte herabzusetzen).

7.2.3.2 Fräsen - Werkzeuginformation

Die Werkzeuginformation zeigt eine bildliche Darstellung der Stabilität und der Labilität in Abhängigkeit der maschinenseitigen Aufnahme D zum Werkzeugdurchmesser D und der Werkzeugauskraglänge.

Das Werkzeug ist stabil, wenn


- die Auskraglänge $< 2 \times$ Werkzeugaufnahme D
- und Schneidendurchmesser $< 2 \times$ Werkzeugaufnahme D

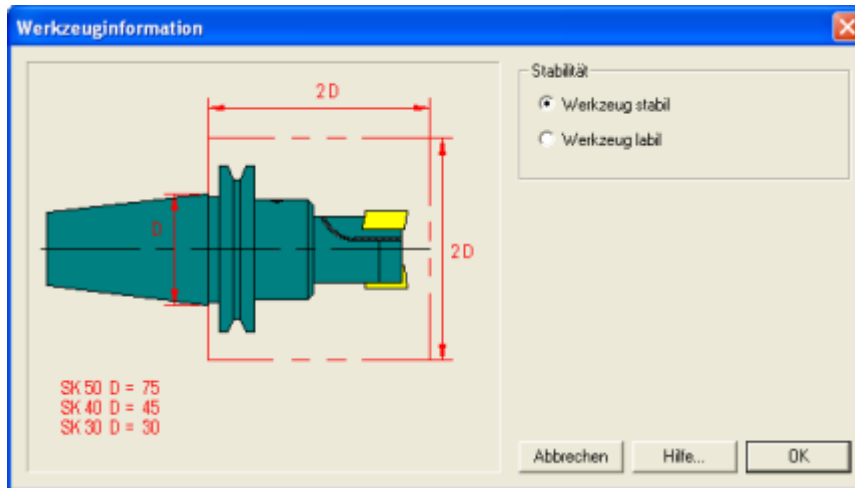

Bei dieser Auswahl werden die Berechnungsparameter nicht reduziert.


Das Werkzeug ist labil, wenn

- Auskräglänge > 2 x Werkzeugaufnahme D
- und Schneiddurchmesser > 2 x Werkzeugaufnahme D

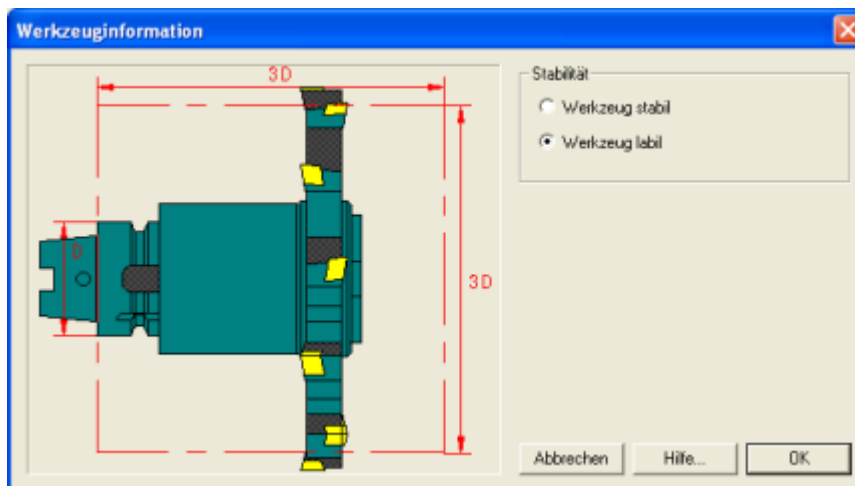


Bei dieser Auswahl werden die Berechnungsparameter zurückgestzt (kleinere Schnittgeschwindigkeit und kleinerer Vorschub um die Schnittkräfte herabzusetzen).

7.2.4 Fräsen - Seite Eingriffsituation

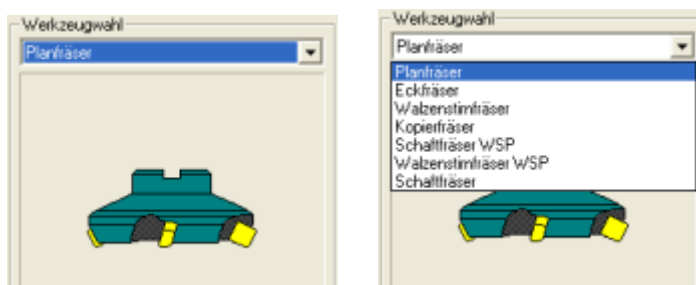

Gruppe **Werkzeugwahl**

In der Gruppe Werkzeugauswahl werden dem Anwender Default Werkzeuge zur Auswahl angeboten. Diese Werkzeuge sind Grundlage für die Eingriffsituation und Berechnung der Zerspanleistung.

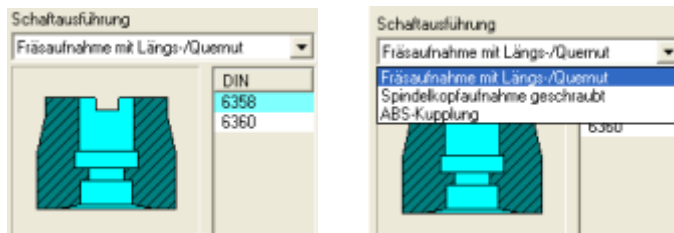


Gruppe **Schaftausführung**

In dieser Gruppe werden dem Anwender unterschiedliche Schaftausführungen zur Verfügung gestellt. Diese haben Einfluß auf die Auskraglänge und Stabilität der Werkzeuge und werden als Filter bei der [elektronischen Katalogauswahl](#) verwendet.

Gruppe **Eingriffssituation**

Die unterschiedlichen Eingriffswinkel und die Eingriffssituation a_e am Teil dienen zur Bestimmung der [Werkzeugdurchmesser](#).

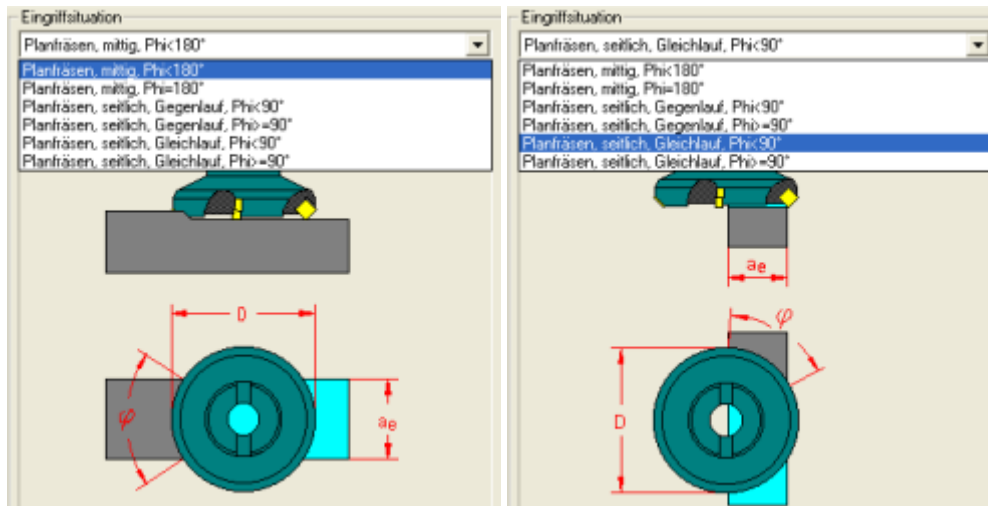

7.2.5 Fräsen - Seite Maschinenauswahl

Option **Maschinenauswahl**

Nach Auswahl einer Maschine aus der Datenbank werden Leistungsdaten und Kosten den Schnittwertberechnungen zugrunde gelegt.



Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

7.2.6 Fräsen - Seite Ausgabe

Berechnungsausgabewerte von **speed&feed**

1. Zerspanungsparameter

Berechnungswerte die von **speed&feed** aus Versuchen, Modellen und Physikalischengesetzmäßigkeiten hergeleitet werden.

Zerspanungsparameter		
Schnittgeschwindigkeit	V _c =	64,2 [m/min]
Vorschubgeschwindigkeit	V _f =	51,6 [mm/min]
Drehzahl	n1 =	638,524 [1/min]
radiale Frästiefe	a _e =	32,000 [mm]
axiale Frästiefe	a _p =	5,000 [mm]
Zahnvorschub	f =	0,081 [mm/U]
Eingriffswinkel		180,0 [°]
Mittenspanndicke	h _m =	0,051 [mm]
Schnittzahl radial		1
Schnittzahl axial		2
Überstand	U =	0 [mm]
Vf Fräsemittelpkt.	V _{fwm} = [mm/min]
Vf Fräterschneide	V _{fs} = [mm/min]

Weitere Berechnungsergebnisse...

2. Standzeit/Standmenge/Maschineneingriffszeit

Berechnungswerte die für die Kalkulation der Teilekosten, Werkzeugkosten, sowie die Eingabewerte der Zerspanungssituation.

Standzeit/Standmenge/Masch.-Eingriffszeit			
Standzeit	T =	35,904	[min]
Verschleißmarkenbreite	VB =	0,3	[mm]
Maschineneingriffszeit	Tmg =	7,910	[min]
Standmenge		5	[Stück]
ges. Frästiefe axial	ap,ges =	5	[mm]
ges. Frästiefe radial	ae,ges =	210,000	[mm]
ges. Frästlänge	L,ges =	200	[mm]
Eingriffslänge	EL =	78,540	[mm]

3. Kraft/Moment/Leistung

Ausgabewerte für die Zerspanleistung, damit die richtige Maschine bei der Überprüfung ausgewählt werden kann.

Kraft/Moment/Leistung					
F =	881,9	[N]	F,abg =	1260	[N]
Md =	22,05	[Nm]	Md, abg =	31,50	[Nm]
P =	0,9366	[kW]	P, abg =	1,338	[kW]

4. Manuelle Eingabe (derzeit noch nicht Verfügbar)

Mit der Option manuelle Eingabe, können Änderungen durch zurückrechnen der Eingangsparameter in der Ausgabe neu bewertet werden.

manuelle Eingabe	
manuelle Eingabe...	
Keine manuelle Berechnung	


Siehe auch:

[Weitere Berechnungsergebnisse](#)
[Fräsen Manuell - Eingabe](#)
[Maschinendaten](#)
[Übersicht über Berechnungswerte](#)

7.2.6.1 Fräsen - Manuelle Eingabe

Die manuelle Eingabe soll Ihnen helfen, Ausgabewerte durch verändern der zuvor berechneten Zerspanungsparameter neu zu berechnen. Durch die Eingrenzung der Schrittgrösse soll verhindert werden, dass Sie sich zu weit von den Versuchs bzw. den Zerspanungsmodellen entfernen.

Änderungen werden in **speed&feed** neu berechnet und in der Ausgabe mit den neuen Parametern angezeigt. Der geänderte Wert wird in der Ausgabe grün hinterlegt.

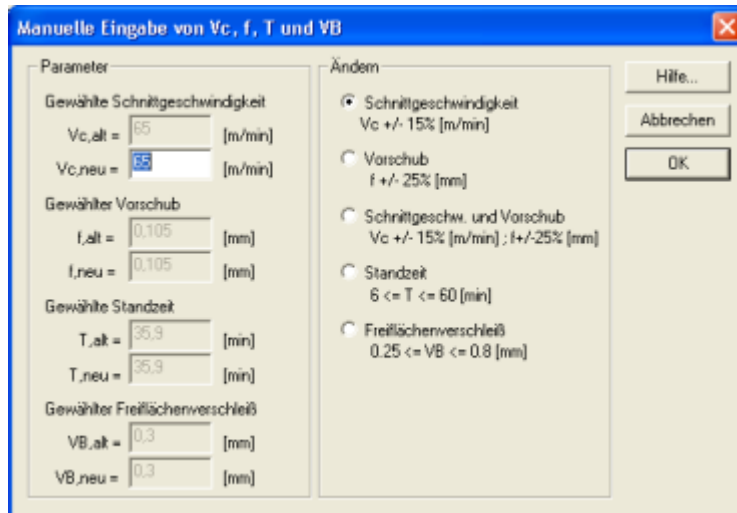

Änderungen werden durch zurückrechnen der Eingangsparameter und durch Umstellung der Taylorgleichung ($V_C = V_{St} \cdot f^E \cdot a_p^F \cdot T^G \cdot VB^H$) neu berechnet.

Ändern Vc -> Neuausgabe von Standzeit -> T

Vorschub **f**, Spantiefe **ap**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern f -> Neuausgabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc

Standzeit **T**, Spantiefe **ap**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern Vc und f -> Neuausgabe von Standzeit -> T

Spantiefe **ap**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern T -> Neuausgabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc

Vorschub **f**, Spantiefe **ap**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern VB -> Neuausgabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc

Vorschub **f**, Spantiefe **ap**, Verschleiß **T** bleiben konstant.


Die Spantiefe **ap** kann über die Eingabe Seite geändert werden, die Standardschnittgeschwindigkeit V_{St} und die Exponenten **E**, **F**, **G** und **H** gehören zu den entwickelten Modellen von **speed&feed**.

7.2.6.2 Fräsen - Weitere Berechnungsergebnisse

Unter dem Fenster *Weitere Berechnungsergebnisse* finden Sie dann Ausgabewerte, wenn eine Werkzeugeingriffssituation einen zweiten Ausgabewert erforderlich macht.

Beispiel:


Bohrnutenfräsen, Taschenfraesen. Hier benötigen Sie Bohrvorschübe, sowie Zahnvorschübe für neue radiale a_{e2} Verhältnisse, die von **speed&feed** entsprechend der gewählten Werkzeuge berechnet und angezeigt werden.

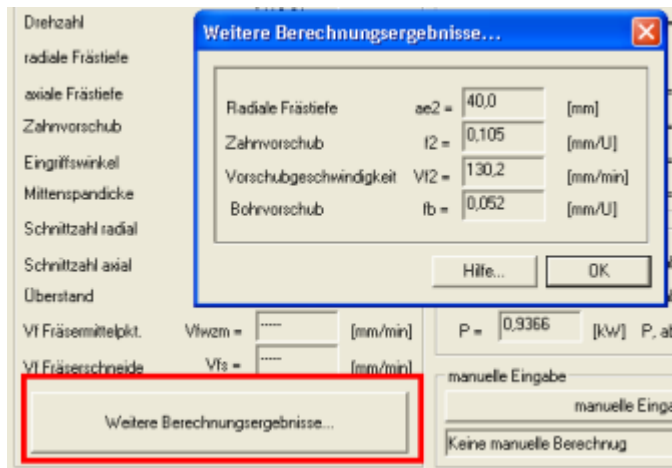

7.2.7 Fräsen - Seite Werkzeugdaten


Aktuelle Daten in Liste speichern

Wird diese Ausführung gewählt, so speichern Sie die zuletzt durchgeführte Berechnung.

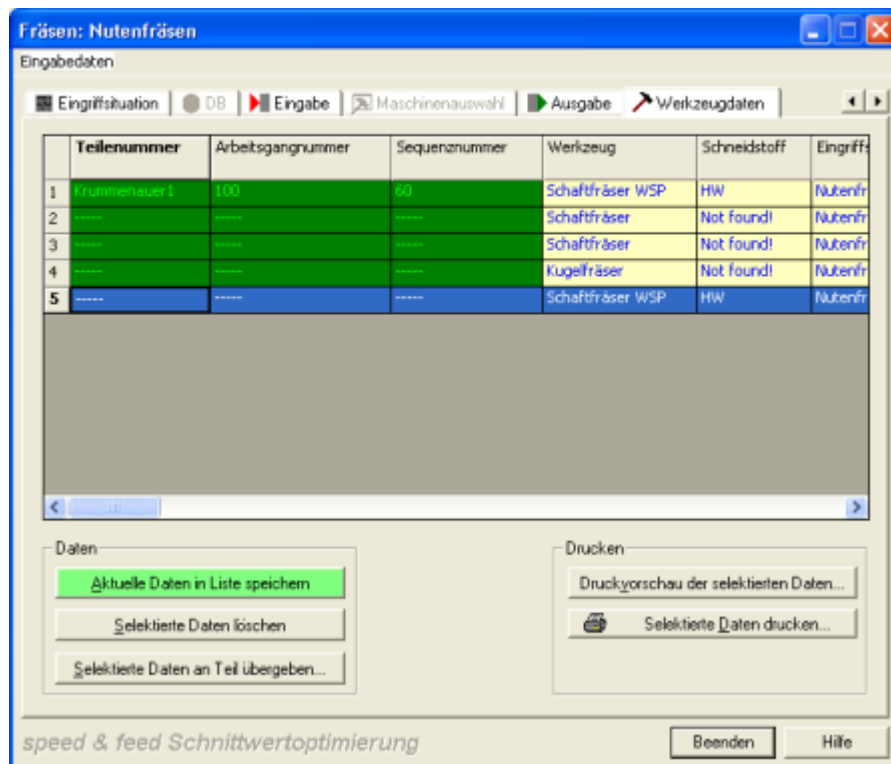

Selektierte Daten löschen

Wird diese Ausführung gewählt, so wird der Angezeigte Datensatz zum Löschen vorgemerkt.

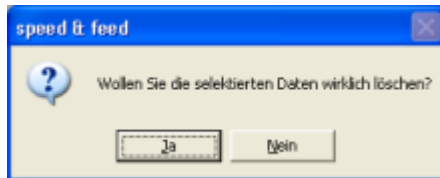

Nach Bestätigung wird der Datensatz aus der Liste gelöscht.


Von dieser Option aus können Sie keine Datensätze löschen, die zu einer Teilenummer gehören. Datensätze mit einer Teilenummer können nur im Kalkulationsmodul gelöscht werden.

Siehe auch:

[Teildaten bearbeiten](#)

Selektierte Daten an Teil übergeben

Wird diese Ausführung gewählt, öffnet sich der Dialog Arbeitsgänge und Sequenzen. Die Ausführung Teil auswählen, öffnet Ihnen die Teiledatenfile zum Selektieren einer Teilenummer.

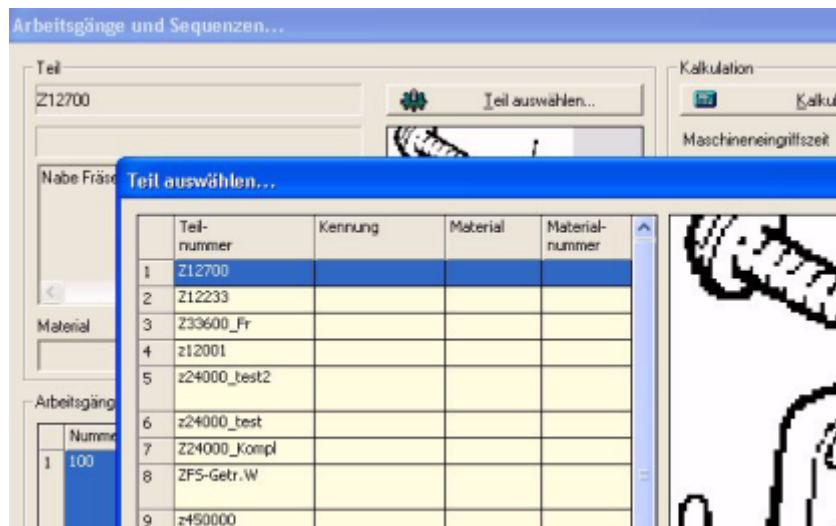

Nach dem Bestätigen der Teilenummer

befinden Sie sich in dem Kalkulationsmodul Arbeitsgänge und Sequenzen, Datensätze übernehmen

Arbeitsgänge und Sequenzen...

Teil: Z12700

Material: Stoffnummer:

Nabe Fräsen

Teil auswählen...

Bild vergrößern...

Kalkulation

Kalkulationsdetails...

Maschineneingriffszeit: 8,745 [min]

Werkzeugkosten: 1,163 [Euro]

Maschinenkosten: 17,489 [Euro]

Summe Kosten: 18,653 [Euro]

Manuelle Kalkulationsdetails...

Arbeitsgänge

Nummer	Arbeitsgang	Beschreibung
1	100	Fräsen Fläche, Bohren Kernloch, Passung D40 H7, Bohren 4 X D12

Hinzufügen... Bearbeiten... Löschen

Sequenzen

	Sequenznummer	Beschreibung	Wiederholungen	Werkzeug
1	10	Fräse Fläche	1	Planfräs
2	20	Bohren Kernloch	1	WSP Au
3	30	Passung D40 H7	1	VST Re
4	40	Bohren 4 X D12	4	VST Boh
5	111		1	Walzen
6	112		1	T-Nuten

Hinzufügen... Bearbeiten... Löschen

Datensätze übernehmen...

Hilfe... OK

Übernahme der Werkzeugdaten

Sie können jetzt einem Teil mit angelegtem Arbeitsgang eine Werkzeugdatenberechnung hinzufügen, um eine bestehende Kalkulation mit einer Werkzeugsequenz zu erweitern.

Berechnete Daten Sequenzen zuordnen...

Teilenummer	Arbeitsgangnummer	Sequenznummer	Werkzeug	Schneidstoff	Eingriffsituation
1	100	10	Planfräser	HW	Planfräsen, mit

Sequenz erstellen... Sequenz löschen... OK

Sequenz erzeugen...

Sequenznummer: 1

Beschreibung:


Wiederholungen: 1

OK Hilfe... Abbrechen

Die berechneten Werkzeugdaten, werden der Teilekalkulation zugeordnet und neu bewertet.

Siehe auch:

Änderung der Summe Kosten unter den Kalkulationsdetails

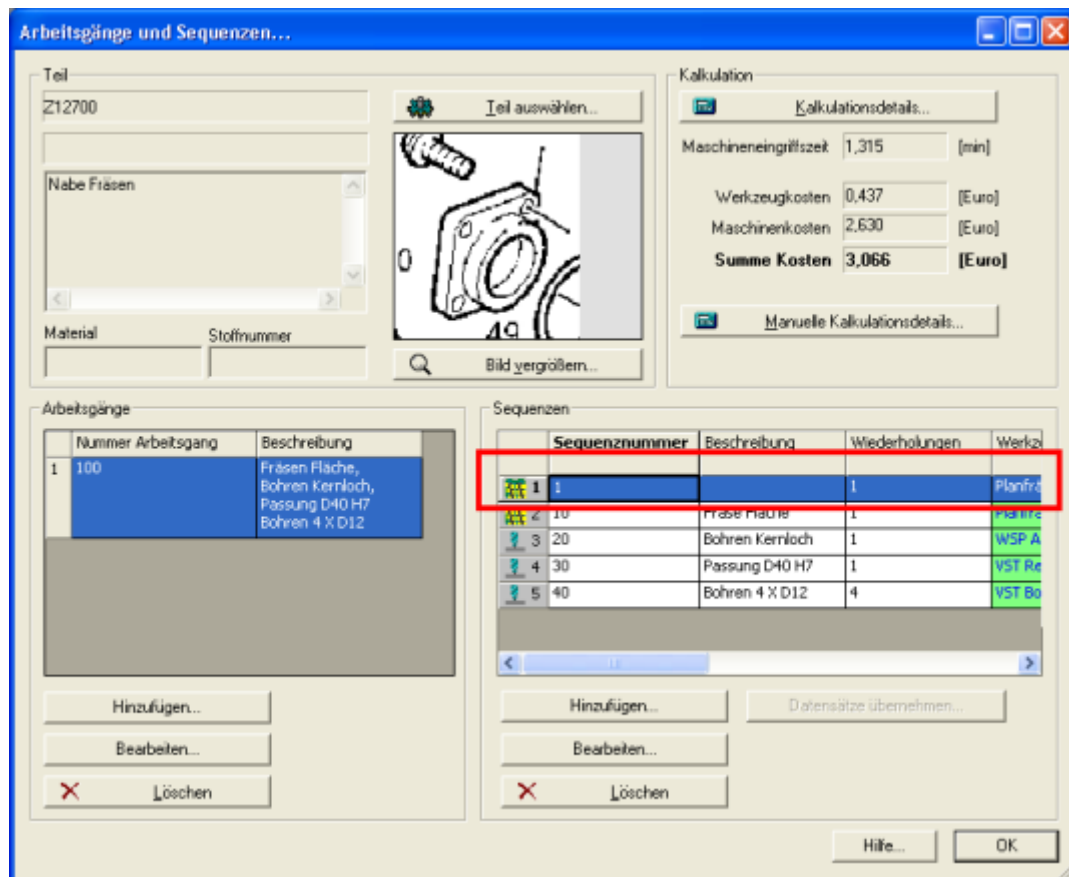

Druckvorschau der selktierten Daten

Wird diese Option gewählt, wird die Druckvorschau für alle Eingabe - , Werkzeug - , und berechneten Ausgabewerte.

Parameter Fräsen**Eingabeparameter**

Teilenummer	z100000
Arbeitsgangnummer	100
Sequenznummer	10
Werkzeug	Planfräser
Schneidstoff	HC
Eingriffssituation	Planfräsen, seitlich, Gegenlauf, $\Phi i > 90^\circ$
Bearbeitungsfall	Planfräsen
Material	S355J0H
Materialnummer	10547
ges. Frästiefe axial $A_{p,ges}$ [mm]	2,000
ges. Frästiefe radial $A_{e,ges}$ [mm]	150,000
ges. Fräslänge L_{ges} [mm]	400,000
minimaler Fräsradius R [mm]	-----
maximaler Fräsradius R_l [mm]	-----
Werkzeugdurchmesser D [mm]	200,0
Schneidenlänge SL [mm]	12,000
max. Einsetzlänge axial S_{kl} [mm]	63,000
Anzahl Zähne	12
Einstellwinkel [°]	45,0
Spanwinkel [°]	-6,0
Drallwinkel [°]	0,0

Berechnete Werte

Schnittgeschwindigkeit V_c [m/min]	157,5
Vorschubgeschwindigkeit V_f [mm/min]	728,1
Drehzahl n_l [1/min]	250,723
radiale Frästiefe a_e [mm]	150,000
axiale Frästiefe a_p [mm]	2,000
Zahnvorschub f [mm/U]	0,242

Selktierten Daten Drucken

Siehe Druckvorschau oben.

7.3 Verfahren Bohren

Hauptbearbeitungsverfahren

1. Bohren ins Volle
2. Aufsenken
3. Senken
4. Reiben


Das Bohrprogramm beinhaltet 4 Hauptbearbeitungsverfahren denen defaultmäßig Wendepfattendrägerwerkzeuge mit Aufnahmen nach DIN/ISO, den Wendepfattendrägergeometrien nach [DIN/ISO 4987-1832](#), den Schneidstoffen nach [DIN/ISO 513](#), sowie Werkzeuge aus Vollhartschneidstoffen bestehend aus VHM/F, CERMET, PM(HSCO), mit und ohne Hartstoff-Beschichtung, wie sie von den unterschiedlichsten Herstellern auf dem Markt angeboten werden.

Die Berechnung erfolgt auf Erfahrungswerten, die in der Praxis ermittelt wurden. Alle Werte sind als Modelle mit den entsprechenden Parametern hinterlegt und werden mit der erweiterten Taylorgleichung ausgegeben.


$$V_c = C_{Lf} \cdot S^E \cdot a_p^F \cdot L_f^G \cdot VB^H$$

Für 17 Bearbeitungsfälle stehen dem Anwender 26 Werkzeugtypen zur Auswahl

Auswahl der 17 Bearbeitungsfälle

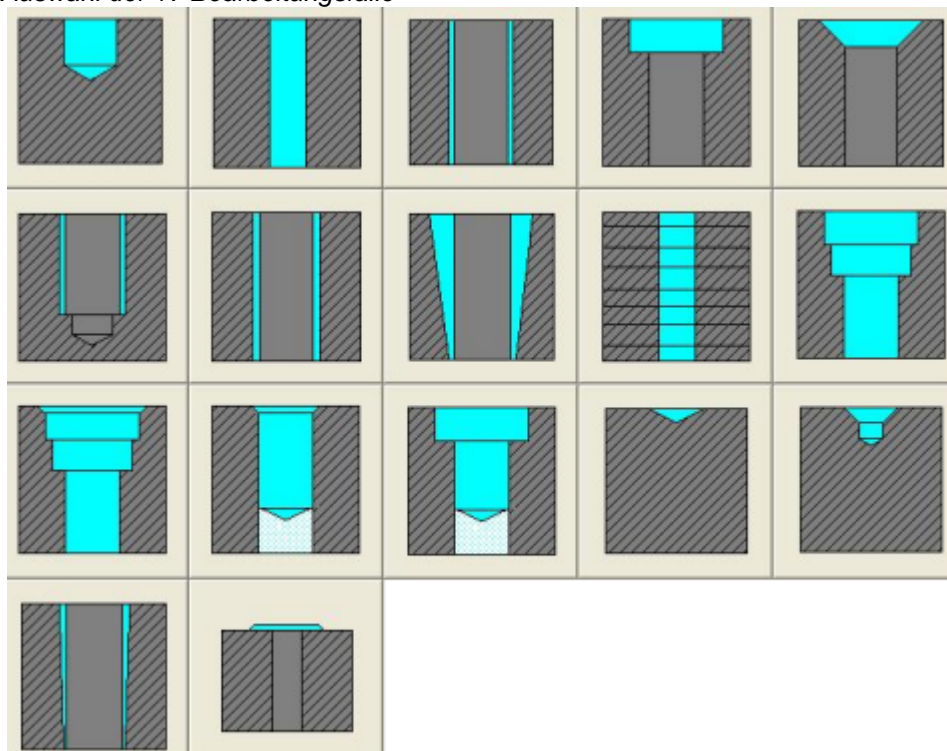

Auswahl der 26 Werkzeugtypen für die einzelnen Verfahren

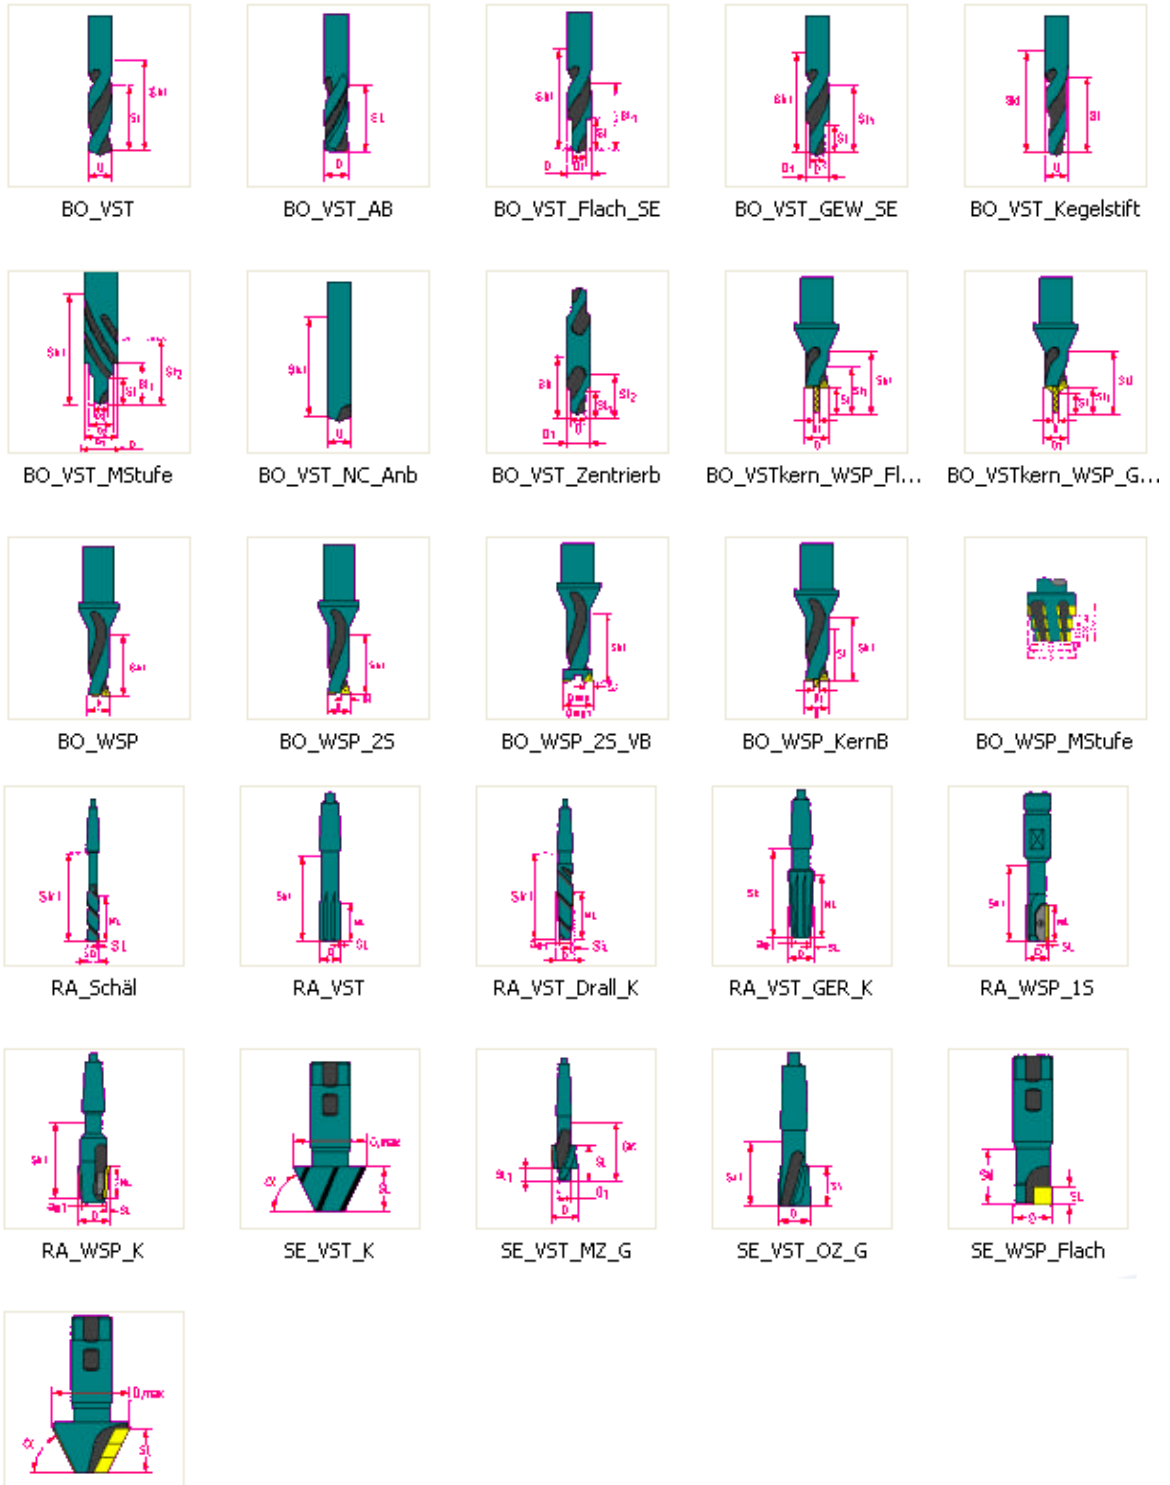

Die Materialien sind nach [VDI 3323](#) in Zerspanungsklassen eingeteilt. Die Schneidstoffe sind nach Angaben namhafter Hersteller in der [DIN/ISO 513](#) den Werkstoffen zugeordnet und werden als Mehrbereichssorten in der Schneidstoffgraphik farbig dargestellt.

Jedem Bearbeitungsfall sind unterschiedliche Bearbeitungswerkzeuge zugeordnet, um mögliche Alternativ Werkzeuge anzubieten. Defaultmäßig wird den Zerspanungsparametern

Bohrdurchmesser Bohrtiefe entsprechend das wirtschaftlichste am besten geeignetste Werkzeug zugeordnet. Da die Eingriffssituation jedoch eine Variable ist, die dem Werkstück oder der Maschine angepaßt werden muß, besteht auch hier die Möglichkeit, diese über eine Combo-Box abzuwählen. Eine WERTAUSGABE erfolgt auf alle im Programm bildlich dargestellten Werkzeuge.

Unter dem Auswahlmodus *ZERSPANUNG* wird unter drei Einstellungen gewählt und damit die Oberflächengüte eingestellt:

SCHRUPPEN	Entspricht dem Bohren mit Wendelbohrern (WSP-Bohrer oder Vollstahlbohrer)
SCHRUPP-SCHLICHTEN	Entspricht dem Senken - Aufbohren (die Genauigkeit ist abhängig von der vor gebohrten oder gegossenen Bohrung Überlastung der Schneiden beziehungsweise Verlauf der Bohrung).
SCHLICHTEN	Entspricht dem Reiben (kann auch mit neuen Voll-HM Bohrer erreicht werden, Bedingung Gute Stabilität und hohe Genauigkeit < 0,002 mm beim Rundlauf der Werkzeuge). Defaultmäßig sollte das Vohrbohrmass nicht kleiner 10 % des Reibahlundurchmessers betragen. Wird die Vohrbohrung jedoch zu groß gewählt, kann die Reibahle nuch schneiden und es kann zu Toleranzproblemen und Standzeit problemen führen. Zu klein gewählte Vorbohrdurchmesser überlasten die Reibahle und es kann zu Schneidenbrüchen, unsaubere Oberfläche und damit Toleranzprobleme führen.


7.3.1 Bohren - Seite Bearbeitungsfall

Entsprechend der Auswahl für den Bearbeitungsfall, werden die verschiedenen Geometrieangaben angefordert.

Gruppe *Axiale Bohrtiefe und Radiale Bohrbreite*

Beispiel:

Bohren - Grundloch, Bohren - Durchgangsloch

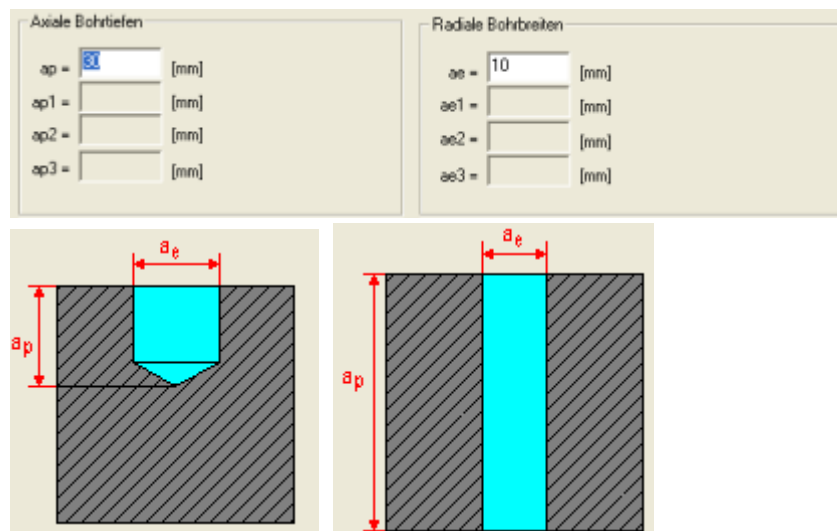

Eingabe von Bohrtiefe **ap** und Bohrbreite (Durchmesser) **ae**.

Beispiel:
Stufenbohren

Axiale Bohrtiefen		Radiale Bohrbreiten	
ap =	80 [mm]	ae =	24 [mm]
ap1 =	15 [mm]	ae1 =	20 [mm]
ap2 =	10 [mm]	ae2 =	13 [mm]
ap3 =	2 [mm]	ae3 =	10 [mm]

Beim Stufenbohren können bis 4 Bohrtiefen **ap** Werte - und 4 Bohrbreiten (Durchmesser) **ae** Werte eingegeben werden.

In allen Feldern sind Standardwerte vorgegeben, die der Anwender nach seinen Zeichnungsangaben überschreibt.

Beispiel:
Aufbohren, Reiben - Grundloch und Durchgangsloch

Axiale Bohrtiefen		Radiale Bohrbreiten	
ap =	80 [mm]	ae =	30 [mm]
ap1 =	[mm]	ae1 =	29,6 [mm]
ap2 =	[mm]	ae2 =	[mm]
ap3 =	[mm]	ae3 =	[mm]


Beim Aufbohren oder Reiben wird die Bohrtiefen **ap** und 2 Bohrbreiten (Durchmesser) **ae**

und ae1 eingegeben. Der Wert ae1 ist der Kerndurchmesser(rohes Guss/Schmiedeteil), oder der Vorbohrdurchmesser. In allen Feldern sind Standardwerte vorgegeben, die der Anwender nach seinen Zeichnungsangaben überschreiben kann.


Das **Aufbohren** wird am häufigsten angewendet um Kernlöcher bei Guß/Schmiedeteilen zu erweitern. Ein weiterer Anwendungsfall wenn Genauigkeit der Bohrmittelachse gefordert ist (Bohrerverlauf) oder eine Schruppschicht Oberfläche benötigt wird, oder als Vorbohrmaß für einen Reibarbeitgang.

Das **Reiben** wird angewendet bei hoher Anforderung an die Oberfläche und die Bohrungstoleranz standardmäßig sollte das Vohrbohrmass nicht kleiner 1 % des Reibahlendurchmessers betragen. Wird die Vohrbohrung jedoch zu groß gewählt, kann die Reibahle nicht schneiden und es kann zu Toleranzproblemen und Standzeitproblemen führen. Zu klein gewählte Vorbohrdurchmesser überlasten die Reibahle und es kann zu Schneidenbrüchen, unsaubere Oberfläche und ebenfalls zu Toleranzproblemen führen.

Gruppe Zerspanung

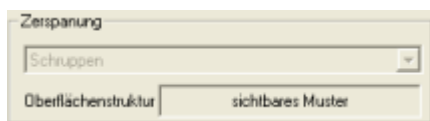


Bei dem Verfahren Bohren ins Volle, wird immer mit einer Schrupperoberfläche als Ergebnis gerechnet, entspricht dem Bohren mit Wendelbohrern (WSP-Bohrer oder Vollstahlbohrer)

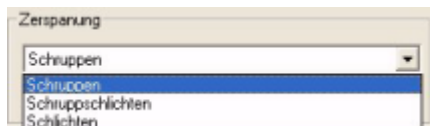

Die Auswahl Schruppen, Schruppschichten und Schichten, kann nur gewählt werden wenn eine vorhandene Bohrung (Kernloch) vergrößert wird.

Gruppe Material

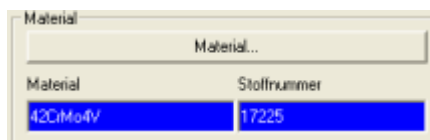

Material...

Siehe auch [Material auswählen](#).

7.3.2 Bohren - Seite DB

Standardbohrdaten von **speed&feed**

In dieser Datenbanktabelle sind Standardwerte für Werkzeuggeometriedaten eingetragen, nach denen **speed&feed** selektiert und berechnet.

ID	Wkz	SCH_A	DMin	DMax	SL_FAK	SKL_FAK	SKL_ZU	L1
1	1	15	31	100	4,4	4,5	30	0
2	1	7	6	10	6	6	20	0
3	1	7	0,1	5	7	7	20	0
4	1	7	11	25	5	5	20	0
5	1	15	8	18	7,5	7,5	10	0
69	2	1	8	170	4	4,1	10	0
68	2	12	40	170	4	4,1	10	0
67	2	10	8	32	4	4,1	10	0
66	2	15	8	100	4	4,1	10	0
7	2	16	8	100	4	4,1	10	0
82	3	1	8	20	0,5	4,1	10	0
92	3	1	201	400	0,08	1,1	3	0
91	3	1	101	200	0,15	3,1	6	0
90	3	1	61	100	0,3	3,1	6	0
88	3	1	401	600	0,025	1,1	3	0


In dieser Datenbanktabelle werden die Schneidstoffe entsprechend der Werkstoff-Schneidstoffkombination gewählt. Die Hersteller sind nur Information, es erfolgt keine Selektion.

Siehe auch:


[Schneidstoffauswahl](#)

Kmi	Kma	HW	HC	HT	VH_HW	VH_HC	VH_HT	VH_HCT	HS_CO	HS_TI	HS_TC	HS_TIC	Hers
45	47	KM1	CH2	1									KENI
1	2	KC2885	KC710	1									KENI
7	8	KC2885	KC725	1									KENI
34	34	FW600		FT210	FW600	FC20N	FT210	FC20N	HSS_E	SM_TIN	PMTICN	ALPLUS	LMT
6	6	FW200	FC20N	FT210	FW200	FC20N	FT210	FC20N	HSS_E	SMTIN	PMTICN	ALPLUS	LMT
11	12	FW400	FC40N	FT210	FW400	FC40N	FT210	FC40N	HSS_E	SMTIN	PMTICN	ALPLUS	LMT
17	20	FW600	FC20N	FT210	FW600	FC20N	FT210	FC20N	HSS_E		PMTICN	ALPLUS	LMT
38	40	FW600			FW600				HSS_E		PMTICN	ALPLUS	LMT
45	47	FW600	FC20N	FT210	FW600	FC20N	FT210	FC20N	HSS_E		PMTICN	ALPLUS	LMT
3	4	FW200	FC20N	FT210	FW200	FC20N	FT210	FC20N	HSS_E	SMTIN	PMTICN	ALPLUS	LMT
9	10	FW510	FC51N	FT210	FW600	FC20N	FT210	FC20N	HSS_E	SMTIN	PMTICN	ALPLUS	LMT
27	27	FW600		FT210	FW600	FC20N	FT210	FC20N	HSS_E	SM_TIN	PMTICN	ALPLUS	LMT
1	2	FW200	FC20N		FW200	FC20N	FT210	FC20N	HSS_E	SMTIN	PMTICN	ALPLUS	LMT
35	37	FW600			FW600				HSS_E		PMTICN	ALPLUS	LMT
13	16	FW600			FW600	FC20N		FC20N	HSS_E		PMTICN	ALPLUS	LMT

Werkzeuggeometriedaten werden aus der **speed&feed** Datenbank ausgelesen.

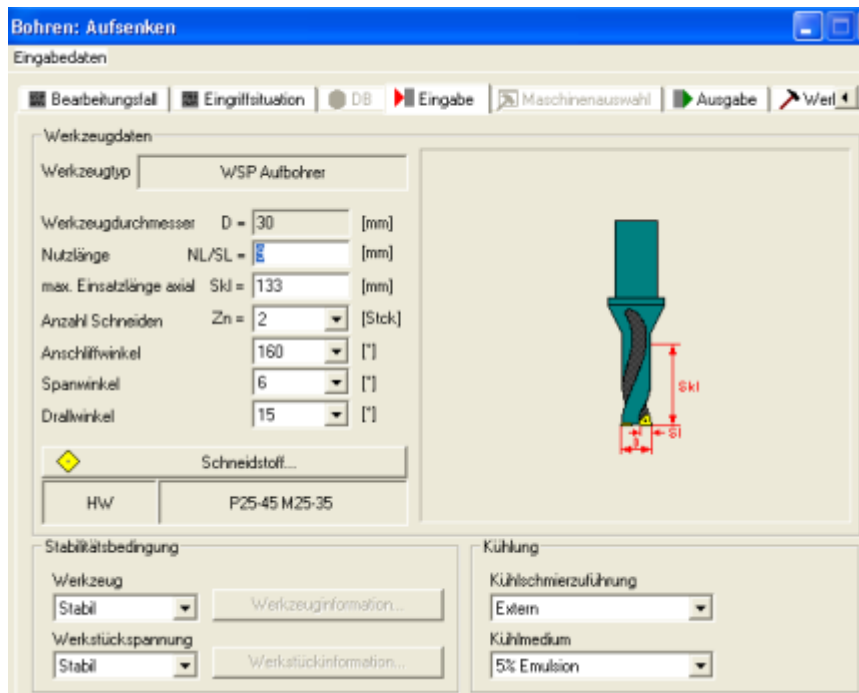

Datenauswahl CIM-Datenbank

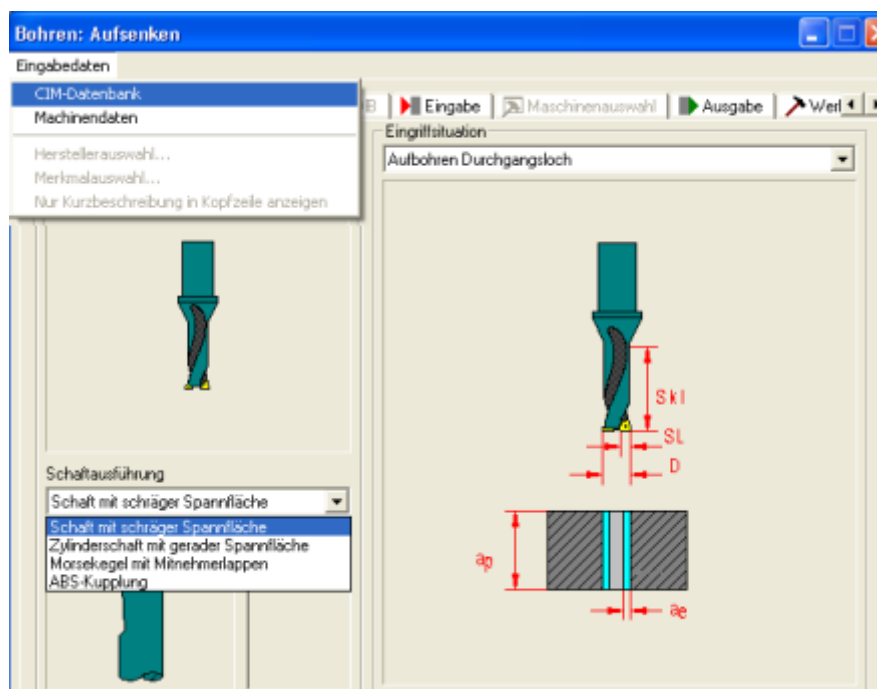

Über den Werkzeugtyp, die Werkzeugausführung (WSP oder Vollstahl) die Werkzeuggeometrie, die Werkzeugaufnahme usw. werden nach **speed&feed** Katalog, Werkzeuge in der CIM-Datenbank (elektronischer Katalog) gesucht.

Bohren: Durchgangsloch

Eingabedaten
☒ CIM-Datenbank
 Maschinendaten

Herstellerauswahl...
 Merkmalauswahl...
 Nur Kurzbeschreibung in Kopfzeile anzeigen

B Eingabe Maschinenauswahl Ausgabe Wert

		Schneidendurchr Stufe 3	Kraglänge B3 [mm]	Nutzlänge B4 [mm]	Aufnahmear C1
2	10.000		49.000	33.800	ZVL
3	10.000		49.000	35.000	ZVL
4	10.000		63.000	49.000	ZVL
5	10.000		69.000	53.800	ZVL
6	10.000		94.000	76.800	ZVL
7	10.000		134.000	106.800	ZVL
8	10.000			43.000	ZVL
9	10.000			43.000	ZVL
10	10.000			43.000	ZVL
11	10.000			43.000	ZVL
12	10.000			43.000	ZVL
13	10.000			43.000	ZVL
14	10.000			43.000	ZVL
15	10.000			43.000	ZVL
16	10.000			47.000	ZVL

Selektierte Daten in die Eingabeseite übernehmen...

Anzahl Datensätze 119

speed & feed Schnittwertoptimierung


Beenden Hilfe

Durch bestätigen einer Zeile werden die Daten von **speed&feed** als Berechnungsgrundlage verwendet.


Achtung

Es werden kein Werkzeughalter selektiert.

Die Ausführung der Werkzeugschäfte sind Selektionsparameter (Zylindrisch, Morsekonus usw.).

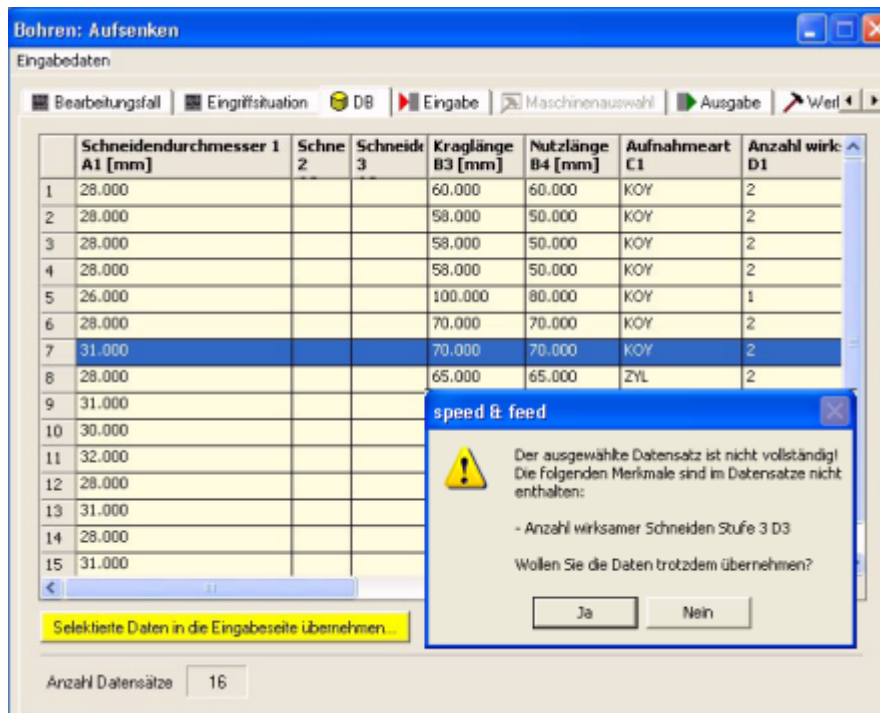

Die zu übernehmenden Geometriedaten werden gelb unterlegt. Findet die Werkzeugselektion im elektronischen Katalog nicht alle Parameter die speed&feed für die Berechnungen braucht, werden die Standardwerte aus der **speed&feed**-Datenbank genommen.

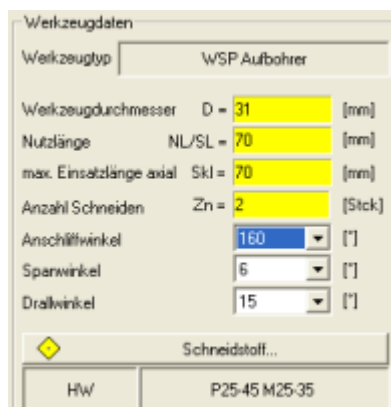

Siehe auch:

[Datenbankschnittstelle für Hersteller](#)

7.3.3 Bohren - Seite Eingabe

Eingabe der *Werkzeug Daten*, *Stabilitätsbedingungen* und der *Kühlmittelauswahl*

Gruppe *Werkzeugdaten*

Der gewählte Werkzeugtyp (Standardauswahlliste Werkzeugauswahl), bestimmt die dazugehörigen Geometriedaten aus der **speed&feed**-Datenbank. Der Werkzeugdurchmesser ist die Vorgabe der *radialen Bohrbreite ae*, die Nutzlänge/Schneidenlänge NL/SL, max. Einsatzlänge SKL, ist ein Parameter der *axialen Bohrtiefe ap*. Anzahl Schneiden Zn, Anschliffwinkel (Einstellwinkel κ_p), werden aus der **speed&feed**-Datenbank, unter dem gewählten Werkzeugtyp und dem Durchmesser selektiert. Spanwinkel und Drallwinkel werden aus der Auswahlliste gewählt, wobei allgemeingültige Standardwerte vorgegeben werden.

Siehe auch:

[Werkzeugdatenbank](#)

Die Schneidstoffauswahl ist nach der DIN/ISO 513 und der VDI 3323 eingeteilt und zugeordnet

Hersteller	Schneidstoff
SANDVIK	SM 30
KENAMETAL	PVA
SECO	S25M
WALTER	WP 40
WIDIA	TTM
CERATIZIT	S40T
LMT	LW240
JABRO_SCHREURS	

In der Auswahlliste *Schneidstoff* sind Schneidstoffe enthalten, die als Berechnungsgrundlage der

Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.

Siehe auch:


[Schneidstoffe](#)

[VDI 3323](#)

[DIN/ISO 513](#)

Gruppe Stabilitätsbedingungen


Für das Werkzeug, sowie für das Teil gibt es die Auswahl Stabil bzw. Labil. **speed&feed** berücksichtigt in seinen Berechnungen diese wichtigen Schnittbedingungen und reduziert daraufhin die Schnittwerte.

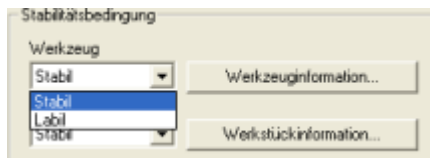



Gruppe Kühlmittelauswahl

Die Auswahl Kühlschmierzuführung ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Standzeitgröße T , in Verbindung mit der Schnittgeschwindigkeit V_c .

Sie haben die Möglichkeit anhand von zwei Auswahllisten eine Kühlung auszuwählen:

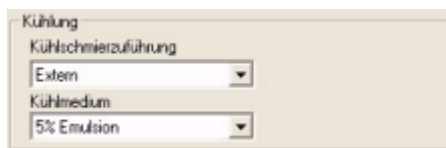

In der ersten Auswahlliste bestimmen Sie nach der Maschine und dem Werkzeug (**Extern, Intern**) oder ob Sie **Ohne** Kühlschmierzuführung (Trocken) arbeiten möchten.

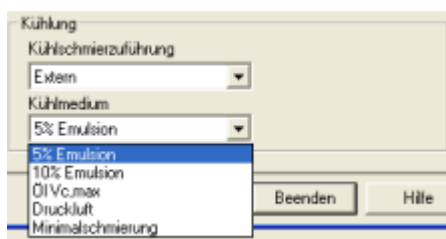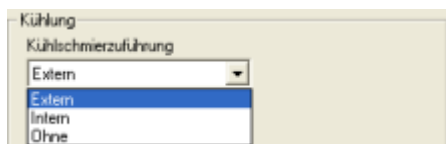


In der zweiten Auswahlliste bestimmen Sie den Wert Ihres Kühlmittels. Entsprechend der Kühlmittelauswahl werden die Zerspanungsparameter berechnet. Weitere wichtige Faktoren sind der Korrosionsschutz des Teiles, die erzeugte Oberfläche und die Toleranz. Bei der Auswahl Öl, sollten Sie unbedingt Ihre V_c max berücksichtigen. Die Schneidtemperatur die bei ca. $V_c > 70$ m/min entsteht, könnte einen Brand durch entzünden des Schneidöls in Ihrer Maschine auslösen.

7.3.4 Bohren - Seite Eingriffssituation

Die Eingriffssituation ist aufgeteilt in 3 Merkmale:

1. Werkzeugauswahl
2. Schaftausführung
3. Eingriffssituation

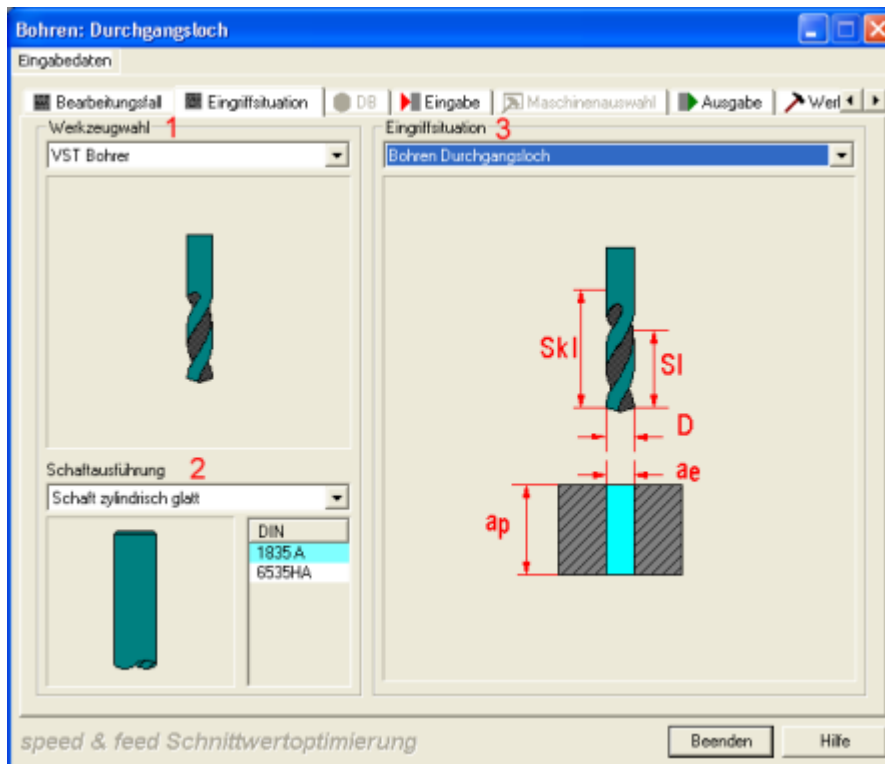


1. Werkzeugauswahl




Zuordnung der Werkzeuge entsprechend der einzelnen Bearbeitungsverfahren.

2. Schaftausführung

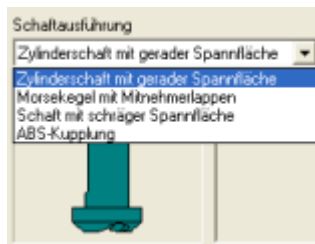



Die Schaftausführung wird für die Werkzeugauswahl im elektronischen Katalog benötigt.

3. Eingriffssituation

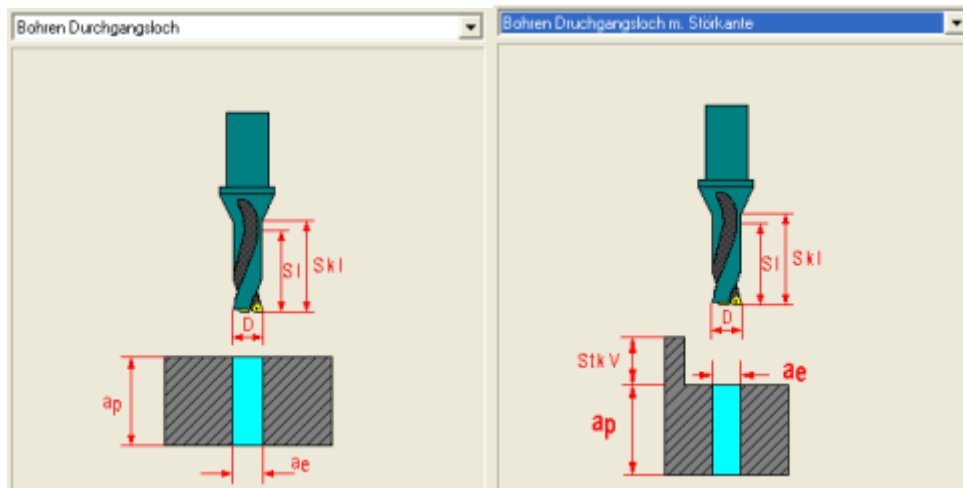

Die Eingriffssituation ist eine Hilfestellung für die Werkzeugauswahl.
SKL -- Werkzeug > Störkante am Teil, oder einer Behinderung durch die Spannvorrichtung.

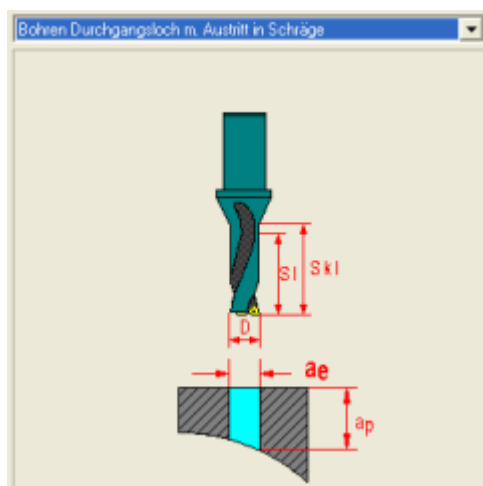

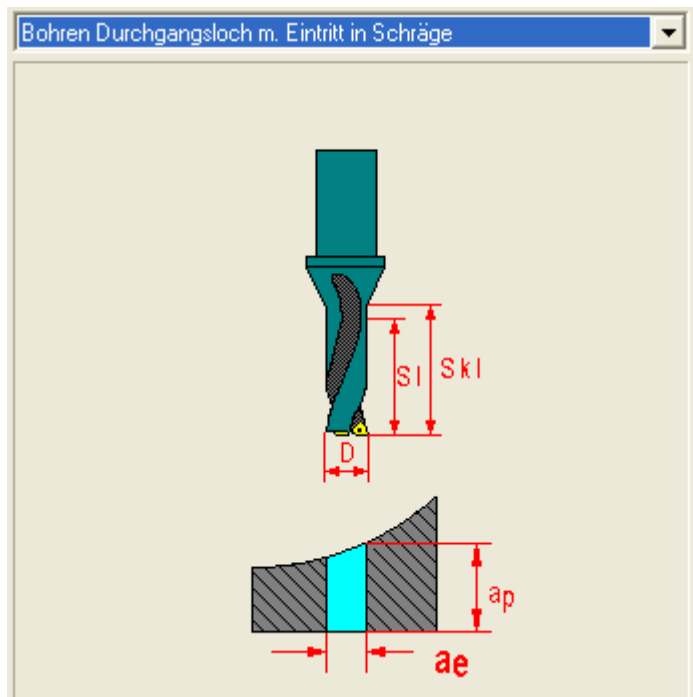

Eingriffssituation, Aus - oder Eintritt in Schräge, **speed&feed** reduziert den Vorschub um 30 % für den Ein - und Austritt des Bohrwerkzeuges.

Achtung

Hinweis auf verlangsamter Vorschub beim Aus- bzw. Eintritt des Bohrwerkzeuges. Die Vorschubreduzierung wird nicht angezeigt, sie ist lediglich ein Zeitzuschlag bei der Maschinenzeitberechnung Tmg.

7.3.5 Bohren - Seite Maschinenauswahl

Option *Eingabedaten Maschinendaten*

Nach Auswahl einer Maschine aus der Datenbank werden Leistungsdaten und Kosten den Schnittwertberechnungen zugrunde gelegt.

Fräsen: Planfräsen					
Eingabedaten					
<div> <div>CIM-Datenbank</div> <div>✓ Maschinendaten</div> </div>					
<div> <div>Herstellerauswahl...</div> <div>Merkmalauswahl...</div> <div>Nur Kurzbeschreibung in Kopfzeile anzeigen</div> </div>					
		Maschinentyp	Hersteller	Emulsion	Leistung P _{max} [kW]
		CNC		Ja	16
		CNC	Index G 200	Ja	18
3	004	Bearbeitungszentrum	CNC	Fritz Werner	60
4	008	Fräsen	CNC	deckl	30
5	009	Bearbeitungszentrum	CNC	Scharmann	30

Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

7.3.6 Bohren - Seite Ausgabe

Berechnungsausgabewerte von **speed&feed**


1. In Zerspanungsparameter

Berechnungswerte die von **speed&feed** aus Versuchen, Modellen und Physikalischengesetzmäßigkeiten hergeleitet werden.

Zerspanungsparameter			
Schnittgeschwindigkeit	$V_c =$	87,9	[m/min]
Vorschubgeschwindigkeit	$V_f =$	295,2	[mm/min]
Drehzahl	$n =$	932,91	[1/min]
Bohrbreite	$a_e =$	30,00	[mm]
Bohrtiefe	$a_p =$	30,00	[mm]
Bohrvorschub	$f =$	0,3164	[mm/U]
Mittenspanndicke	$h_m =$	0,156	[mm]
Anzahl Entspänen		0,00	[Stück]
Anfahrweg		3,00	[mm]
Überlauf	$U =$	3,2	[mm]
Anzahl Bohrnuten	$Z_n =$	2,00	[Stück]

Information

Stufenbohren					
$a_{e1} =$	<input type="text" value="28,00"/>	[mm]	$a_{p1} =$	<input type="text" value="0,00"/>	[mm]
$a_{e2} =$	<input type="text" value="0,00"/>	[mm]	$a_{p2} =$	<input type="text" value="0,00"/>	[mm]
$a_{e3} =$	<input type="text" value="0,00"/>	[mm]	$a_{p3} =$	<input type="text" value="0,00"/>	[mm]

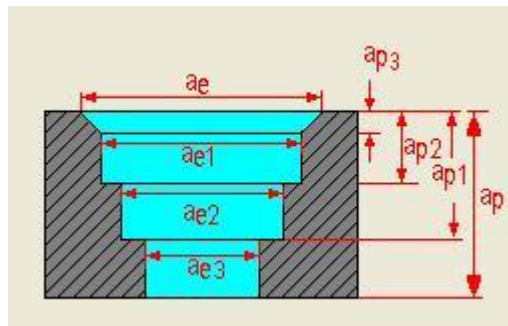

Hinweis

Es ist zukünftig vorgesehen in der Zukunft unterschiedliche Vorschübe für die einzelnen Bohrtiefenabschnitte und somit die entsprechenden Zeitwerte in der Berechnungsausgabe zuzuzeigen.

Beim Stufenbohren werden je nach Eingabe der **$a_{e1} \rightarrow a_{p1}$** , **$a_{e2} \rightarrow a_{p2}$** , **$a_{e3} \rightarrow a_{p3}$** zur Ermittlung der Maschinenzeit, **$V_c = \text{konstant}$** , die Vorschubgeschwindigkeit **$V_{f1} \rightarrow n_1$** , **$V_{f2} \rightarrow n_2$** , **$V_{f3} \rightarrow n_3$** , entsprechend der Bohrbreite **$a_{e..}$** , und Bohrtiefe **$a_{p..}$** , für die Maschineneingriffszeit **T_{mg}** herangezogen.

Der **Drehzahlwert n** in der Ausgabe ist das Berechnungsergebnis aus der Bohrbreite **a_e** (größter Durchmesser).

Achtung

Bei der Einstellung der Maschine, ist darauf zu achten, dass die Drehzahlen nach jedem Durchmesserbereich **a_e, n** der konstanten Schnittgeschwindigkeit **V_c** angepasst werden.

2. Standlänge/Standzeit/Standmenge/Maschineneingriffszeit

Berechnungswerte die für die Kalkulation der Teilekosten, Werkzeugkosten, sowie den Eingabewerten der Zerspanungssituation **$a_{p,max}$** , **$a_{e,max}$** Berechnungsweg an der Maschine.

Standzeit/Standmenge/Masch. Eingriffszeit			
Standlänge	L _{ges} =	3,8	[m]
Standzeit	T =	12,8	[min]
Verschleißmarkenbreite	VB =	0,22	[mm]
Maschineneingriffszeit	T _{mg} =	0,14	[min]
Anzahl Bohrungen		125,20	[Stück]
maximale Bohrtiefe	ap,max =	36,18	[mm]
maximale Bohrbreite	ae,max =	1,00	[mm]

3. Kraft/Moment/Leistung

Ausgabewerte für die Zerspanleistung, damit die richtige Maschine bei der Überprüfung ausgewählt werden kann.

Kraft/Moment/Leistung					
F =	375,4	[N]	F _{abg} =	536,2	[N]
Md =	5,527	[Nm]	Md _{abg} =	7,895	[Nm]
P =	0,5393	[kW]	P _{abg} =	0,7704	[kW]

4. Manuelle Eingabe (derzeit noch nicht Verfügbar)

Mit der Option manuelle Eingabe, können Änderungen durch zurückrechnen der Eingangsparameter in der Ausgabe neu bewertet werden.

manuelle Eingabe	
manuelle Eingabe...	
<input type="checkbox"/> Keine manuelle Berechnung	

Siehe auch:

[Bohren Manuell - Eingabe](#)

[Maschinendaten](#)

[Übersicht über Berechnungswerte](#)

7.3.6.1 Bohren - Manuelle Eingabe

Die manuelle Eingabe soll Ihnen helfen, Ausgabewerte durch verändern der zuvor berechneten Zerspanungsparameter neu zu berechnen. Durch die Eingrenzung der Schrittgröße soll verhindert werden das Sie sich zu weit von den Versuchs, bzw. den Zerspanungsmodellen entfernen.

Änderungen werden in **speed&feed** neu berechnet und in der Ausgabe mit den neuen Parametern angezeigt. Der geänderte Wert wird in der Ausgabe grün unterlegt.

Änderungen werden durch zurückrechnen der Eingangsparameter und durch Umstellung der Taylorgleichung ($V_C = V_{st} \cdot f^E \cdot D^F \cdot T^G \cdot VB^H$) neu berechnet.

Ändern Vc -> Neuausgabe von Standzeit -> T

Vorschub **f**, Spantiefe **D**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern f -> Neuausgabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc

Standzeit **T**, Spantiefe **D**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern Vc und f -> Neuausgabe von Standzeit -> T

Spantiefe **D**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern T -> Neuausgabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc

Vorschub **f**, Spantiefe **D**, Verschleiß **VB** bleiben konstant.

Ändern VB -> Neuausgabe von Schnittgeschwindigkeit -> Vc

Vorschub **f**, Spantiefe **D**, Verschleiß **T** bleiben konstant.


Bohrdurchmesser **D** kann über die Eingabe Seite geändert werden, die Standardschnittgeschwindigkeit **V_{st}** und die Exponenten **E**, **F**, **G** und **H** gehören zu den entwickelten Modellen von **speed&feed**.

Die Stanzeit **T** wird auch als Standlänge **L** [M] bezeichnet.

7.3.7 Bohren - Seite Werkzeugdaten


Aktuelle Daten in Liste speichern

Wird diese Ausführung gewählt, so speichern Sie die zuletzt durchgeführte Berechnung.

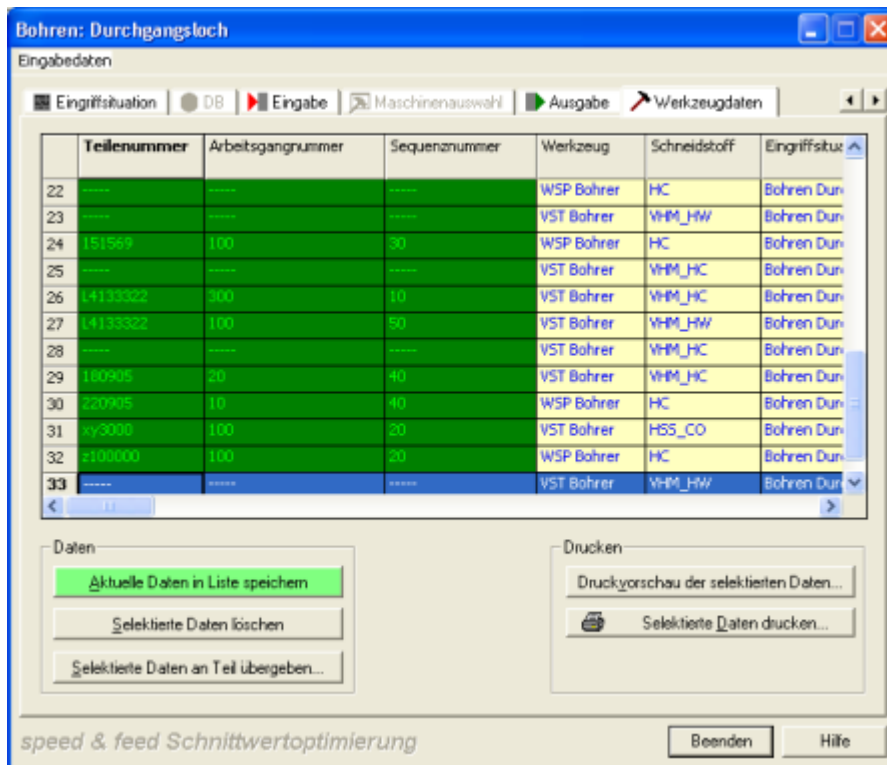

Selektierte Daten löschen

Wird diese Ausführung gewählt, so wird der Angezeigte Datensatz zum Löschen vorgemerkt.

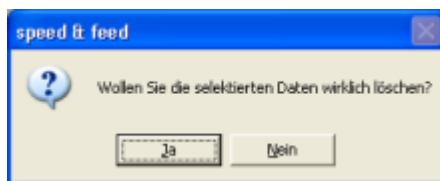

Nach Bestätigung ist der Datensatz aus der Liste gelöscht.

Hinweis


Von dieser Option aus können Sie keine Datensätze löschen, die zu einer Teilenummer gehören. Datensätze mit einer Teilenummer können nur im Kalkulationsmodul gelöscht werden.

Siehe auch:


[Teildaten bearbeiten](#)

Selektierte Daten an Teil übergeben

Wird diese Ausführung gewählt, öffnet sich der Dialog Arbeitsgänge und Sequenzen, die Ausführung Teil auswählen, öffnet Ihnen die Teiledatenfile zum selektieren einer Teilenummer Ihrer Auswahl.

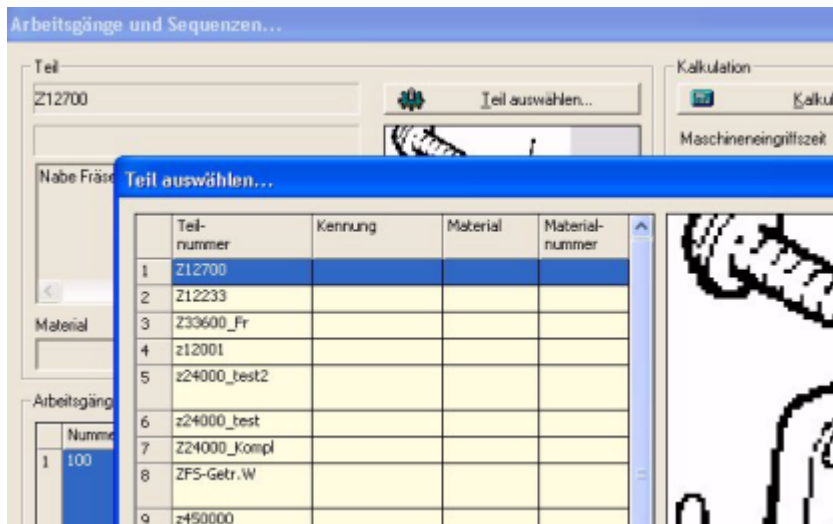


Nach bestätigen der Teilnummer befinden Sie sich in dem Kalkulationsmodul Arbeitsgänge und Sequenzen, Datensätze übernehmen

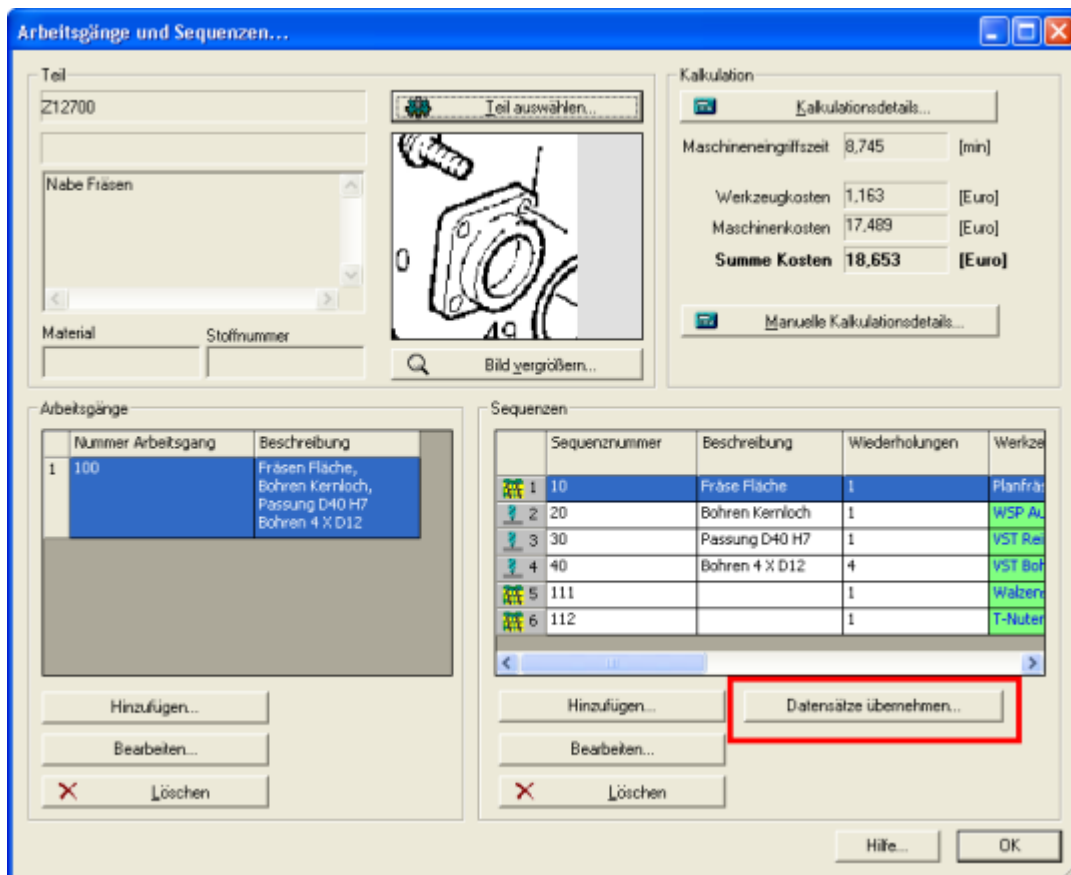


Übernahme der Werkzeugdaten

Sie können jetzt einem Teil mit angelegtem Arbeitsgang eine Werkzeugdatenberechnung hinzufügen, um eine bestehende Kalkulation mit einer Werkzeugsequenz zu erweitern.

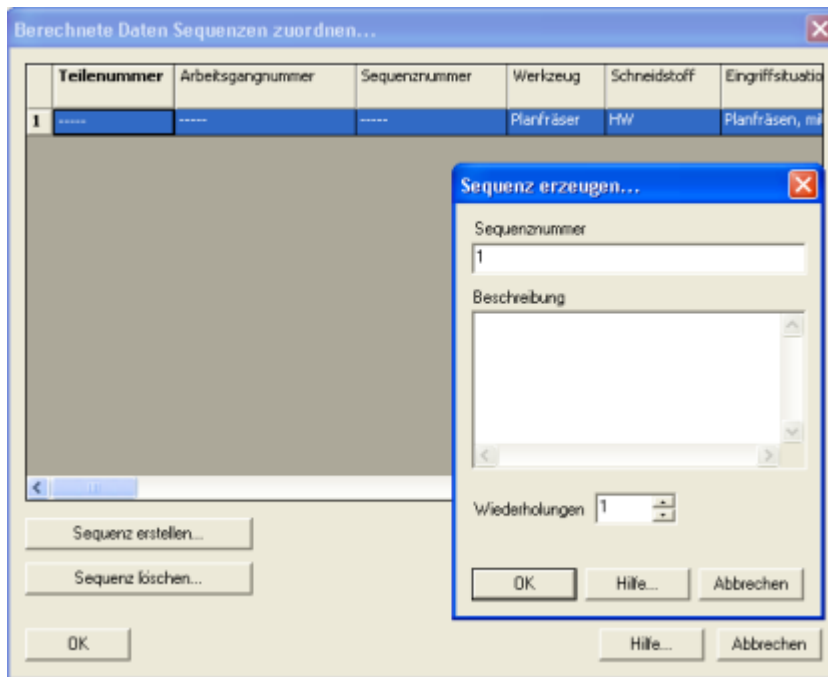

Die berechneten Werkzeugdaten, werden der Teilekalkulation zugeordnet und neu bewertet (siehe Änderung der Summe Kosten unter den Kalulationsdetails).

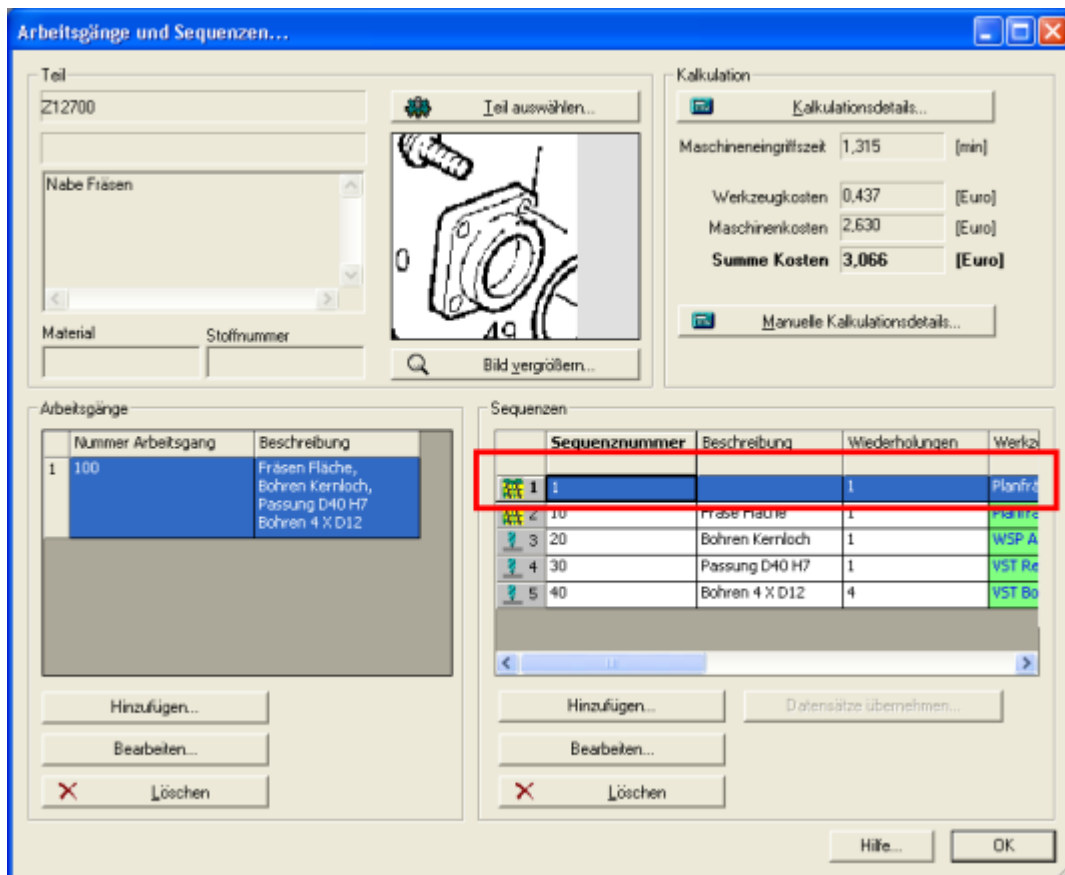

Druckvorschau der selktierten Daten

Wird diese Option gewählt, erhalten Sie die Druckformation aller Eingabe-, Werkzeug- und den berechneten Ausgabewerten.

Parameter Bohren	
Eingabeparameter	
Teilenummer	-----
Arbeitsgangnummer	-----
Sequenznummer	-----
Werkzeug	VST Aufbohrer
Schneidstoff	VHM_HW
Eingriffsituation	Aufbohren Durchgangsloch
Bearbeitungsfall	Aufsenken
Material	42CrMo4V
Materialnummer	17225
Bohrtiefe axial ap [mm]	30,000
Bohrtiefe axial ap1 [mm]	-----
Bohrtiefe axial ap2 [mm]	-----
Bohrtiefe axial ap3 [mm]	-----
Bohrtiefe radial ae [mm]	30,000
Bohrtiefe radial ae1 [mm]	28,000
Bohrtiefe radial ae2 [mm]	-----
Bohrtiefe radial ae3 [mm]	-----
Werkzeugdurchmesser D [mm]	30,0
Nutzlänge NL/SL [mm]	180,000
Anzahl Schneiden	3
Anschliffwinkel [°]	114,0
Spanwinkel [°]	6,0
Drallwinkel [°]	15,0
Anschnittform [mm]	
Berechnete Werte	
Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min]	51,3
Vorschubgeschwindigkeit Vf [mm/min]	317,8
Drehzahl n1 [1/min]	544,372

Selektierte Daten Drucken

Siehe Druckvorschau oben.


7.4 Verfahren Bohren mit Gewinde

Das *Gewindebohrprogramm* ist aufgeteilt in "Vorbohren und Gewindebohren" standardmäßig sind Vorbohrwerkzeuge (Auswahl ähnlich wie beim Bohren) und Gewindebohrwerkzeuge mit Aufnahmen nach DIN/ISO 352, 371, 376, 5156. Werkzeuge aus Vollhartschneidstoffen bestehend aus VHM/F, HSCO, PM(HSCO), mit und ohne Harstoff-Beschichtung, wie sie von den unterschiedlichsten Herstellern auf dem Markt angeboten werden. Die Berechnung erfolgt auf Erfahrungswerten, die in der Praxis ermittelt wurden. Alle Werte sind als Modelle mit den entsprechenden Parametern hinterlegt. Die erweiterten Taylorgleichung wird als Berechnungsgrundlage für das berechnen der Zerspanungsparameter verwendet.


$$V_C = C_{Lf} \cdot PGW^E \cdot ((DIM-KDS)/2)^F \cdot T^G \cdot VB^H$$

Für 11 Bearbeitungsfälle stehen dem Anwender 4 Gewindebohrerausführungen zur Verfügung.


Auswahl der 11 Bearbeitungsfälle:

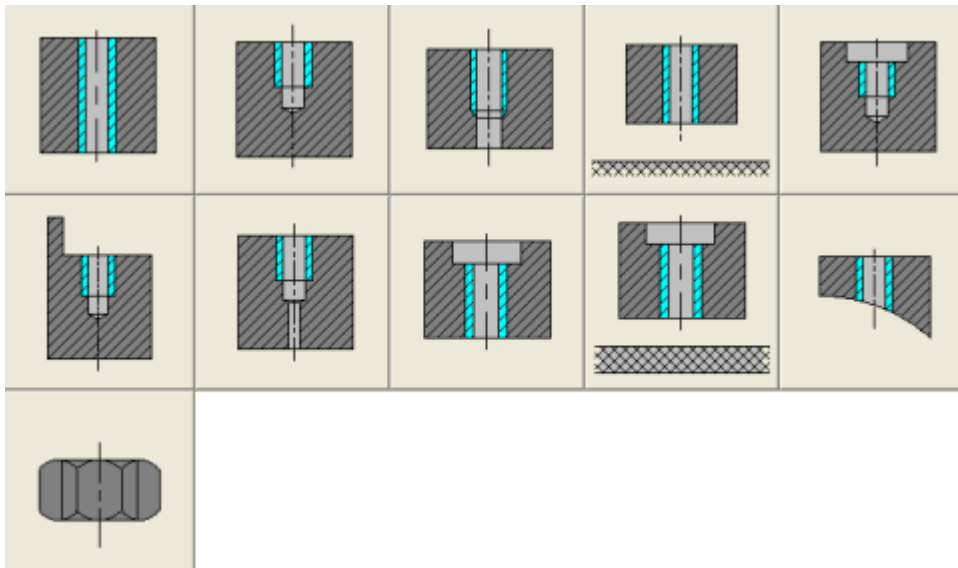


Auswahl der 4 Gewindewerkzeugtypen:

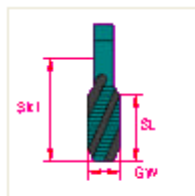


GW_BO_Drall

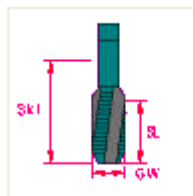

GW_BO_Flach

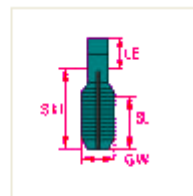

GW_BO_Form



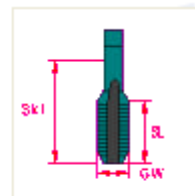



GW_BO-Gerade

Gewindebohrerausführung:

Drallgenutet > 17°, **Schrägenutet** ≤ 17°, **Gewindeformer**, **Geradegenutet**.

Vohrbohrwerkzeugtypen:

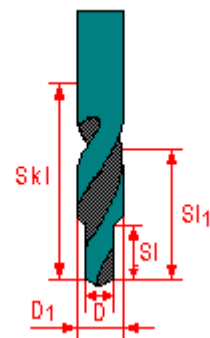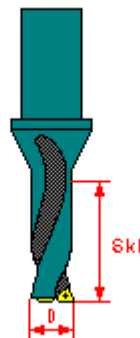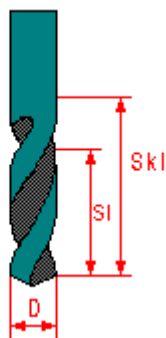

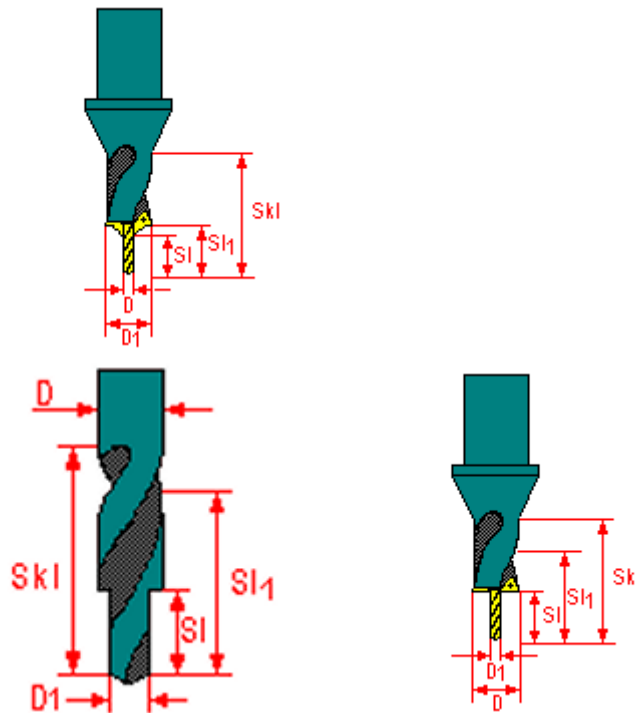

Bohrwerkzeuge:

**Vollstahlbohrer, Wendepplattenbohrer, Vollstahlfassenbohrer,
Wendepplattenkernsenkbohrer, Vollstahlflachsenbohrer,
Wendepplattenkernflachsenbohrer.**

Die Materialien sind nach [VDI 3323](#) in Zerspanungsklassen eingeteilt. Jedem Bearbeitungsfall sind die vorgezeigten Bearbeitungswerkzeuge zugeordnet, Defaultmäßig wird der Vorbohrdurchmesser der Gewindenorm und Größe tabellarisch zugeordnet. Da die Eingriffssituation jedoch eine Variable ist, die dem Werkstück oder der Maschine angepasst werden muss, besteht auch hier die Möglichkeit, diese über eine Combo-Box abzuwählen. Eine WERTAUSGABE erfolgt auf alle im Programm bildlich dargestellten Werkzeuge.

7.4.1 Bohren mit Gewinde - Seite Bearbeitungsfall

Die Seite Bearbeitungsfall besteht aus fünf Gruppen:

1. Werkstückparameter
2. Material
3. Bearbeitungsverfahren
4. Gewindeausführung
5. Lochausführung

Bohren mit Gewinde: Durchgangsloch

Eingabedaten

☒ Bearbeitungsfall
 ☒ Eingriffssituation
 ☐ DB
 ☒ Eingabe
 ☐ Maschinenauswahl
 ☐ Ausgabe Gewinde

Werkstückparameter 1
 Einspannlänge I.E = 40 [mm]
 Gewindetiefe ap = 18 [mm]
 Vorbohrtiefe ap,1 = 0 [mm]
 Vorbohrbreite ae = 10,2 [mm]
 Störkantenbreite ae,1 = 0 [mm]
 Störkante vorne SV = 0 [mm]
 Störkante hinten SH = 0 [mm]
 Lüftungsbohrung ae,2 = 0 [mm]

Material 2
 Material...
 Material: 42CrMo4V Stoffnummer: 17225

Bearbeitungsverfahren 3
☐ Furchen
☒ Schneiden

Gewinde 4
 System: Metrisch M1 - M56
 Norm: M 12
 Dimension: 12,00 [mm]
 Steigung: 1,75 [mm]

5
 Lochausführung: gebohrt

speed & feed Schnittwertoptimierung

Beenden Hilfe

1. Gruppe Werkstückparameter

Werkstückparameter 1

Einspannlänge I.E = 21 [mm]
 Gewindetiefe ap = 1,5 [mm]
 Vorbohrtiefe ap,1 = 0 [mm]
 Vorbohrbreite ae = 0,8 [mm]
 Störkantenbreite ae,1 = 0 [mm]
 Störkante vorne SV = 0 [mm]
 Störkante hinten SH = 0 [mm]
 Lüftungsbohrung ae,2 = 0 [mm]


Werkstückparameter: Durchgangsloch

Siehe auch:

[Eingriffssituation Gruppe 3/5 Gewindbohrertyp](#)

Werkstückparameter

Einspannlänge I.E	I.E =	20	[mm]
Gewindetiefe	ap =	1,5	[mm]
Vorbohrtiefe	ap,1 =	2,3	[mm]
Vorbohrbreite	ae =	0,8	[mm]
Störkantenbreite	ae,1 =	0	[mm]
Störkante vorne	SV =	0	[mm]
Störkante hinten	SH =	0	[mm]
Lüftungsbohrung	ae,2 =	0	[mm]

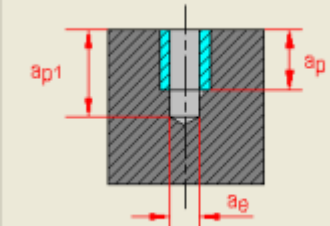


Werkstückparameter: Sackloch

Siehe auch:

[Eingriffssituation Gruppe 3/5 Gewindbohrertyp](#)

Werkstückparameter

Einspannlänge I.E	I.E =	20	[mm]
Gewindetiefe	ap =	1,5	[mm]
Vorbohrtiefe	ap,1 =	0	[mm]
Vorbohrbreite	ae =	0,8	[mm]
Störkantenbreite	ae,1 =	2	[mm]
Störkante vorne	SV =	1,2	[mm]
Störkante hinten	SH =	5,2	[mm]
Lüftungsbohrung	ae,2 =	0	[mm]

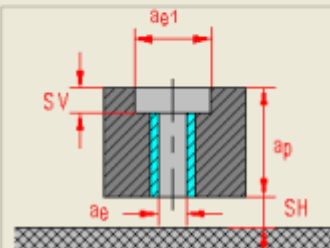

Werkstückparameter: Störkante Vorne SV, Störkante Hinten SH

Siehe auch:

[Eingriffssituation Gruppe 3/5 Gewindbohrertyp](#)

Werkstückparameter		
Einspannlänge I,E	I,E =	20 [mm]
Gewindetiefe	ap =	1,5 [mm]
Vorbohrtiefe	ap,1 =	2,3 [mm]
Vorbohrbreite	ae =	0,8 [mm]
Störkantenbreite	as,1 =	0 [mm]
Störkante vorne	SV =	0 [mm]
Störkante hinten	SH =	0 [mm]
Lüftungsbohrung	ae,2 =	0,1 [mm]

Werkstückparameter: Sackloch mit Lüftungsbohrung

Siehe auch:

[Eingriffssituation Gruppe 3/5 Gewindbohrertyp](#)

Die Einspannlänge **I,E** ist nur Information zur Beurteilung der Auskraglänge des Gewindewerkzeuges und dem Platzbedarf zwischen Einspannung und Teil. Die Gewindetiefe **ap** sollte 1 - 1,5 Gewindestärke betragen min. jedoch 3 ausgeprägte Gewindesteigungen, dieses bedeutet 3 x Steigung + Anzahl Gewindesteigung im Anschnitt **Anschnittform: A->5-6, B->4-5, C->2-3, E->1,5-2 Gewindesteigungen**. Standardmäßig wird immer eine Gewindetiefe von 1,5 X D Gewinde vorgegeben, diese kann jedoch überschrieben werden.

Das Durchgangsloch und das Sackloch sind die beiden Grundaussführungen bei der Herstellung der Gewinde. Weitere Bearbeitungsverfahren wie zum Beispiel: Störkante Vorne und Hinten, **SV** + **SH** sind lediglich Informationen für die Behinderung und müssen bei der Auswahl des Gewindebohrers berücksichtigt werden. So ist bei Durchgangsloch und Störkante Hinten **SH** zu prüfen ob bei gerade genuteten Gewindebohrern mit langem Schälanschnitt Ausführung A oder B, das Maß zwischen Werkstück und Störkante (Vorrichtung usw..), ausreicht um den Spantransport nach vorne nicht zu behindern.

Beim Durchgangsloch gibt es zwei Geometriedaten die abgefragt werden:

1. Gewindetiefe **ap**
2. Gewindebreite **ae**

ap ist die gewünschte Gewindelänge, ae ist die Gewindestärke.

Beim Sackloch werden drei Geometriedaten abgefragt:

1. Gewindetiefe **ap**
2. Gewindebreite **ae**
3. Die Vorbohrtiefe **ap,1**

Die Vorbohrtiefe **ap,1** richtet sich nach der Gewindeausführung und dem Gewindebohrertyp (Anschnittform A, B, C, E).

Beim Durchgangsloch werden gerade genutete Gewindebohrer mit langem Schälanschnitt Anschnittform A oder B eingesetzt. Der Vorteil ist eine hohe Standzeit wegen dem Schälanschnitt.

Vorteile:

- Gute Gewindeoberfläche, hohe Festigkeit da Material verdichtet wird, kleinere Eingriffszeit T_{mg}.

Nachteile:

- Späne müssen nach vorne frei abgeführt werden. Ebenso werden heute immer mehr Gewindeformwerkzeuge eingesetzt.
- Hohe Vorbohrgenauigkeit im 1/100 Bereich, Material muß gute Flieseigenschaften besitzen.

Beim Sackloch werden drallgenutete Gewindebohrer mit kurzem Anschnitt eingesetzt, Anschnittform C, E.


Vorteile:

- Späne werden wie gewünscht aus der Bohrung heraustransportiert, Vorbohrtiefe richtet sich nach der Anschnittform.

Nachteile:

- Geringere Standzeit wegen der kurzen Anschnittform, Einsatz von Rutschkupplungen erforderlich. Wie beim Durchgangsloch finden hier ebenso Gewindeformer Ihre Berechtigung.

2. Gruppe *Material*

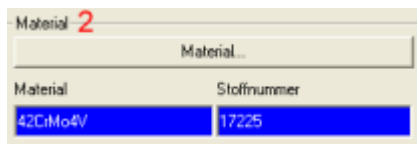

Siehe auch:

[Material auswählen](#)

3. Gruppe *Bearbeitungsverfahren*



speed&feed bietet Ihnen die Möglichkeit Furchen (Gewindeformer), oder Schneiden (Gewindebohrer) einzusetzen.

Furchen (Gewindeformer)

Bitte beachten Sie bei der Auswahl **Furchen** das die Vorbohrbreite **ae** nicht mehr allgemein **Gewindestärke - Gewindesteigung** bedeutet, sondern das beim Furchen das Bohrermaß entsprechend der Gewindeausführung gewählt wird, um eine einwandfreie Materialverdrängung und Verdichtung in der Gewindeverzahnung zu erreichen. Dabei spielen die Flieseigenschaften der Materialien eine große Rolle. Der Kerndurchmesser KD wird von **speed&feed** vorgegeben (siehe ae ausgegraut).

Schneiden (Gewindebohrer)

Das Vorbohrmaß **ae** wird beim Gewindeschneiden von **speed&feed** nach einer Tabelle vorgegeben (allgemein **Gewindestärke - Gewindesteigung**). Sollten Sie Gewinde mit hoher Genauigkeit herstellen müssen, dann ist das Vorbohrmaß der gewählten Gewindebohrerhersteller zu beachten.

4. Gruppe Gewindeausführung

In der Gruppe Gewindeausführung, bietet Ihnen **speed&feed** alle gängigen Gewindesysteme. Über die Auswahlliste **System** finden Sie den Gewindetyp, über die Auswahlliste **Norm** die Gewindebezeichnung und Größe.

Gewindesystem

Gewinde Norm und Größe

Gruppe Lochausführung

Wird derzeit noch nicht berücksichtigt (spätere Version).


7.4.2 Bohren mit Gewinde - Seite DB

speed&feed Datenbank

In dieser Datenbank sind Standardwerkzeuggeometriedaten hinterlegt.

ID	Wkz	SCH_A	DMin	DMax	SL_FAK	SKL_FAK	SKL_ZU	L1
45	6	14	13	33	1,5	3	10	0
48	6	14	90	120	0,75	2,5	10	0
46	6	14	34	48	1	2,5	10	0
44	6	14	1	12	3	4	10	0
47	6	14	48	90	0,8	3	10	0
52	7	14	34	52	1	2,5	10	0
51	7	14	13	33	1,5	3	10	0
50	7	14	1	12	3	4	10	0
55	8	14	34	52	1	2,5	10	0
54	8	14	13	33	1,5	3	10	0
53	8	14	1	12	3	4	10	0

Auswahl CIM-Datenbank

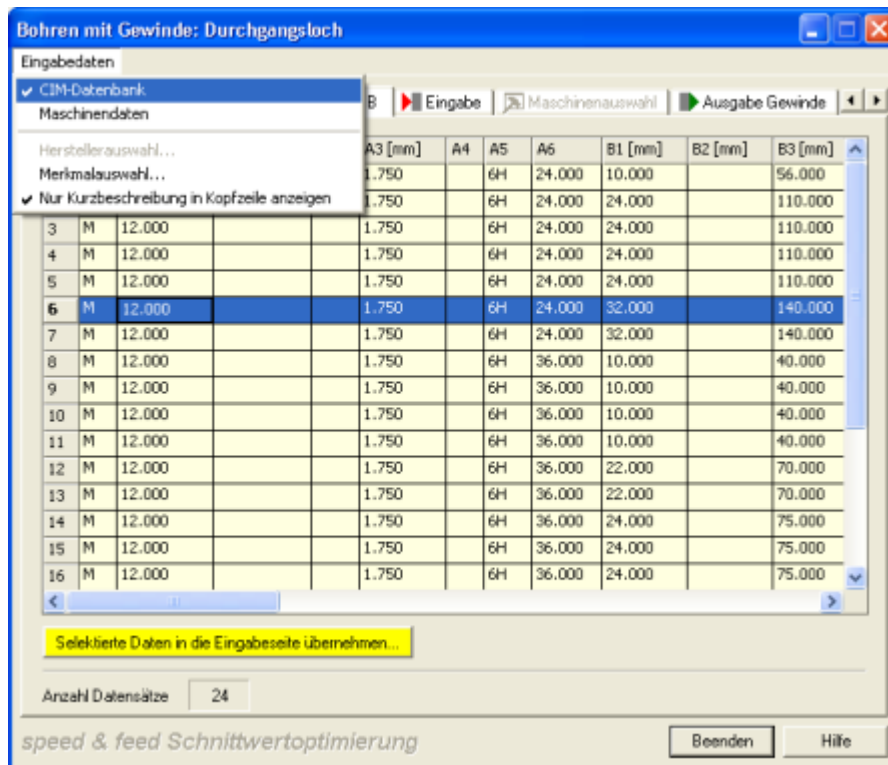

Das Auswahlkriterium im elektronischen Katalog ist die Dimension, der Gewindetyp, der Gewindebohrertyp, die Anschnittform. Die CIM-Datenbank gibt Ihnen die Möglichkeit Werkzeuge einiger Hersteller auszusuchen. Eine Selektion von **speed&feed** erfolgt nicht (nur Information). Die Berechnung erfolgt mit den Geometriedaten aus der **speed&feed** Datenbank. Der Anwender kann die Standardwerte mit eigenen Angaben überschreiben.

Achtung:

Es werden keine Bohr - und Gewindewerkzeuge selektiert.

Siehe auch:

[Datenbankschnittstelle für Hersteller](#)

7.4.3 Bohren mit Gewinde - Seite Eingabe

Die Eingriffssituation ist in 4 Gruppen aufgeteilt:

1. Bohrerwerkzeugdaten
2. Gewindebohrerwerkzeugdaten
3. Stabilitätsbedingungen,
4. Kühlung

Bohren mit Gewinde: Durchgangsloch


Eingabedaten

☒ Bearbeitungsfall
 ☒ Eingriffssituation
 ☒ DB
 ☒ Eingabe

Werkzeugdaten Bohrwerkzeug: VST Bohrer **1**

Werkzeugdurchmesser D = 10,2 [mm]
 Schneidenlänge SL = 30 [mm]
 max. Einsatzlänge axial SKL = 30 [mm]
 Anzahl Schneiden Zn = 2 [Stück]
 Einstellwinkel 118 [°]
 Spanwinkel 6 [°]
 Drillwinkel 13 [°]

HSS_CO P50-55 M50-55 K50-55

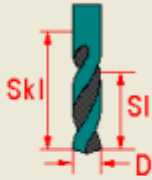

Werkzeugdaten Gewindewerkzeug: Gewindebohrer geradegenutet **2**

HSS_CO P50-55 M50-55 K50-55

Stabilitätsbedingung **3**
 Werkzeug Stabil
 Werkstückspannung Stabil

Kühlung **4**
 Kühlschmierzuführung Extern
 Kühlmedium 5% Emulsion


speed & feed Schnittwertoptimierung

1. Bohrerwerkzeugdaten

Werkzeugdaten Bohrwerkzeug: VST Bohrer **1**

Werkzeugdurchmesser D = 10,2 [mm]
 Schneidenlänge SL = 30 [mm]
 max. Einsatzlänge axial SKL = 30 [mm]
 Anzahl Schneiden Zn = 2 [Stück]
 Einstellwinkel 118 [°]
 Spanwinkel 6 [°]
 Drillwinkel 13 [°]


HSS_CO P50-55 M50-55 K50-55

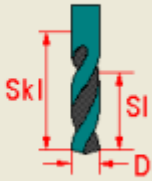

Der Werkzeugdurchmesser **D** wird aus einer Tabelle entsprechend dem Gewindetyp und der Dimension vorgegeben. **SL** und **SKL** sind konstante Standardwerte und müssen bei größeren Gewindetiefen überschrieben werden.

Anzahl Schneiden **Zn** ist standardmäßig mit 2 angegeben, kann aber mittels Auswahlliste geändert werden. Der **Einstellwinkel** ist standardmäßig mit 118 ° angegeben kann aber mittels Auswahlliste geändert werden. Der **Spanwinkel** und **Drillwinkel** kann mit der Auswahlliste geändert werden.

Die Schneidstoffauswahl ist nach der DIN/ISO 513 und der VDI 3323 eingeteilt und zugeordnet.

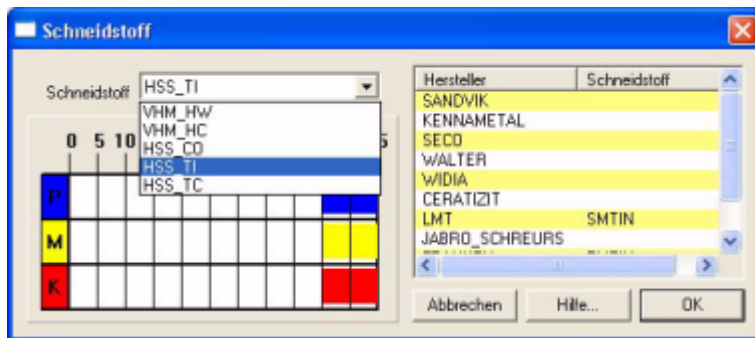

In der Auswahlliste sind Schneidstoffe die als Berechnungsgrundlage der Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.


Siehe auch:

[Schneidstoffe](#)


[VDI 3323](#)

[DIN/ISO 513](#)

2. Gewindewerkzeugdaten

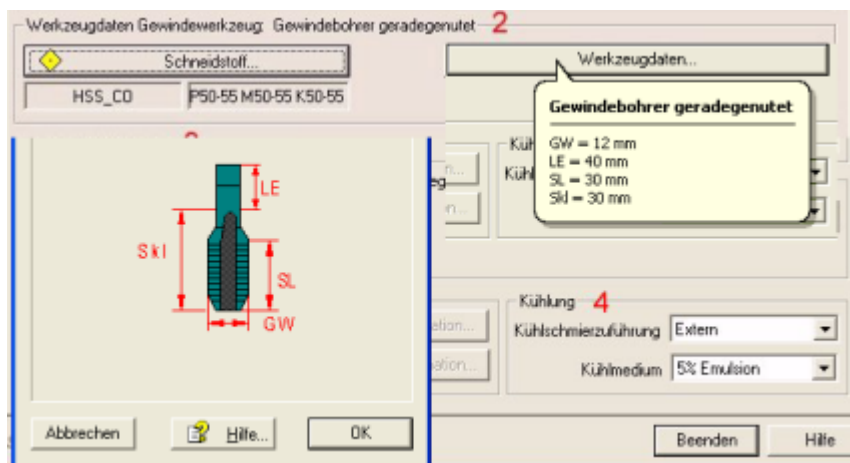

In der 2. Gruppe, werden die Gewindewerkzeugdaten angezeigt. Die Schneidstoffauswahl ist nach der DIN/ISO 513 und der VDI 3323 eingeteilt und zugeordnet.

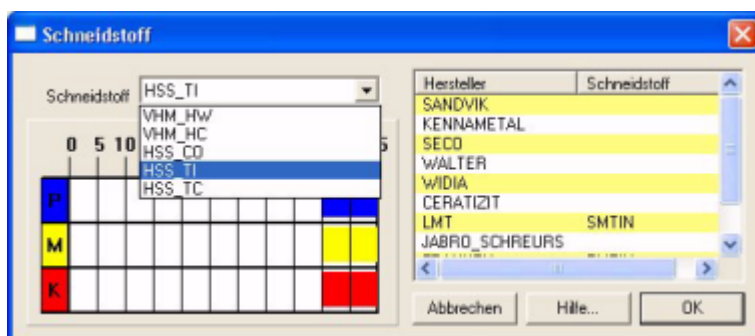

In der Auswahlliste sind Schneidstoffe die als Berechnungsgrundlage der Werkstoff / Schneidstoffkombination zur Verfügung stehen.

Siehe auch:


[Schneidstoffe](#)

[VDI 3323](#)

[DIN/ISO 513](#)

3. Stabilitätsbedingungen


Für das Werkzeug, sowie für das Teil gibt es die Auswahl *Stabil* bzw. *Labil*. **speed&feed** berücksichtigt in seinen Berechnungen diese wichtigen Schnittbedingungen und reduziert dem entsprechend die Schnittwerte.

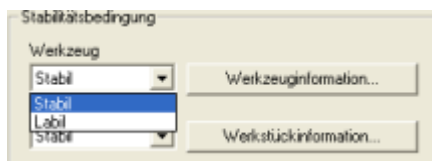



4. Kühlung

Die Auswahl Kühlschmierzuführung ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Standzeitgröße T , in Verbindung mit der Schnittgeschwindigkeit V_c .

Sie haben die Möglichkeit anhand von zwei Auswahllisten eine Kühlung zu wählen.

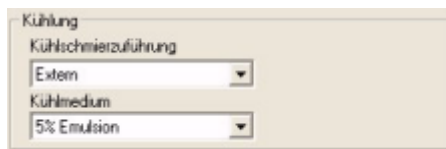

Mit der ersten Auswahlliste bestimmen Sie ja nach Maschine und Werkzeug (**Extern, Intern**) oder ob Sie **Ohne** Kühlschmierzuführung (Trocken) arbeiten möchten.

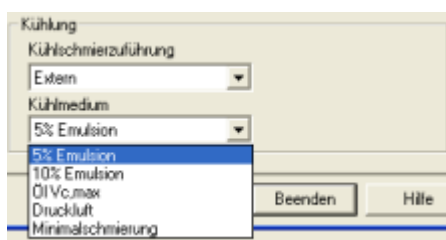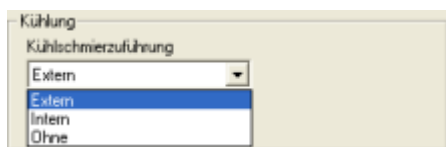

Mit der zweiten Auswahlliste bestimmen Sie den Wert Ihres Kühlmittels. Entsprechend der Kühlmittelauswahl werden die Zerspanungsparameter berechnet. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Korrosionsschutz des Teiles, sowie die erzeugte Oberfläche und die Toleranz.


Hinweis:

Bei der Auswahl Öl, sollten Sie unbedingt Ihre V_c max berücksichtigen. Die Schneidtemperatur die bei ca. $V_c > 70$ m/min entsteht, könnte einen Brand durch entzünden des Schneidöls in Ihrer Maschine auslösen.

7.4.4 Bohren mit Gewinde - Seite Eingriffsituation


Die Eingriffsituation ist in 5 Gruppen aufgeteilt:

1. Bohrarbeitsgang
2. Werkzeugschäfte
3. Gewindegang
4. Anschnittform
5. Bearbeitungssituation und Gewindewerkzeugtyp

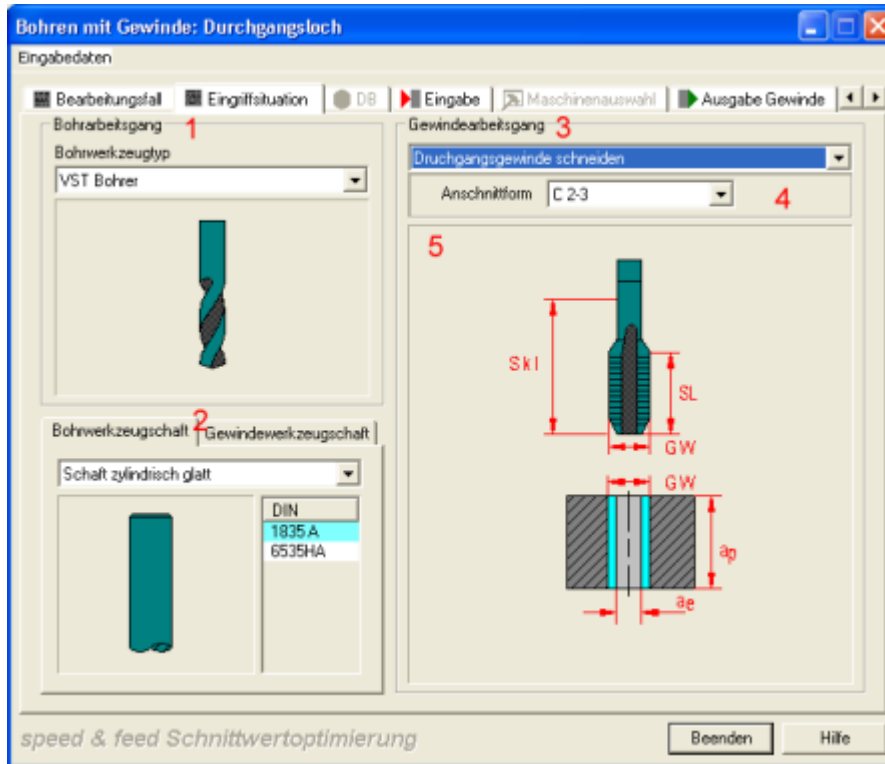

1. Gruppe Bohrarbeitsgang


In der Auswahlliste *Bohrwerkzeugtyp*, werden die von **speed&feed** vorgeschlagene Werkzeuge bildlich angezeigt.

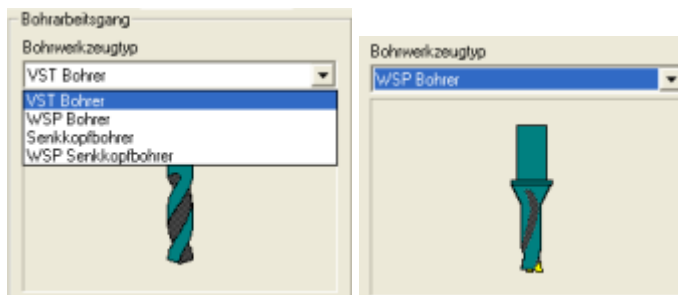

Allgemeine Bohrwerkzeuge ohne Anfasung für alle Bearbeitungsfälle.


Gewindewerkzeuge mit langem Anschnitt A, B können sich durch die Anschnittform in der Vorbohrung selbst zentrieren. Die Anschnittform A, B findet meistens beim

Gewindebohrerschälanschnitt und damit beim Durchgangsloch Verwendung. Späne werden nach vorne transportiert. Die Anfasung falls erforderlich, wird mit einem Faswerkzeug oder einem normalen Vollstahlbohrer mit 90° Anschliff hergestellt.

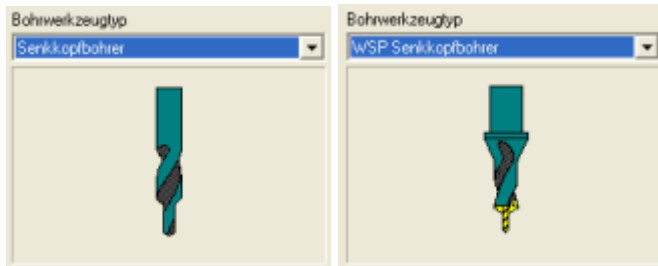

Allgemeine Bohrwerkzeuge mit Anfasung.

Durch die Anfasung schneiden oder furchen alle Gewindewerkzeuge leichter im Anschnitt (Anschnittform A, B, C, E). Die häufigste Anwendung für diese Stufenwerkzeuge findet man beim Gewindeherstellen in Sacklöcher für Anflanschteile, die Stufenlänge ist entsprechend der Gewindedimension ausgelegt.

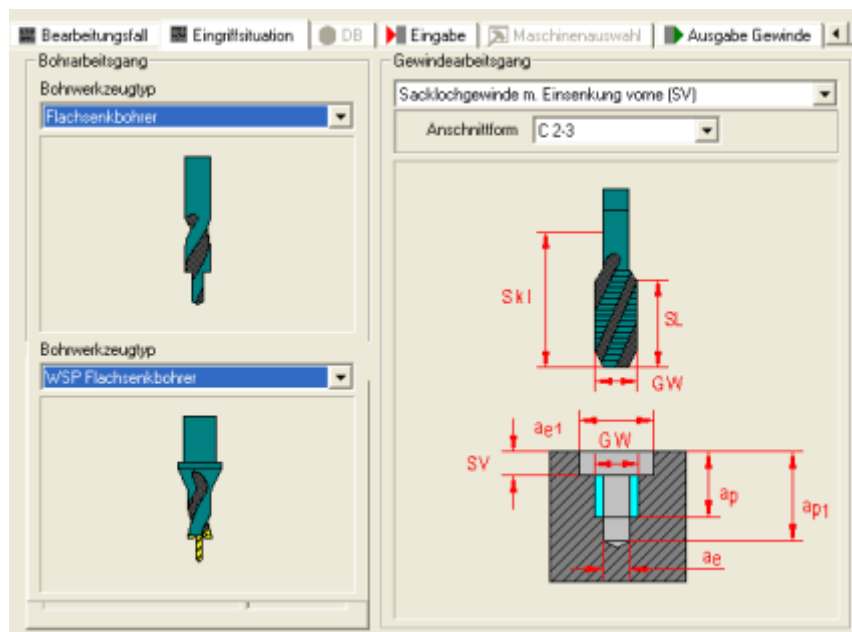

Flachsenker kommen zum Einsatz, wenn zwei Teile durch eine Zentriermitnahme verschraubt werden um Torsionskräfte zu übertragen.

2. Gruppe *Werkzeugschäfte*

In der Gruppe Werkzeugschäfte werden in zwei verschiedenen Karteiblättern Bohrwerkzeugschäfte und Gewindewerkzeugschäfte in einer Auswahlliste bildlich angezeigt. Die Auswahl eines Werkzeugschafes dient als Selektionsparameter für das finden im elektronischen Katalog.

Karteiblett Bohrwerkzeugschäfte




Mögliche Schäfte für Vollstahlbohrer




Mögliche Schäfte für Wendeplattenwerkzeuge



Karteiblatt Gewindewerkzeuge

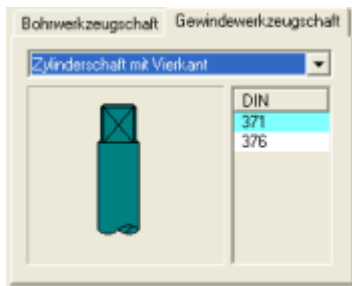

Mögliche Gewindewerkzeugschäfte

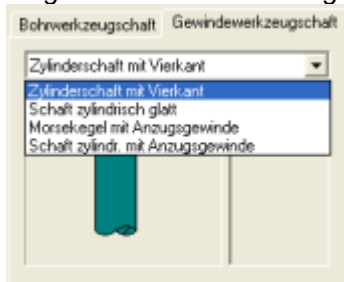

3 / 5 Gruppe Gewindegang / Bearbeitungssituation und Gewindewerkzeugtyp

Entsprechend der gewählten Bearbeitungssituation, stellt **speed&feed** dem Anwender die bestmöglichen Gewindewerkzeuge zur Verfügung. Mögliche Werkzeuge werden bildlich zur Situation angezeigt.


Gerade genutetes Gewindewerkzeug mit Schälanschnitt.

Späne müssen nach vorne transportiert werden (**Achtung auf Behinderung SH**).

Bei der Auswahl der Dimension wird von **speed&feed** eine Maßangabe in die Spalte **SH** (siehe [Seite Bearbeitungsfall](#)) als Standardwert vorgegeben, der den Spänestau verhindert. Der Standardwert kann überschrieben werden.


Achtung

Kleinere Werte verursachen einen möglichen Spänestau.

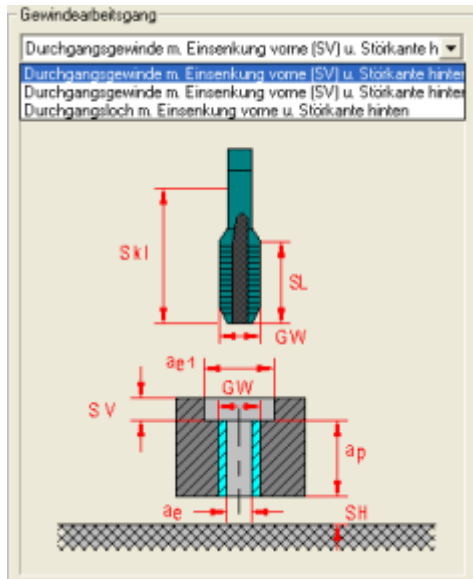


Gewindeformer

Ideales Werkzeug für Behinderungen jeglicher Art, da die Gewindeform durch Materialverdichtung und nicht durch schneiden (zerspanen) hergestellt wird.

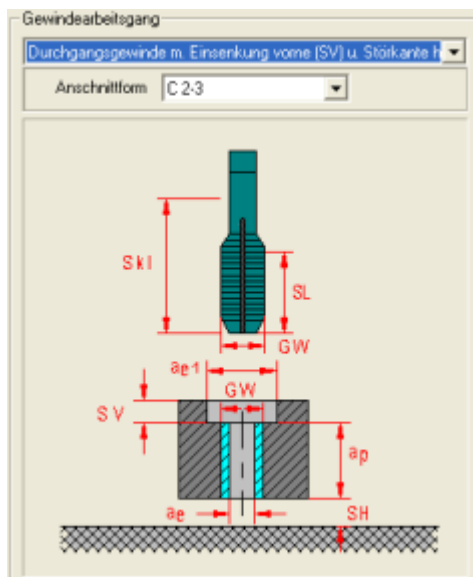


Spiralgenuteter Gewindebohrer Spirale < 17°

Dieses Werkzeug wird verwendet wenn die Späne wegen einer Behinderung **SH** nach oben transportiert werden müssen. Die flache **Spirale < 17°** hat einen weiteren Vorteil bei einer Behinderung Vorne am Teil **SV**, da die Späne steil am Schaft nach oben geführt werden. Eine **Spirale > 17°** (Drallgenutete Gewindewerkzeuge haben in den meisten Fällen eine Spirale von > 25°) biegt den Span beim verlassen der Bohrung flach gegen die Behinderung, ein Spanwickler könnte so entstehen und zum Werkzeugbruch führen.

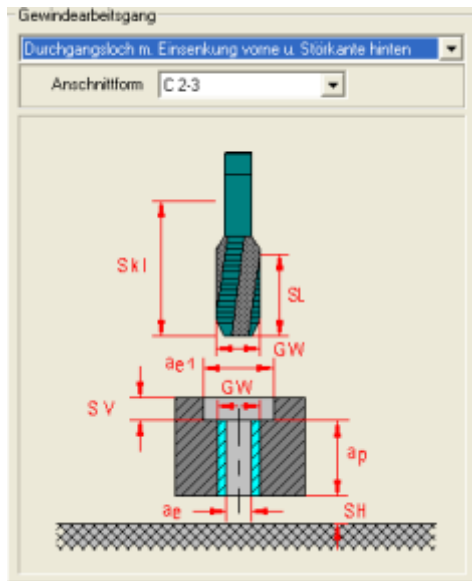

Spiralgenuteter Gewindebohrer Spiral > 17°


Drallgenutete Gewindebohrer (Spirale in den meisten Fällen > 25°) eignen sich besonders für die Bearbeitung in Sacklöchern. Der Spänetransport wird aus der Bohrung heraus gefördert. Wenn die Vorbohrtiefe groß genug ist, oder Sackloch Gewinde mit Durchgangsbohrung wie bildlich dargestellt, kann die Anschnittform B eingesetzt werden, was auf jeden Fall eine Standweg Verlängerung bedeutet.

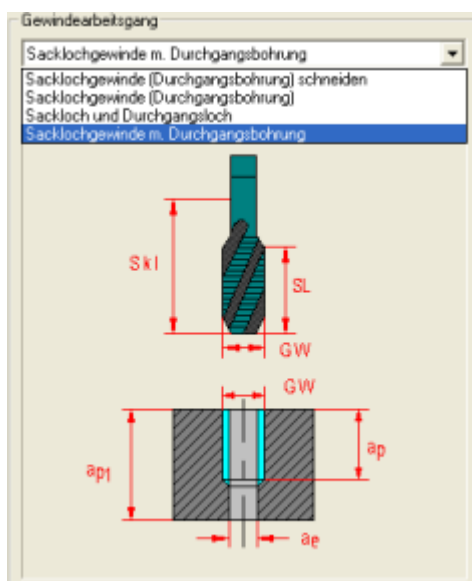

4. Gruppe Anschnittform

Entsprechend dem Gewindebohrertyp, kann der Anwender die von **speed&feed** in einer Auswahlliste vorgegebenen Anschnittformen wählen.

 
A->5-6, B->4-5, C->2-3, E->1,5-2 Anzahl Gewindesteigungen im Anschnitt.



7.4.5 Bohren mit Gewinde - Seite Maschinenauswahl

Option *Eingabedaten Maschinendaten*

Nach Auswahl einer Maschine aus der Datenbank werden Leistungsdaten und Kosten den Schnittwertberechnungen zugrunde gelegt.

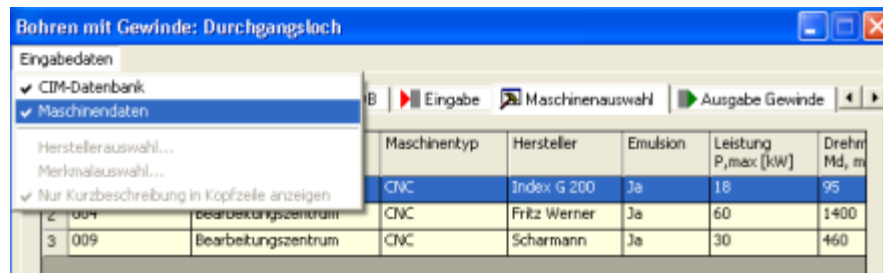

Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

7.4.6 Bohren mit Gewinde - Seite Ausgabe Bohren

1. Zerspanungsparameter

Berechnungswerte die von **speed&feed** aus Versuchen, Modellen und Physikalischengesetzmäßigkeiten hergeleitet werden.

Zerspanungsparameter			
Schnittgeschwindigkeit	V _c =	87,9	[m/min]
Vorschubgeschwindigkeit	V _f =	295,2	[mm/min]
Drehzahl	n =	932,91	[1/min]
Bohrtiefe	a _e =	30,00	[mm]
Bohrtiefe	a _p =	30,00	[mm]
Bohrovorschub	f =	0,3164	[mm/U]
Mittenspanndicke	h _m =	0,156	[mm]
Anzahl Entspänen		0,00	[Stück]
Anfahrweg		3,00	[mm]
Überlauf	l =	3,2	[mm]
Anzahl Bohrmuten	Z _n =	2,00	[Stück]

2. Standlänge/Standzeit/Standmenge/Maschineneingriffszeit

Berechnungswerte die für die Kalkulation der Teilekosten, Werkzeugkosten, sowie den Eingabewerten der Zerspanungssituation **ap,max**, **ae,max** Berechnungsweg an der Maschine.

Standzeit/Standmenge/Masch.-Eingriffszeit			
Standlänge	$L_{ges} =$	3,8	[m]
Standzeit	$T =$	12,8	[min]
Verschleißmarkenbreite	$VB =$	0,22	[mm]
Maschineneingriffszeit	$T_{mg} =$	0,14	[min]
Anzahl Bohrungen		125,20	[Stück]
maximale Bohrtiefe	$ap, max =$	36,18	[mm]
maximale Bohrbreite	$ae, max =$	1,00	[mm]

3. Kraft/Moment/Leistung

Ausgabewerte für die Zerspanleistung, damit die richtige Maschine bei der Überprüfung ausgewählt werden kann.

Kraft/Moment/Leistung					
F =	375,4	[N]	F _{abg} =	536,2	[N]
Md =	5,527	[Nm]	Md _{abg} =	7,895	[Nm]
P =	0,5393	[kW]	P _{abg} =	0,7704	[kW]

Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

[Übersicht über Berechnungswerte](#)

7.4.7 Bohren mit Gewinde - Seite Ausgabe Gewinde

1. Zerspanungsparameter

Berechnungswerte die von **speed&feed** aus Versuchen, Modellen und Physikalischengesetzmäßigkeiten hergeleitet werden.

Zerspanungsparameter			
Schnittgeschwindigkeit	$V_c =$	7,9	[m/min]
Vorschubgeschwindigkeit	$V_f =$	367,6	[mm/min]
Drehzahl	$n_1 =$	210,08	[1/min]
Gewindenorm		M 12	
Gewindetiefe	$ap =$	18,00	[mm]
Kernlochdurchmesser	$K_d =$	10,2	[mm]
Anschnittform		3,0	
Drallwinkel	$D_w =$	13,0	[°]
Mittenspandicke	$hm =$	0,083	[mm]
Anfahrweg	$Aw =$	5,25	[mm]
Überstand	$U =$	10,5	[mm]

2. Standlänge/Standzeit/Standmenge/Maschineneingriffszeit

Berechnungswerte die für die Kalkulation der Teilekosten, Werkzeugkosten, sowie den Eingabewerten der Zerspanungssituation **ap,ges** und den Berechnungsweg an der Maschine.

Standzeit/Standmenge/Masch.-Eingriffszeit			
Standlänge	L.ges =	5,1	[m]
Standzeit	T =	17,9	[min]
Verschleißmarkenbreite	VB =	0,26	[mm]
Maschineneingriffszeit	Tmg =	0,14	[min]
Anzahl Gewinde		282,78	[Stück]
ges. Gewindetiefe	ap.ges =	33,75	[mm]
Kosten pro Gewinde		0,17	[Euro/St]

3. Kraft/Moment/Leistung

Ausgabewerte für die Zerspanleistung, damit die richtige Maschine bei der Überprüfung ausgewählt werden kann.

Kraft/Moment/Leistung			
F =	1726	[N]	F, abg = 2466 [N]
Md =	9,438	[Nm]	Md, abg = 13,48 [Nm]
P =	0,2233	[kW]	P, abg = 0,3191 [kW]

Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

[Übersicht über Berechnungswerte](#)

7.4.8 Bohren mit Gewinde - Seite Werkzeugdaten

Ausgabe Bohren, Gewindebohren.

In der Liste der Werkzeugdaten werden die Ausgabewerte für das Vorbohren, sowie die Ausgabewerte für die Gewindeherstellung erzeugt und gespeichert.

Teilenummer	Arbeitsgangnummer	Sequenznummer	Werkzeug Bohren	Schneidstoff Bohren
6 1111	100	150	VST Bohrer	VHM_HC
7 151569	100	150	VST Bohrer	VHM_HW
8 151569	100	160	VST Bohrer	VHM_HW
9 ----	----	----	VST Bohrer	HSS_CO

Eingriffsituation Gewinde	Schneidstoff Gewinde
6 Sacklochgewinde m. Durchgangsbohrung	VHM_HW
7 Sacklochgewinde m. Durchgangsbohrung	VHM_HC
8 Sacklochgewinde m. Durchgangsbohrung	VHM_HW
9 Sacklochgewinde (Durchgangsbohrung) schneiden	HSS_CO

In der Tabelle *Bohren* werden die teilespezifischen Daten gespeichert. Beim Löschen oder Zuordnen werden die Gewindeherstelldaten mit gelöscht oder selektiert. Zu einem späteren Zeitpunkt ist vorgesehen diese Daten in Form von zwei unabhängigen Ausgabewerten zu bearbeiten.

Siehe auch:

[Bohren-Seite Werkzeugdaten](#)

7.5 Verfahren Kalkulation Blechkonstruktion

Die Blechkalkulation basiert auf dem *Prinzip der Zuschlagskalkulation*.

Die Basis der Zuschlagskalkulation sind die **Materialeinzelkosten**, **Materialgemeinkosten**, **Fertigungseinzelkosten** und **Fertigungsgemeinkosten**.

In **speed&feed** sind die Fertigungskosten nicht von den direkten Fertigungszeiten abhängig, sondern die Kalkulation basiert auf *Berechnungsmodelle*.

1. *Einzelteile*, die als Laserkanteile spezifiziert sind. Kalkulationsbasis ist der Materialpreis, die Herstellmethode (Anzahl Arbeitsgänge usw.) und das Einsatzgewicht. (siehe *Einzelteile*)
2. *Zusammenbauteile*, die aus unterschiedlichen Einzelteile wie Schweißen, Punktschweißen bzw. Schraubmontage zusammengefügt werden. Kalkulationsbasis sind die Anzahl der verbauten Einzelteile (keine Hardwareteile), das Gesamtgewicht und die zu beurteilende Schwierigkeit der Herstellung (Vorrichtungen, Unterbaugruppen usw.) (siehe *Zusammenbauteile*)

Einzelteile

Unterschiedliche *Formen und Ausführungen* der Auswahloberfläche, dienen als Modelle für den

Zeichnungsvergleich der zu kalkulierenden Teile und werden als Kalkulationsbasis verwendet. Bei der Auswahl der Modelle ist die Anzahl der Blechkantungen, die Platinengröße, das Teilgewicht und der Materialpreis die Kalkulationsbasis für die Zuschlagskalkulation.

Zusammenbauteile

Unterschiedliche *Formen und Ausführungen* der Auswahloberfläche, dienen als Modelle für den Zeichnungsvergleich der zu kalkulierenden Zusammenbauteile und werden als Kalkulationsbasis verwendet. Bei der Auswahl der Modelle ist die Anzahl der Einzelteile, die Beurteilung der Herstellungsschwierigkeit, das Teilgewicht und die am häufigsten verwendete Materialbasis die Kalkulationsbasis für die Zuschlagskalkulation.

7.5.1 Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Ausgabe Kostenauflösung

Aufteilung der Fabrikkosten nach VDI 3221 Zuschlagskalkulation.

Fertigungseinzelkosten			Herstellkosten 1			Herstellkosten 2		
Fertigungskosten	19,18	[€]	Herstellkosten 1	22,55	[€]	Fabrikkosten	26,64	[€]
Zukaufteile	2	[€]	Auftragspauschale	2,7	[€]	Gewinn	1,26	[€]
Rüstkostenzuschlag	2,33	[€]	Verwaltungskosten	0,67	[€]	Vertriebskosten	2,81	[€]
Materialverschnitt	0,39	[€]	Fertigungskosten	19,18	[€]	Herstellkosten 1	22,55	[€]
Lohngemeinkosten	3,64	[€]	Oberfläche	0	[€]			
Lohnkosten	4,18	[€]						
Materialgemeinkosten	0,51	[€]						
Materialkosten	6,1	[€]						
Anteilige Maschinenkosten								
Laserkosten	1,99	[€]						
Kantenkosten	0,21	[€]						

speed & feed Schnittwertoptimierung

Beenden Hilfe

Die Kostenausgabe kann in drei Kostenblöcke aufgeteilt werden:

1. Kostenblock: Fertigungskosten Einzelteile (FEK)

Bei der Berechnung der **Lohnkosten**, werden Modelle herangezogen, die mit Bewertungsfaktoren in einer Datenbank abgelegt sind. Die Berechnung erfolgt im Vergleich der Materialgewichte, der Teilgröße, der Herstellmethode (Anzahl Arbeitsgänge usw.).

Anteilige Maschinen Kosten:

Laserkosten werden berechnet über die Konturlänge der Platine Länge, Breite, Anzahl Löcher oder Ausbrüche in der Platine. Die durchschnittliche Lasergeschwindigkeit, Einstechzeit bei Durchbrüchen, wird ermittelt über die *Materialdicke* und der *Materialauswahl* des Teiles. Ergebnis = Eingriffszeit multipliziert mit den Maschinenkosten führt zum Ergebnis der **Laserkosten**.

Kantenkosten werden berechnet über die Berechnung der Hubzeit (mit Einbeziehung der

Materialdicke und der *Materialauswahl* des Teiles), Anzahl Kantungen, Zeiten zum Auflegen - bewegen der Teile in der Arbeitsstation und ablegen der Teile in Behältnisse. Ergebnis = Eingriffszeit multipliziert mit den Maschinenkosten führt zum Ergebnis der **Kantkosten**.

An den Grenzen der Modellberechnung kann es größere Abweichungen mit den ermittelten Maschinenkosten geben, die anteiligen Maschinenkosten geben Ihnen die Möglichkeit eine Korrektur bei den Herstellfaktoren (Lohnfaktor) vorzunehmen. Es ist beabsichtigt in einem späteren Update von **speed&feed** die berechneten Maschinenkosten als Kostenbasis in der Kalkulation zu verwenden.

1.1 Kostenblock: Fertigungskosten Zusammenbauteile (FEK)

Zusammenbauteile die aus unterschiedlichen Einzelteile, wie Schweißen, Punktschweißen bzw. Schraubmontage zusammen gefügt werden. Kalkulationsbasis sind die Anzahl der verbauten Einzelteile (keine Hardwareteile), das Gesamtgewicht und die zu beurteilende Schwierigkeit der Herstellung (Vorrichtungen, Unterbaugruppen usw.).

Bei der Berechnung der **Lohnkosten**, werden Modelle herangezogen, die mit Bewertungsfaktoren in einer Datenbank abgelegt sind.

2. Kostenblock: Herstellkosten1 (HK1)

Kosten Oberfläche

Diese werden berechnet an hand vom Gewicht, dem Volumen, und dem Oberflächenanteil des Teiles.

Fertigungskosten

Diese sind das Ergebnis aus Kostenblock1.

Verwaltungskosten

Diese sind die Aufschläge auf die Fertigungskosten und werden aus der Herstellereingabe berechnet. Default sind 3,5 % eingestellt, können je nach Kostenstruktur der Firma überschrieben werden.

Auftragspauschale

Die Auftragspauschale errechnet sich aus dem Mindest Umsatzsvolumen aus einem Auftrag, den eine Firma je nach Kostenstruktur braucht. Wird beispielsweise eine Losgröße von 3 Teilen abgearbeitet, dessen Umsatzvolumen jedoch nur 6,00 EUR als Kalkulationswert errechnet wird, die Firma braucht um seine Administrativenkosten zu decken jedoch einen Mindestauftragswert von 80,00 EUR, so wird den Teilen eine Kostenpauschale auferlegt.

Mindestauftragsvolumen	=	80,00 EUR
Auftragswert	=	6,00 EUR
Anzahl Teile	=	3 Stck

Auftragspauschale = (Mindestauftragsvolumen - Auftragswert) / Anzahl Teile

Herstellkosten1

Dies ist die Summe der Kosten, der Verwaltungskosten und der Auftragspauschale.

3. Kostenblock: Herstellkosten 2 oder Fabrikkosten (HK2)

Herstellkosten1

Dies ist das Ergebnis aus Kostenblock2.

Vertriebskosten

Dies sind die Aufschläge auf die Herstellkosten¹ und werden aus der Herstellereingabe berechnet. Standardmäßig sind 12 % eingestellt, kann aber je nach Kostenstruktur der Firma überschrieben werden.

Gewinn

Dies sind Aufschläge auf die Herstellkosten¹ und werden aus der Herstellereingabe (Kalkulationszuschlag) berechnet. Standardmäßig sind 5 % eingestellt, kann aber je nach Kostenstruktur der Firma überschrieben werden.


7.5.2 Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Bearbeitungsfall

Gruppe *Platinen / Raumgröße*

Bearbeitungsfall Einzelteile

Platinen / Raumgröße


Länge	L =	1200	[mm]
Breite	B =	200	[mm]
Tiefe	T =	50	[mm]
Materialstärke	S =	3	[mm]
Gewichtsausgabe	G =	5,652	[kg]

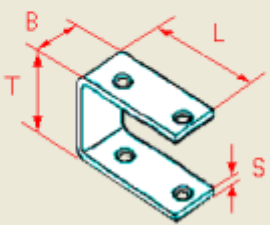

Bearbeitungsfall Zusammenbauteile

Platinen / Raumgröße

Länge	L =	1800	[mm]
Breite	B =	600	[mm]
Tiefe	T =	80	[mm]
Materialstärke	S =	6	[mm]
Gewichtsausgabe	G =	22	[kg]

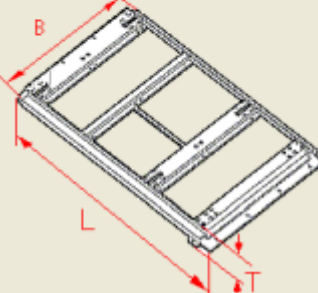

Länge L

Die *Länge L* des Blechteils wird in Millimeter angegeben. Bei der Einzelteilangabe ist die Länge L die Platinenlänge. Je nach ausgewähltem Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes, die Lage der *Länge L* am Blechteil ansehen.

Breite B

Die *Breite B* des Blechteils wird in Millimeter angegeben. Bei der Einzelteilangabe ist die Breite B die Platinenbreite. Je nach ausgewähltem Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes, die Lage der *Breite B* am Blechteil ansehen.

Tiefe T

Die *Tiefe T* des Blechteils wird in Millimeter angegeben. Je nach ausgewähltem Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes, die Lage der *Tiefe T* am Blechteil ansehen.

Materialstärke S

Die *Materialstärke S* des Blechteils wird in Millimeter angegeben. Je nach ausgewähltem Bearbeitungsfall können Sie anhand des dazugehörigen Bildes, die Lage der Materialstärke S am Blechteil ansehen.


Beachten Sie hierzu noch folgenden [Hinweis](#).

Gewichtsausgabe G

Die *Gewichtsausgabe G* des Blechteils wird in kg angegeben und wird bei einer Eingabe von *Länge*, *Breite* oder *Materialstärke* neu berechnet. Der neue Wert überschreibt den aktuellen Wert im Eingabefeld *Gewichtsausgabe*. Sie können jedoch den Wert der *Gewichtsausgabe* jederzeit manuell überschreiben.

Beachten Sie hierzu folgenden [Hinweis](#).

Gruppe **Material**

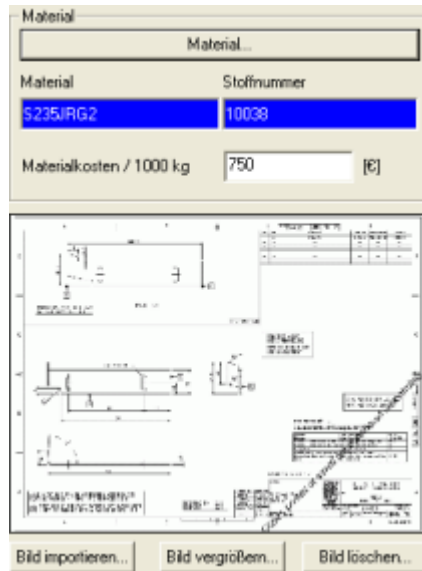

Material

Über die Schaltfläche [Material...](#) können Sie ein Material auswählen.

Im Feld *Material* und *Stoffnummer* werden das aktuelle Material und die entsprechende Stoffnummer angezeigt.

Materialkosten / 1000 kg

Die *Materialkosten* des Blechteils werden in Euro pro 1000/kg angegeben und werden bei einer neuen [Materialauswahl](#) neu berechnet. Der neue Wert überschreibt den aktuellen Wert im Eingabefeld *Materialkosten / 1000 kg*. Sie können den Wert der *Materialkosten* jederzeit manuell überschreiben.

Bild Importieren

Ist eine elektronische Zeichnung vorhanden, so kann Diese zur Kostenkalkulation für das Teil aufgerufen werden (keine automatische Geometrieübernahme). Siehe auch [Kostendaten](#).

Bild vergrößern

Zoomfunktion zur besseren Betrachtung der Zeichnung oder des Bildes.

Bild löschen

Zeichnung oder Bild wird aus der Ansicht und in der Zwischenablage entfernt.

Siehe auch

[Material auswählen](#)

[Kostendaten](#)

7.5.2.1 Hinweis zur Gewichtsausgabe G

Bearbeitungsfall Einzelteile:

In diesem Fall erfolgt die Berechnung für das Gewicht in Abhängigkeit von L, B, + S, (wird automatisch angezeigt). Der Wert in der Spalte Gewicht, kann auch Manuell überschrieben werden.

Bearbeitungsfall Zusammenbauteile:

Der angezeigte Wert in der Spalte Gewicht ist das Resultat von der Eingabe L, B, + S, er **entspricht nicht dem tatsächlichen** Gewicht des Zusammenbauteils. Das Gewicht wird aus der Zeichnung entnommen, ein Prototypenteil ist zu wiegen, oder das Zusammenbauteil ist Manuell zu berechnen. Der **ermittelte Wert** wird Manuell in der Zeile Gewicht eingetragen.

7.5.2.2 Hinweis zur Materialstärke S

Bearbeitungsfall Einzelteile:

In diesem Fall ist die Materialstärke "S" Berechnungsgrundlage für die Volumen und Gewichtsberechnung sowie der weiteren Bearbeitungsproblematik

Bearbeitungsfall Zusammenbauteile:

In diesem Fall ist eine durchschnittliche Materialstärke "S" für das am häufigsten eingesetzte Material anzugeben, um damit den Materialpreis zu bestimmen.

7.5.3 Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Eingabe Herstellerwerte

Auf der Seite *Eingabe Herstellerwerte* werden Fabrik spezifische Werte vorgegeben der zur Kostenfindung dienen.

Verwaltungskosten

Prozentualer Standardwert, der nach belieben überschrieben werden kann.

Vertriebskosten

Prozentualer Standardwert, der nach belieben überschrieben werden kann.

Kalkulationszuschlag

Prozentualer Standardwert, der nach belieben überschrieben werden kann. Üblicherweise, wird unter diesem Zuschlag der Gewinn berechnet.

Auftragspauschale

Die Auftragspauschale dient zur Administrativen Kostendeckung bei geringem Auftragsvolumen.

Zukaufteile / Hilfsstoffe

Alle Kosten die im direkten Zusammenhang mit der Teileherstellung stehen (Hardwareteile, externe Arbeitsgänge usw.).

Rüstzeit

Alle Zeiten die zum Einrichten des Arbeitsplatzes benötigt werden (Auf- und Abbauen von Vorrichtungen, Programme einlesen, Werkzeugwechsel usw.).

Losgröße

Die Losgröße wird an Hand der Jahresstückzahl als Defaultwert vorgegeben, kann aber überschrieben werden. Bei Einbeziehung der Rüstzeiten und der Auftragspauschale spielt die Losgröße eine Entscheidende Rolle für die Kostenfindung. Müssen Investitionskosten für Vorrichtungen, Werkzeuge oder sonstige einmalige Aufwendungen in den Teilepreis einbezogen werden, sollten diese mit den zu erwarteten Jahresstückzahlen bis maximal 5 Jahre verrechnet werden (übliche Investitionsplanung).

Jahresstückzahl

Auswahlmöglichkeit für die Losgrößenberechnung.

Maschinenstundensatz für Lasermaschine

Standardwert ist mit 120,00 EUR angegeben, kann aber vom Anwender überschrieben werden.

Maschinenstundensatz Kantmaschine

Standardwert ist mit 55,00 EUR angegeben, kann aber vom Anwender überschrieben werden.

Gewicht

Wurde aus den vorhergehenden Eingaben berechnet oder übernommen.

Materialpreis

Wurde aus den vorhergehenden Eingaben berechnet oder übernommen.

Abfall / Verschnitt

Je nach Teileform kann der prozentuale Standardwert überschrieben werden. Er dient zur Kostenermittlung. Der Abfall oder Verschnitt kann bei Laserschachtelprogrammen relativ gering bewertet werden.

Materialgemeinkosten

Die Materialgemeinkosten sind prozentuale Standardwerte und können überschrieben werden (üblich sind beispielsweise 8,5%).

West / Ost Europa

Auswahl je nach Region möglich. Wird West Europa angewählt, so werden Faktoren aus der Datenbank für eine Modellberechnung herangezogen. Wird Ost Europa angewählt, so wird ein Standardwert vorgegeben, dem keinerlei Berechnungsbasis zugrunde liegt. Dieser kann überschrieben werden.

Zum Kostenvergleich nach westeuropäischen Maßstäben, kann anteilmäßig der Westfaktor der

sichtbar ist eingesetzt werden. Voraussetzung ist eine entsprechende Kenntnis der entsprechenden osteuropäischen Verhältnisse.

Lohnkostenfaktor berechnet

Standardmäßig ist die Auswahl auf *Westeuropa* und berechnet eingestellt. Alle Faktoren die zur Herstellung der Teile in den Datenbanken hinterlegt sind, beinhalten eine Herstellmethode nach westlicher Fertigung. Die Standardwerte können mit der Auswahl *Lohnkostenfaktor manuell* unterdrückt werden.

Lohnkostenfaktor manuell

Wird in der *Ausgabe Kostenfindung* festgestellt, dass die Addition der berechneten Maschinenkosten Laser - Kantkosten, eine Abweichung der Kostenaddition Lohn-Lohngemeinkosten aufzeigt, kann durch die Auswahl Lohnfaktor manuell eine entsprechende Korrektur der Lohnkosten vorgenommen werden. In den Lohn und Lohngemeinkosten sind die Maschineneinsatzkosten enthalten.

Lohngemeinkostenfaktor

Prozentualer Standardwert, der aber nach belieben überschrieben werden kann.

7.5.4 Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Eingabe Teilebeschreibung

Eingabeseite komplett

Gruppe *Herstellung des Einzelteiles*

Herstellung des Einzelteiles

Anzahl der Arbeitsgänge
2. Arb.: Kanten gegen Anschlag vorne und hinten, Kanten in zweiter Station

Information zur Materialdicke der Einzelteile

- bis 3 mm
- bis 3 mm
- bis 5 mm
- bis 10 mm
- größer als 10 mm

Anzahl Löcher/Lochdurchmesser und Konturlänge/Anzahl Konturlänge

1. Lochdurchmesser	0	[mm]	1. Anzahl Löcher	0
2. Lochdurchmesser	0	[mm]	2. Anzahl Löcher	0
Innenkonturlänge	0	[mm]	Anzahl Konturlänge	0

Anzahl der Arbeitsgänge

Es stehen 3 Ausführungen als Modell zu Verfügung, jedem Modell werden entsprechende Faktoren zur Kostenbestimmung aus einer Datenbank zugeordnet.

1. Arbeitsgang beinhaltet die Herstellung der Platine
2. Arbeitsgang beinhaltet erzeugen der Platine, Kanten gegen Anschlag vorne und hinten in einer Station
3. Arbeitsgang beinhaltet erzeugen einer Platine, Kanten gegen Anschlag vorne und hinten, benutzen weiterer Stationen, weiteres kanten bzw. Vor und zudrücken einer Teilkante.

Information zur Materialdicke der Einzelteile

Nach Eingabe der Materialstärke auf der Seite Bearbeitungsfall, erscheinen als Info 4 Materialbereiche, die nur zur Auswahl von Faktoren dienen.

Anzahl Löcher, Lochdurchmesser, Konturlänge und Anzahl Kontur

Es stehen 3 Unterschiedliche Lochdurchmesser/Innenkontur und Anzahl Löcher als Eingabe zur Verfügung. Die Innenkontur gibt Ihnen die Möglichkeit nicht symetrische Eingaben zu machen. Sollten weitere der unterschiedlichen Lochdurchmesser gebraucht werden, kann über die Eingabe von Lochdurchmesser und Anzahl Löcher die Umfangslänge manipuliert. Das Programm berechnet die Umfangslänge der Durchmesser um eine Laserzeit zu ermitteln, mit der Anzahl Löcher werden die Anzahl Lasereinstichzeiten hinzu addiert.

Gruppe *Komplexität der Zusammenbauteile*

Komplexität der Zusammenbauteile

☒ einfach

☐ mittel

☐ schwierig

☐ komplex

einfach,

Baugruppen ohne Vorrichtungen, Einzelteile können bei der Herstellung mit Spannzangen fixiert werden.

mittel,

Baugruppen mit einfachen Einlegevorrichtungen und Fixierstiften.

schwierig,

Baugruppen mit Kompakten Vorrichtungen, die Vorrichtungen und die Methode erzeugen die


Genauigkeit der Baugruppe.

komplex,

Baugruppen mit Kompakten Vorrichtungen, Einbeziehung von Unterbaugruppen, die Vorrichtungen und die Methode erzeugen die Genauigkeit der Baugruppe.

Über die Auswahl der 4 Bereiche des Schwierigkeitsgrades in der Fertigung, dem Gewicht, dem Materialeinsatz, und der Zuweisung des Auswahlmodells, werden Faktoren zur Kostenbestimmung aus einer Datenbank zugeordnet.

Gruppe Oberflächenbeschaffenheit

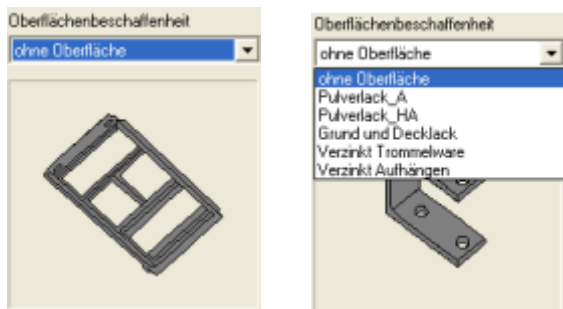

An Hand der 6 Auswahlmöglichkeiten werden den Teilen die Kosten zugeordnet.

Ohne Oberfläche

Keine Kostenzuordnung.

Pulverlack_A

Teile laufen durch eine Anlage mit automatischer Beschichtung.

Pulverlack_HA

Teile laufen durch eine Anlage mit automatischer Beschichtung. Schattenseiten müssen manuell nachbeschichtet werden.

Grund und Decklack

Teile erhalten Grund und Decklack.

Verzinkt Trommelware


Kleine Teile (Schüttgut), keine Flächen Teile (Klebeneigung).

Verzinkt Aufhängen

Teile die sich von Ihrer Größe oder Klebeneigung nicht als Trommelware eignen.

7.5.5 Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Kostendaten


Kostendaten abspeichern, selektieren und ausdrucken.

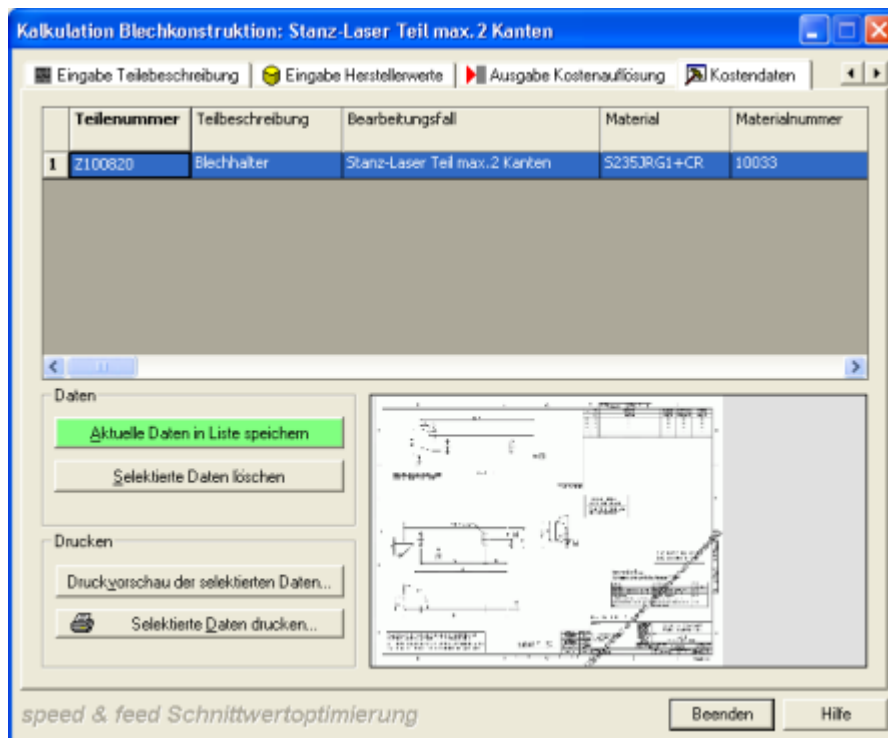

Aktuelle Daten Teilenummer, Teilebeschreibung und Kostenausgabe werden in der Datenbank abgespeichert

	Teilenummer	Teilbeschreibung	Bearbeitungsfall	Material	Materialnummer
1	Z100820	Blechhalter	Stanz-Laser Teil max. 2 Kanten	S235JRG1+CR	10033

Aktuelle Daten in der Tabelle und Datenbank abspeichern

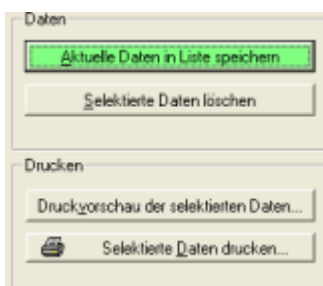

Selektierte Daten aus der Tabelle und der Datenbank löschen.




Druckvorschau der Selektierten Daten und ausdrucken der Daten.


speed & feed	
Schrittweitoptimierung	
www.speed-and-feed.de	
Parameter: Blechbearbeitung	
Eingabeparameter	
Teilnummer	2100010
Teilbeschreibung	Blechhalter
Bearbeitungsfall	Drum-Laser Teil max. 2 Kanten
Material	2125/2061+CB
Materialnummer	10022
Länge L [mm]	200,000
Breite B [mm]	200,000
Tiefe T [mm]	50,000
Stärke S [mm]	3,000
Gewichtszugabe G [mm]	1,413
Materialkosten / 1000 kg [Euro]	750,00
Komplexität der Zusammenbauteile	-----
Oberflächenbeschaffenheit	ohne Oberfläche
Anzahl der Arbeitsgänge	1. Arbq.: Zuschneiden, ausklippen und lochen
Lochdurchmesser 1	30,00
Lochdurchmesser 2	15,00
Lochdurchmesser 3	20,00
Anzahl Löcher 1	1,00
Anzahl Löcher 2	4,00
Anzahl Löcher 3	2,00
Materialdicke der Einzelteile	bis 3 mm
Auftragspauschale [Euro]	30,00
Sukaufteile / Hilfsstoffe [Euro]	2,00
Rüstzeit [Minuten]	20,00
Losgröße [Stück]	122,32
Fahrgeschwindigkeit [Stück]	1600
Maschinenstundensatz Laser	110,00
Maschinenstundensatz Kanten	55,00
Abfall / Verschnitt [%]	6,00
Materialgemeinkosten [%]	0,50
Lochkostenfaktor Gut-Europa [%]	-----
Lochkostenfaktor Gut-Europa [%]	-----
Lochkostenfaktor Welt-Europa [%]	155,50
Lochkostenfaktor Welt-Europa [%]	07,00
Verwaltungskosten [%]	2,50
Berechnete Werte	
Fertigungseinzelkosten	
Fertigungskosten [Euro]	5,13
Sukaufteile [Euro]	2,00
Rückkostenschlag [Euro]	0,66
Materialverschnitt [Euro]	0,07

7.5.5.1 Teiledaten Blechkonstruktion

Teiledaten in aktueller Liste abspeichern.

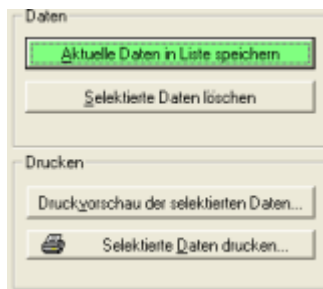

[Aktuelle Daten in Liste Speichern](#) und zuordnen der Teile Daten.

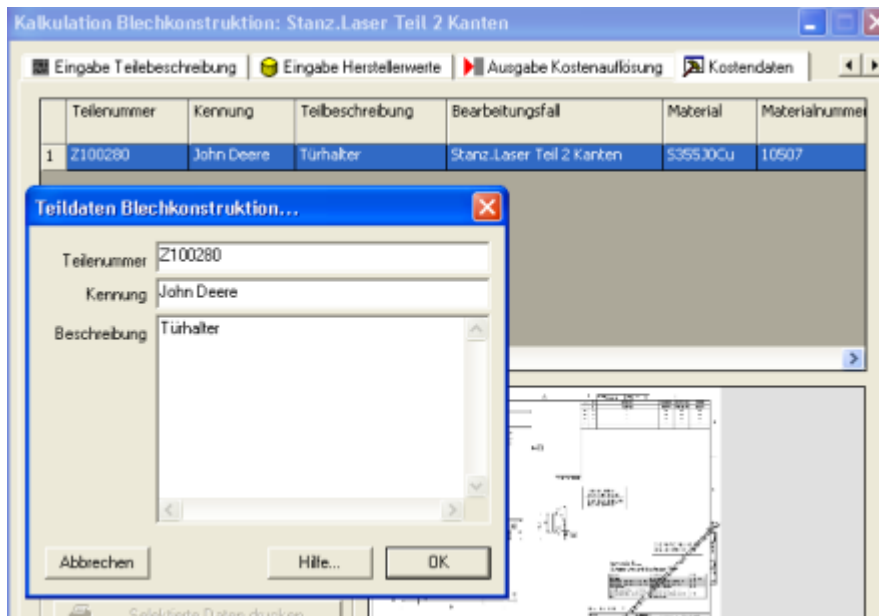

7.6 Übersicht über Berechnungswerte

Berechnungsformel Drehen

siehe [Drehen Ra, Rt, Rz](#)

siehe [Drehen Seite Ausgabe](#)

siehe [Drehen Seite Eingabe](#)

Berechnungsformel Fräsen

siehe [Fräsen Seite Ausgabe](#)

Berechnungsformel Bohren

siehe [Bohren Seite Ausgabe](#)

Berechnungsformel Bohren mit Gewinde

siehe [Bohren mit Gewinde Seite Ausgabe](#)


7.6.1 Übersicht - Baumnavigation



7.6.2 Übersicht - Tabellenansicht



7.7 Teileverwaltung

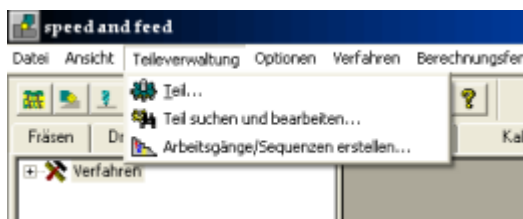

Unter dem Menüpunkt *Teileverwaltung* stehen Ihnen derzeit drei Auswahlmöglichkeiten zu Verfügung:

Teil...

Mit dieser Auswahl werden neue Teile in die Datenbank hinzugefügt, bestehende Teile geändert, oder Teile gelöscht.

Siehe auch:

[Teil bearbeiten](#)

Teil suchen und bearbeiten...

Mit dieser Auswahl können verschiedene Selektionen zum Finden und Bearbeiten von Firmen Kennung, Teilen, Maschinen und Material ausgeführt werden.

Siehe auch:

[Teil suchen und bearbeiten](#)

Arbeitsgänge / Sequenzen erstellen

Mit dieser Auswahl werden dem ausgewählten Teil die Arbeitsgänge und Sequenzen hinzugefügt. Es können aber auch Änderungen innerhalb eines bereits bestehenden Teils vorgenommen werden.


Siehe auch:

[Arbeitsgänge und Sequenzen bearbeiten](#)

7.7.1 Teil bearbeiten

Im Fenster *Verwaltung Teile* werden alle in der **speed&feed** Datenbank abgelegten Teile angezeigt. Ein Teil hat im Wesentlichen folgende Eigenschaften:

- Teilnummer
- Kennung
- Material
- Materialnummer
- Beschreibung

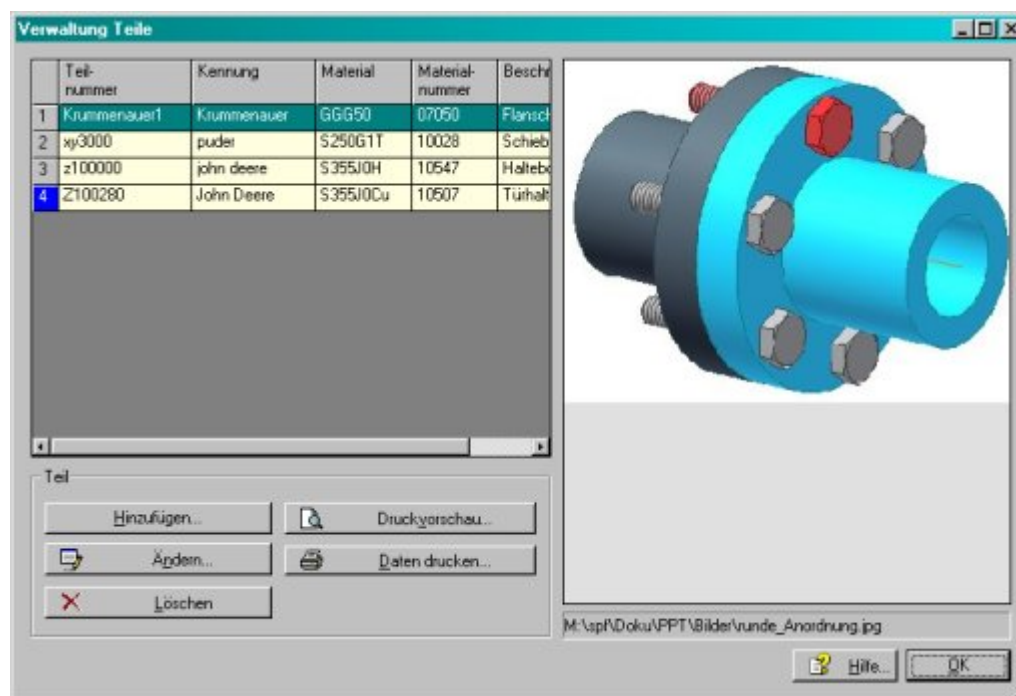

Tabelle

Bild

In der Bildfläche wird das jeweils zu dem Teil gehörende Bild angezeigt. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf der Bildfläche wird der Dialog [Bild vergrößern](#) aufgerufen.

Hinzufügen

Hinzufügen eines neuen Teils in die Datenbank. Nach dem Drücken der Schaltfläche wird das Fenster [Teildaten bearbeiten](#) angezeigt.

Ändern

Ändern der Eigenschaften eines bestehenden Teils. Nach dem Drücken der Schaltfläche wird das Fenster [Teildaten bearbeiten](#) mit den aktuellen Teildaten angezeigt.

Löschen

Durch das Drücken dieser Schaltfläche wird ein Teil in der Datenbank gelöscht werden. Das Löschen des Teils müssen Sie in einem [weiteren Fenster](#) mit *Ja* bestätigen. Dabei werden zwei Optionen angeboten:


1. Verknüpfte Berechnungsdatensätze löschen
2. Verknüpfte Berechnungsdatensätze NICHT löschen

Bei der 1. Option werden alle Arbeitsgänge, Sequenzen und der mit einer Sequenz verknüpfte Berechnungsdatensatz gelöscht.

Bei der 2. Option werden nur alle Arbeitsgänge und Sequenzen gelöscht. Der jeweils mit einer Sequenz verknüpfte Berechnungsdatensatz bleibt in der Datenbank erhalten und kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder einem bestehenden [Teil zugeordnet](#) werden.

Hinweis

Derzeit kann immer nur ein Teildatensatz ausgewählt werden. Das Markieren und Löschen von mehreren Datensätzen ist nicht möglich!

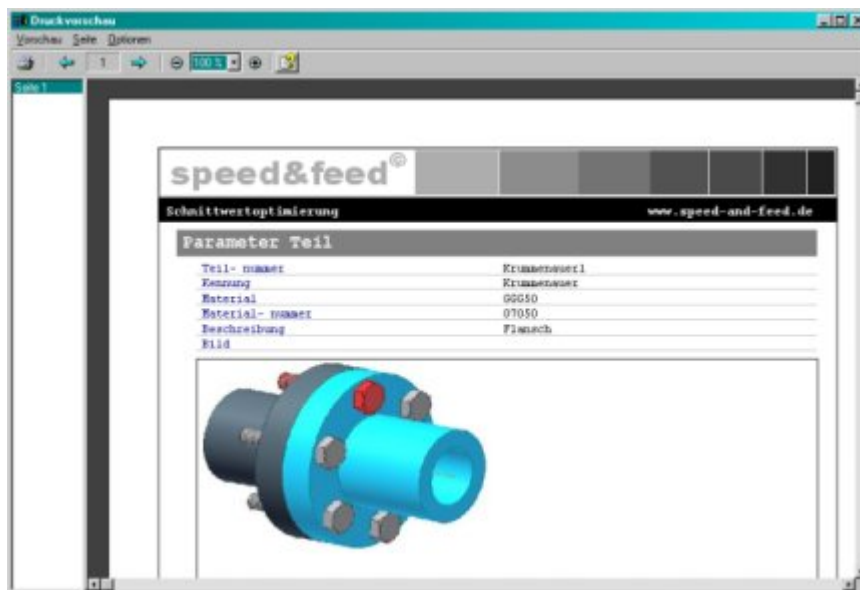Druckvorschau

Druckvorschau des aktuell in der Teilliste ausgewählten Teiles. Nach dem Drücken der Schaltfläche werden alle Teildaten inklusive des eventuell vorhandenen Bildes in einem [Druckvorschau Fenster](#) angezeigt. Von dort können die Daten über einen vorhandenen Drucker ausgedruckt werden.

Hinweis

Derzeit kann immer nur ein Teildatensatz ausgewählt werden. Die Voransicht von mehreren

Datensätzen ist nicht möglich!

Daten drucken

Direktes ausdrucken des aktuell in der Teilliste ausgewählten Teils. Nach dem Drücken der Schaltfläche wird das jeweilige Druckerauswahlfenster des Systems angezeigt.

Hinweis

Derzeit kann immer nur ein Teildatensatz ausgewählt werden. Das Markieren und Ausdrucken von mehreren Datensätzen ist nicht möglich!

Duplizieren

Durch das Drücken dieser Schaltfläche wird ein Teil in der Datenbank dupliziert werden. Das Duplizieren des Teils müssen Sie in einem [weiteren Fenster](#) bestätigen. Dabei werden drei Optionen angeboten:

1. Teil kopieren
2. Teil inklusive Arbeitsgänge kopieren
3. Teil inklusive Arbeitsgänge und Sequenzen kopieren

Bei der 1. Option wird nur das Teil **ohne** Arbeitsgänge und Sequenzen dupliziert.

Bei der 2. Option wird das Teil inklusive der Arbeitsgänge aber **ohne** die Sequenzen dupliziert.

Bei der 3. Option wird das komplette Teil inklusive der Arbeitsgänge und der Sequenzen dupliziert.

Grundsätzlich werden beim Duplizieren auch die Bilder und die Berechnungsdaten, die mit den Sequenzen verbunden sind, dupliziert.

Hinweis

Es kann immer nur ein Teildatensatz ausgewählt werden. Das Markieren und Duplizieren von mehreren Datensätzen ist nicht möglich!

Hilfe

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Siehe auch:

[Teildaten bearbeiten](#)

[Löschoptionen](#)

[Arbeitsgänge und Sequenzen bearbeiten](#)

[Berechnete Daten Sequenzen zuordnen](#)

[Teilnummer festlegen](#)

[Druckvorschau](#)

7.7.1.1 Teildaten bearbeiten

Hinzufügen und anlegen eines neuen Teils

Teilnummer

Zeichnungsnummer oder Ident Nummer des Teiles.

Kennung

Kunden Nummer, Kundenname usw..

Bild importieren


Teilezeichnung aus Datenfile der Teile Nummer zuordnen.

Material

Aus der Materialliste (siehe [Materialauswahl](#)) der Teile Nummer zuordnen.


Leeres Teile Formular:

Angelegtes Teile Formular:

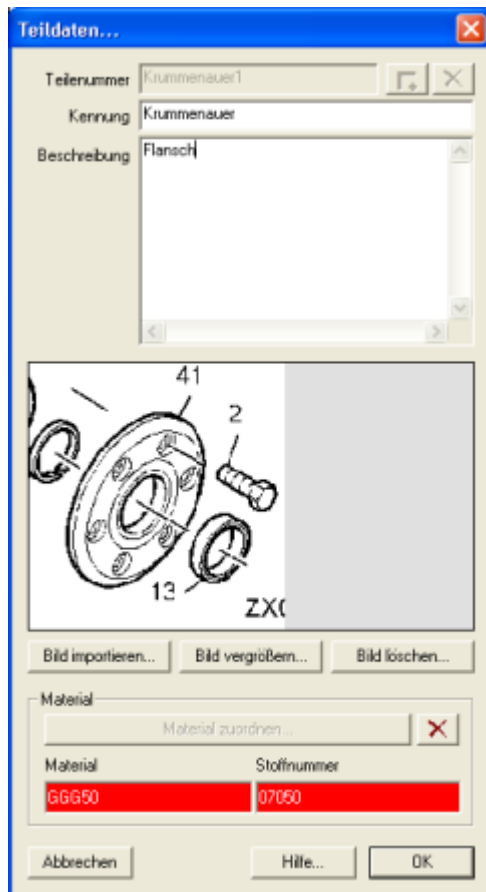


Ändern bestehendes Teil

Ein bestehendes Teil in der Liste durch anklicken markieren, danach auf Ändern drücken. Das selektierte Teil erscheint in der Maske Teilledaten. Teilledaten können nun geändert werden.

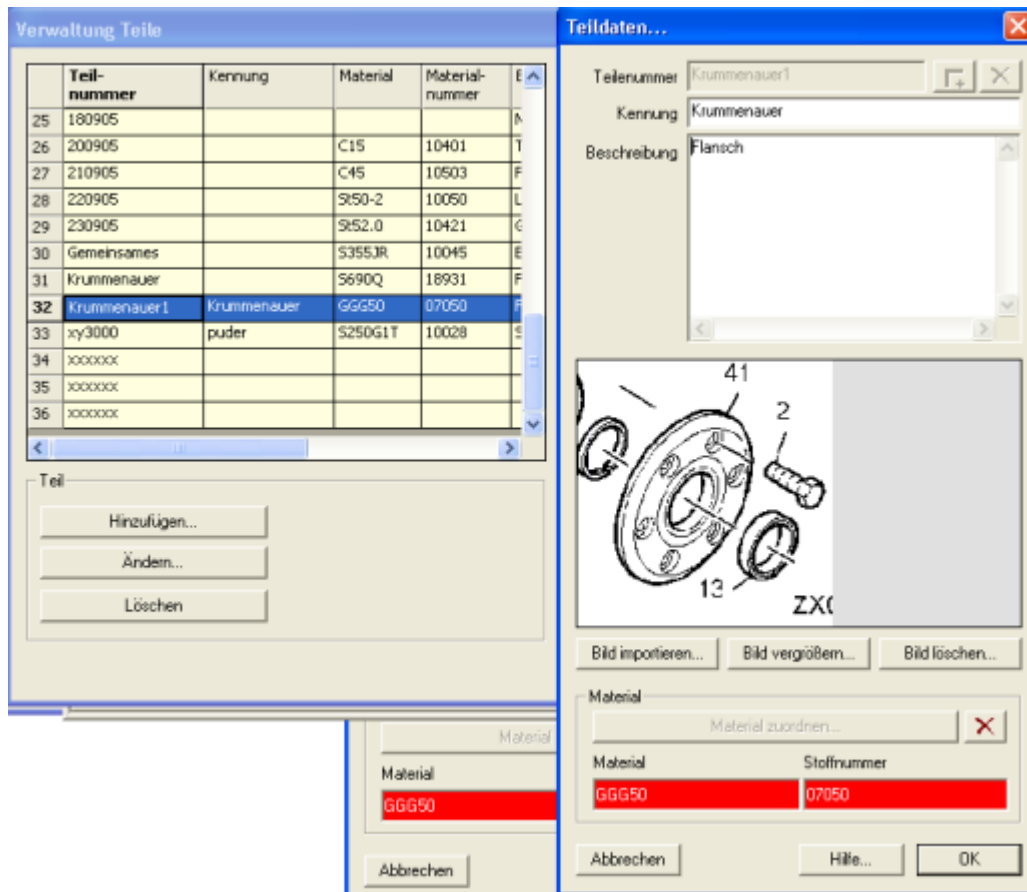


Löschen Teiledaten

Bestehendes Teil in Liste markieren durch anklicken, danach auf Löschen drücken, es erscheint eine Abfrage ob das Teil wirklich gelöscht werden soll, *defaultmäßig werden verknüpfte Datensätze nicht gelöscht*, dies bedeutet, die Berechnungsdatsätze der Werkzeuge bleiben erhalten.

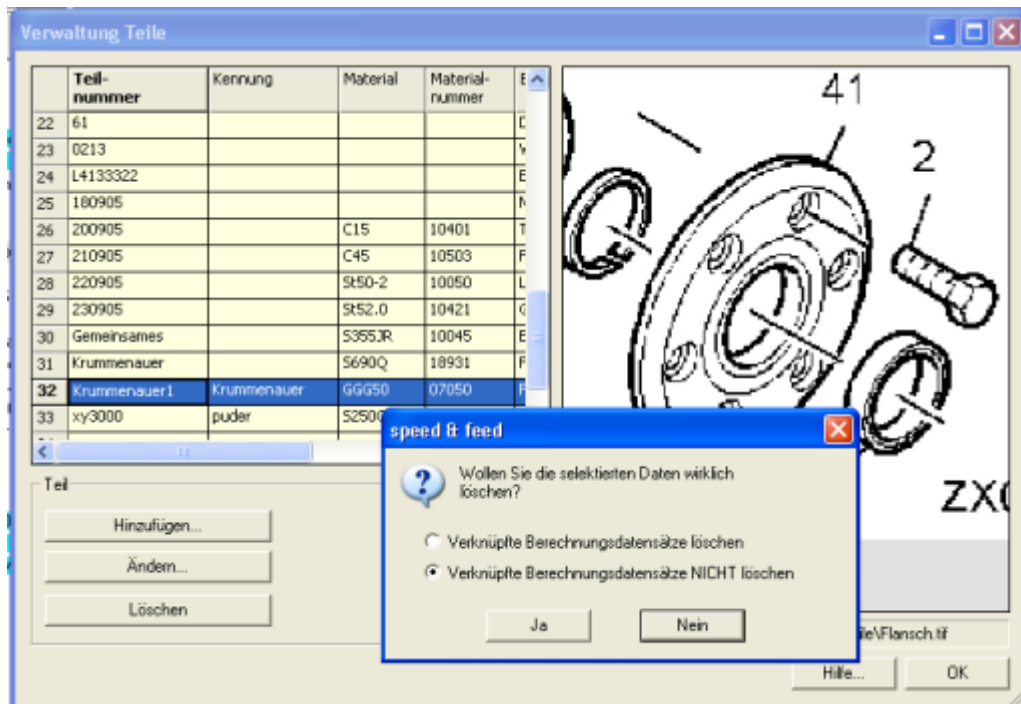

7.7.1.2 Teilnummer festlegen

Der Dialog *Teilnummer festlegen* dient zur Eingabe einer neuen Teilnummer beim Duplizieren eines bereits vorhandenen Teils. Das Duplizieren eines Teils kann im Dialog [Teile verwalten](#) vorgenommen werden.

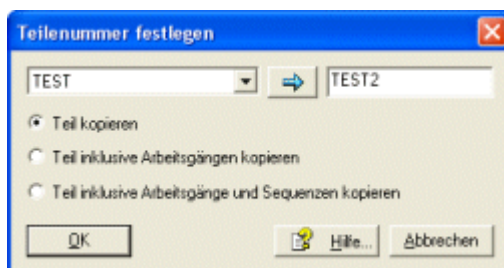

Linke Auswahlliste

Die linke Auswahlliste enthält alle bisher vergebenen Teilnummern.

PFEIL-Schaltfläche

Beim Drücken der Pfeil-Schaltfläche wird der aktuell angezeigte Wert aus der linken Auswahlliste in das rechte Eingabefeld übernommen.

Rechtes Eingabefeld (neue Teilnummer)

In das rechte Eingabefeld können Sie die neue Teilnummer eingeben oder initial aus der linken Auswahlliste übernehmen (siehe PFEIL-Schaltfläche) und anpassen.

OK

Durch das Drücken der Schaltfläche *OK* wird das gewählte Teil in der Datenbank dupliziert.

Folgende Optionen sind möglich:

1. Teil kopieren
2. Teil inklusive Arbeitsgänge kopieren
3. Teil inklusive Arbeitsgänge und Sequenzen kopieren

Bei der 1. Option wird nur das Teil **ohne** Arbeitsgänge und Sequenzen dupliziert.

Bei der 2. Option wird das Teil inklusive der Arbeitsgänge aber **ohne** die Sequenzen dupliziert.

Bei der 3. Option wird das komplette Teil inklusive der Arbeitsgänge und der Sequenzen dupliziert.

Grundsätzlich werden beim Duplizieren auch die Bilder und die Berechnungsdaten, die mit den Sequenzen verbunden sind, dupliziert.

Hinweis:

Falls die neue Teilenummer bereits existiert, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Das Teil wird nicht dupliziert und der Dialog wird weiterhin angezeigt.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Abbrechen


Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* wird der Dialog geschlossen. Die Einstellungen werden nicht übernommen und das Teil wird nicht dupliziert.

Siehe auch:

[Teil bearbeiten](#)

7.7.2 Teil suchen und bearbeiten

Unter dem Menüpunkt *Teileverwaltung* finden Sie die den *Untermenüpunkt Teil suchen und bearbeiten....*

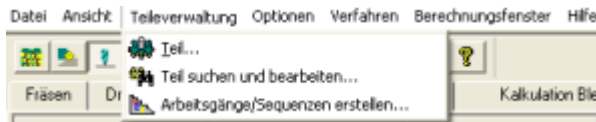

Diese Auswahl unterstützt Sie bei der Suche eines bestimmten Auswahlmerkmals.


1.Firmenkennung, 2.Teilenummer, 3.Maschine, 4.Materilnummer, 5.Materialbezeichnung

Wird kein Merkmal angegeben, so erfolgt nach Suche starten eine Ausgabe aller Daten aus der Teiledatenbank.

Die Suche erfolgt mit einer Eingabe in die leere Auswahlliste, oder nach Auswahl aus der aufgeklappten Liste. Mit dem Klick auf die Ikon's, werden alle entsprechenden Datenbankinformationen angezeigt.

Beispiel Maschine 003:

	Maschinen ID	Maschinenart	Maschinentyp	Hersteller	Emulsion	Leistung P _{max}
1	001	Fräsen	CNC		Ja	16
2	002	Bearbeitungszentrum	CNC	Index G 200	Ja	18
3	003	Drehen	CNC	Weiler 160 CNC	Ja	10
4	004	Bearbeitungszentrum	CNC	Fritz Werner	Ja	60
5	005	Drehen	CNC	EMAG	Ja	70
6	006	Drehen	CNC	Index G200	Ja	18
7	007	Drehen	CNC		Ja	16
8	008	Fräsen	CNC	deckl	Ja	30
9	009	Bearbeitungszentrum	CNC	Scharmann	Ja	30
10	010	Drehen	CNC	VC250	Ja	39

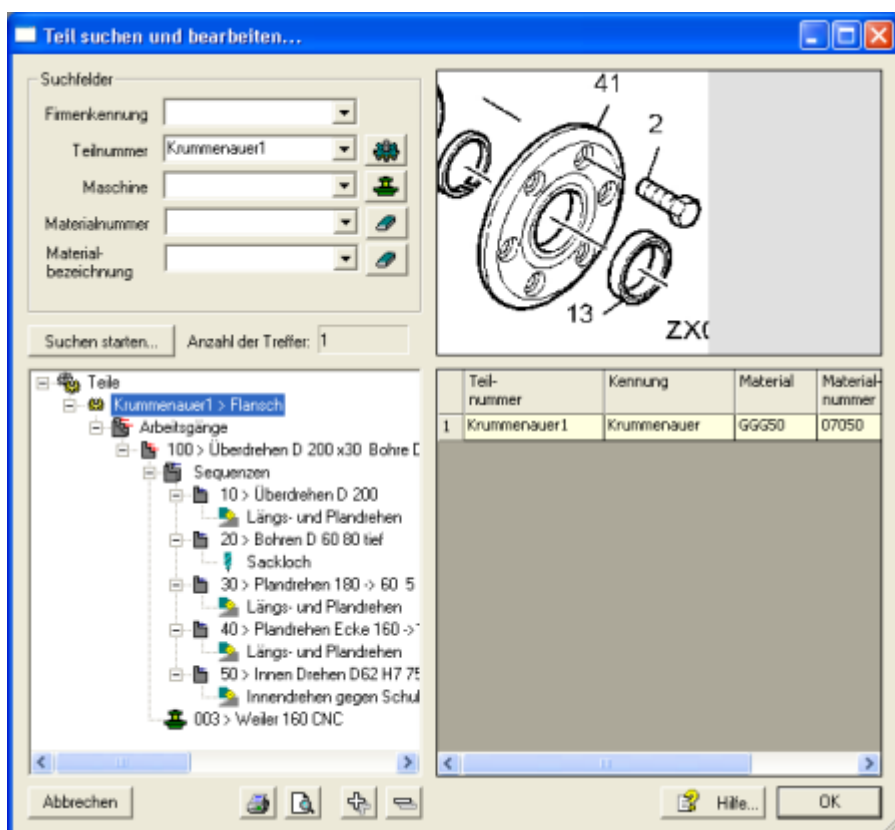

Nach erfolgreicher Suche einer Teilnummer (Krummenauer1), wird die komplette Stückliste mit der Arbeitsfolge aufgelistet.

7.7.2.1 Druckoptionen




Siehe auch:


[Teil suchen und bearbeiten](#)

7.7.3 Arbeitsgänge und Sequenzen bearbeiten


1. Schaltfläche "Teil auswählen" anklicken

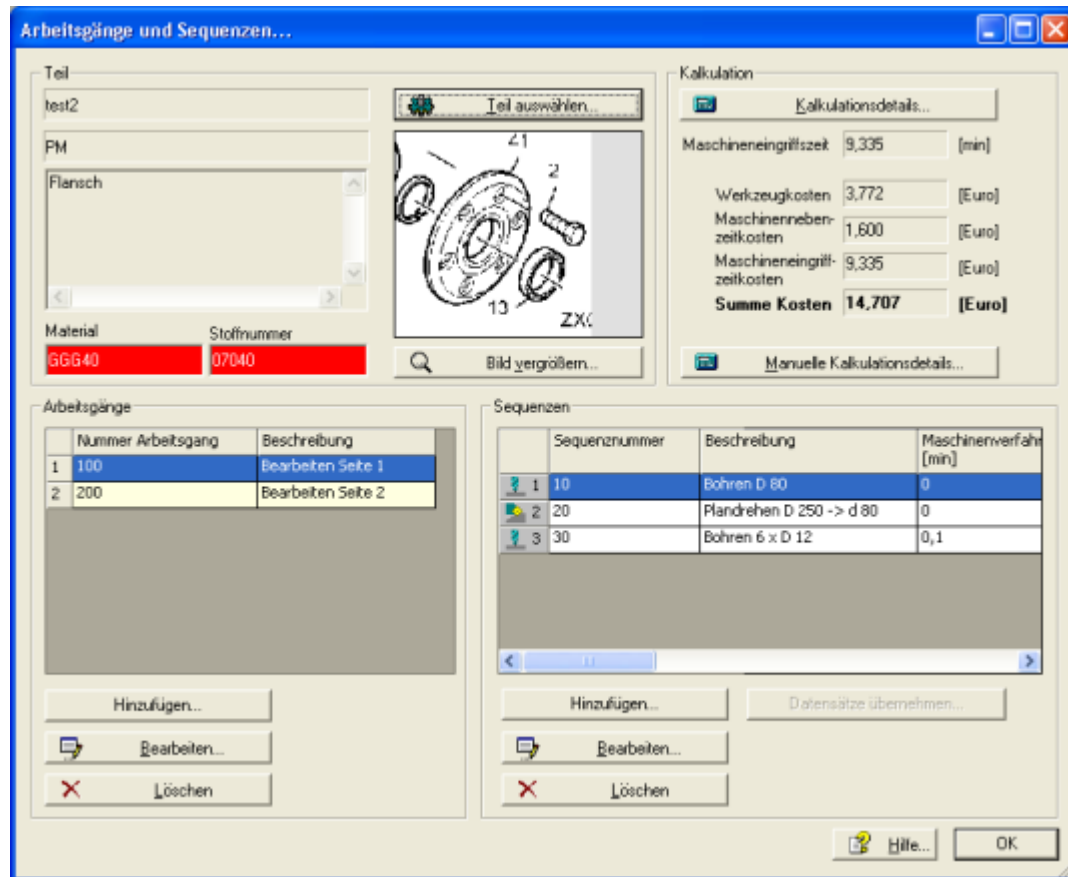

2. Teil in der Teileliste makieren und mit OK bestätigen.

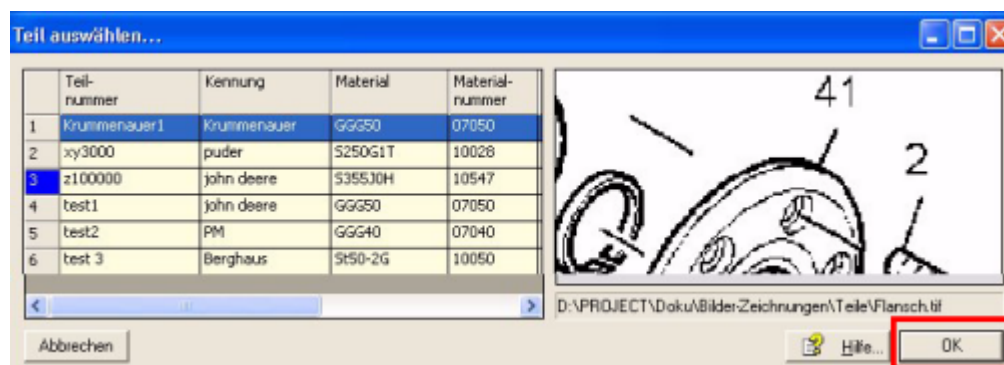

3. speed&feed zeigt Ihnen das ausgewählte Teil mit der kompletten Kalkulationsstruktur

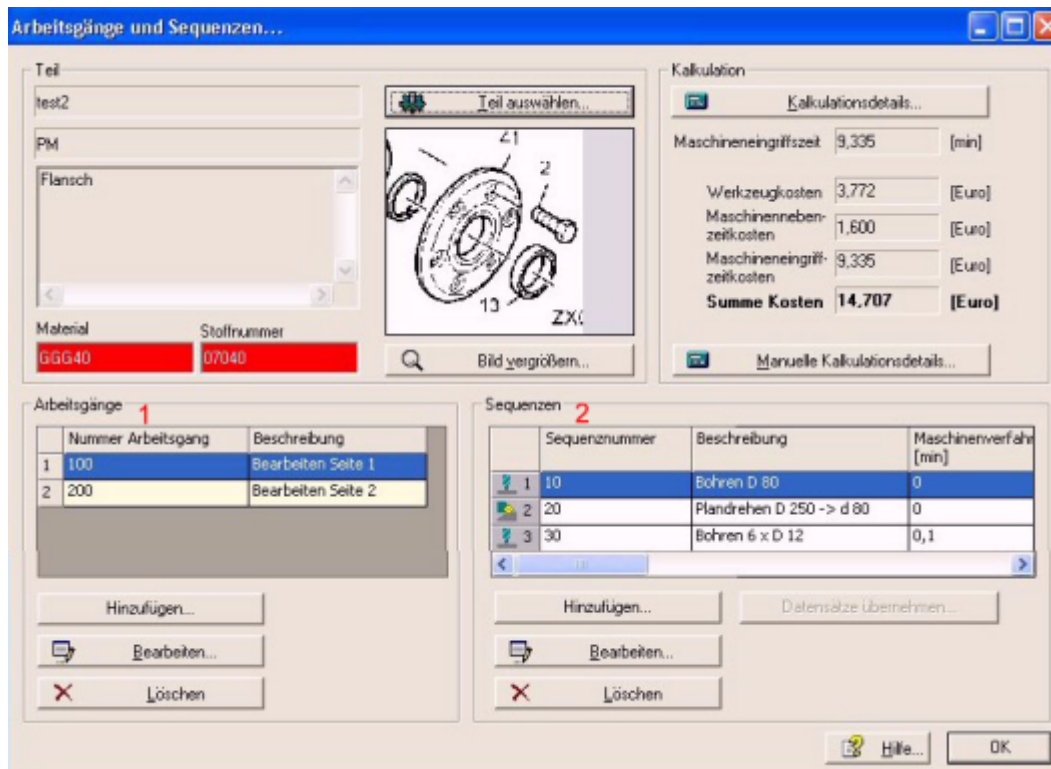

Sie haben nun die Möglichkeit Änderungen in der Struktur der Arbeitsgänge und Sequenzen vorzunehmen.

Siehe auch:

[Teil auswählen](#)

[Arbeitsgang bearbeiten](#)

[Sequenz bearbeiten](#)

[Berechnete Daten Sequenzen zuordnen](#)

[Kalkulationsdetails](#)


[Manuelle Kalkulationsdetails](#)

[Löschoptionen](#)

[Arbeitsgangnummer festlegen](#)

[Sequenznummer festlegen](#)

7.7.3.1 Teil auswählen

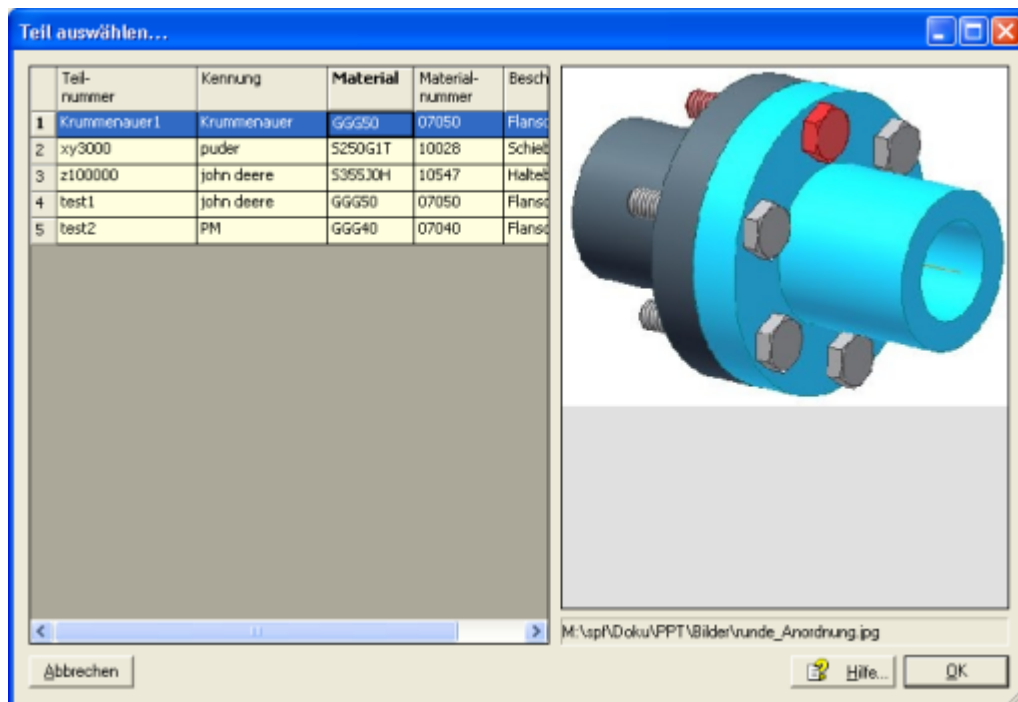

1. Schaltfläche "Teil auswählen" anklicken
2. Teil in der Teileliste markieren und mit OK bestätigen.

7.7.3.2 Arbeitsgang bearbeiten

1 Arbeitsgänge bearbeiten

1. Hinzufügen neuen Arbeitsgang, 2. Bearbeiten vorhandenen Arbeitsgang, 3. Löschen Arbeitsgang.

Durch anklicken der Schaltfläche Hinzufügen, erhalten Sie eine leere Maske für einen neuen Arbeitsgang zu beschreiben.

1. Hinzufügen neuen Arbeitsgang

Die Maske *Arbeitsgangdaten* besteht aus folgenden Feldern.

1. Arbeitsgangsnummer, ist ein numerisches Feld.

Wählen Sie beim Anlegen eine Zahlenreihe, bei der Sie die Möglichkeit haben einen weiteren Arbeitsgang zwischen zwei angelegten Arbeitsgängen hinzuzufügen.

Beispiel: Arbeitsgang 100 und 200 besteht bereits, Sie können nun bei Änderungen der Teile oder um Ihren Prozessablauf besser zu strukturieren ein Arbeitsgang mit der Nummer 150 dazwischen legen.

2. Beschreibung, wählen Sie eine Beschreibung bei der Sie einen eindeutigen Arbeitsablauf definieren.

3. Zeitfelder für die Kalkulation, mit diesen Angaben werden alle Zeiten erfasst bei denen die Maschine auf Start wartet. Wichtig beim Anlegen der Rüstzeiten sind die NC - Programme, das anfertigen der Musterteile und die Qualitätsprüfung der Teile mit zu berücksichtigen. Die Zeitkosten dafür werden mit der Maschinenzeit berechnet und anteilmässig mit der Auftragsgröße den Teilekosten zugefügt.

Die Angabe der Losgröße ist Informativ und wird bei der Zusammenfassung in den "Manuellen

Kalkulationsdetails" nicht berücksichtigt. Sie ist wichtig um eine Teilevorfertigung zu steuern.

4. Maschine verwenden, mit der Auswahl der Maschine werden die Kosten für das Teil festgelegt. siehe [Maschinendaten](#)

5. Bild oder Zeichnung der Spannvorrichtung, hier importieren Sie aus Ihrer Datenfile ein Bild Ihrer Spannsituation oder die Zeichnung der Spannvorrichtung. Sie können in der Graphik mit einem Bildbearbeitungsprogramm die maßlichen Details der Vorrichtung auf dem Maschinentisch und der Teilanschlagposition hinterlegen. Eine weitere Möglichkeit der Datenarchivierung wäre zum Beispiel der Eintrag der Lagerposition oder die Zeit für einen Vorrichtungsumbau.

6. Lohnstrukturkosten, in dieser Option haben Sie die Möglichkeit Unterschiedliche Lohnfaktoren den allgemeinen Maschinenkosten hinzuzufügen. Im Normalfall sind in den Maschinenkosten Investkosten, Service-, Platz-, Lohnkosten usw... enthalten. Sie können sich mit dieser Option eine Maschine anlegen bei der Sie die Lohnkosten eines Facharbeiters ausklammern und nur Ihre Investkosten einbeziehen (Nettokosten), oder Sie haben eine Maschine, die schon komplett abgeschrieben ist und neu bewertet wurde.


Durch die Auswahl in der Auswahlliste fügen Sie den Nettomaschinenkosten den von Ihnen bestimmten Lohnanteil hinzu. Wählen Sie Maschine, so werden nur die Kosten aus der Maschinendatenbank als Kostenfaktor berechnet (Netto oder Brutto).
siehe [Lohnkosten bearbeiten](#)

2. Bearbeiten vorhandenen Arbeitsgang

Bei der Auswahl bearbeiten vorhandenen Arbeitsgang können Sie wie vor beschrieben Ihre Arbeitsgangbeschreibung, Zeitfaktoren, Maschinendaten, Bilddaten und Lohnstrukturkosten ändern.

Die Arbeitsgangnummer kann nicht geändert werden.

3. Löschen Arbeitsgang

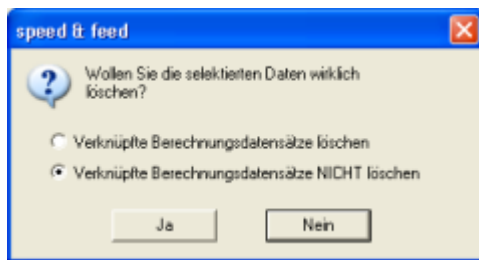

Nach anklicken der Auswahlliste werden Sie gefragt, *Verknüpfte Berechnungsdatensätze löschen*, oder *Verknüpfte Berechnungsdatensätze Nicht löschen*. Mit dem Radiobotten können Sie entscheiden ob Sie die anhängenden Werkzeuginformationen löschen oder in der Datenbank behalten wollen.

7.7.3.2.1 Lohnstrukturkosten bearbeiten (Übersicht)



In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit Ihre Lohnstrukturkosten einzugeben.


Wie unter Punkt 6 bei Arbeitsgang hinzufügen beschrieben. siehe [Arbeitsgang bearbeiten](#)

Neu..

Siehe [Lohnstrukturkosten bearbeiten](#).

Löschen

Wenn Sie eine Kostenzeile markiert haben und die Schaltfläche *Löschen* drücken, erscheint folgende Meldung:

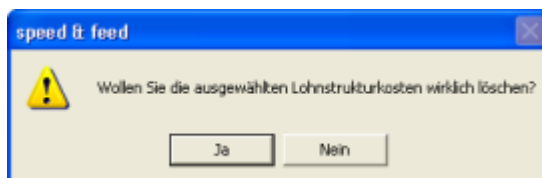

Mit *Ja* ist die Zeile aus der Lohnstrukturtable gelöscht. Mit *Nein* wird das Löschen abgebrochen.

Bearbeiten

Siehe [Lohnstrukturkosten bearbeiten](#).

OK

Hilfe...


Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Abbrechen

Siehe auch:

[Lohnstrukturkosten bearbeiten](#)

7.7.3.2.1.1 Lohnstrukturkosten bearbeiten

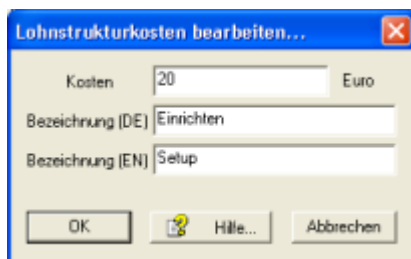

In diesem Fenster können Sie die Kosten oder die Bezeichnungen ändern.

OK

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Abbrechen


Siehe auch:

[Lohnstrukturkosten bearbeiten \(Übersicht\)](#)

7.7.3.3 Sequenz bearbeiten

2 Sequenzen bearbeiten

1. Hinzufügen neue Sequenz, 2. Bearbeiten Vorhandene Sequenz, 3. Löschen Sequenz

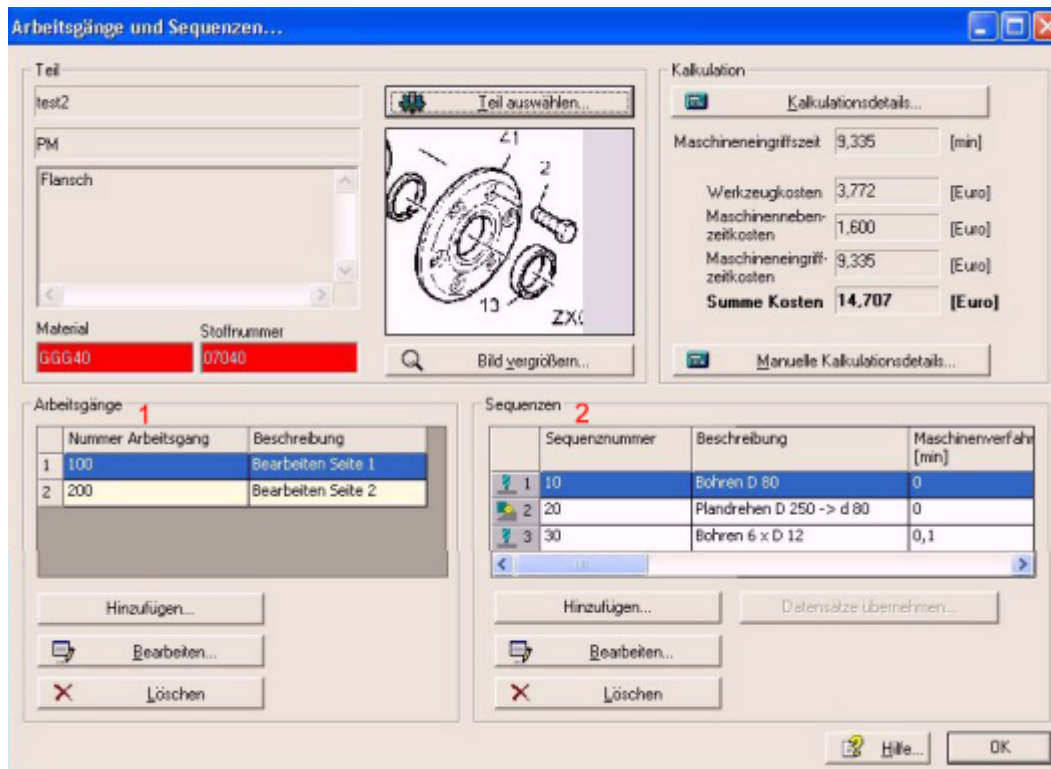

Siehe auch:

[Sequenz hinzufügen](#)


7.7.3.3.1 Sequenz erstellen

Sequenz neu erstellen.

Die Bezeichnung Sequenz, regelt die Werkzeugposition in einem Arbeitsgang. Durch die Nummerierung werden die methodischen Abläufe in der Teilstückliste strukturiert.

1. -> TeileNummer, 2. -> Arbeitsgang, 3. Sequenz siehe ([Teil suchen und bearbeiten](#)) Pos 2

Eine Sequenz kann erst erstellt werden, wenn zuvor das Teil und der Arbeitsgang angelegt ist.

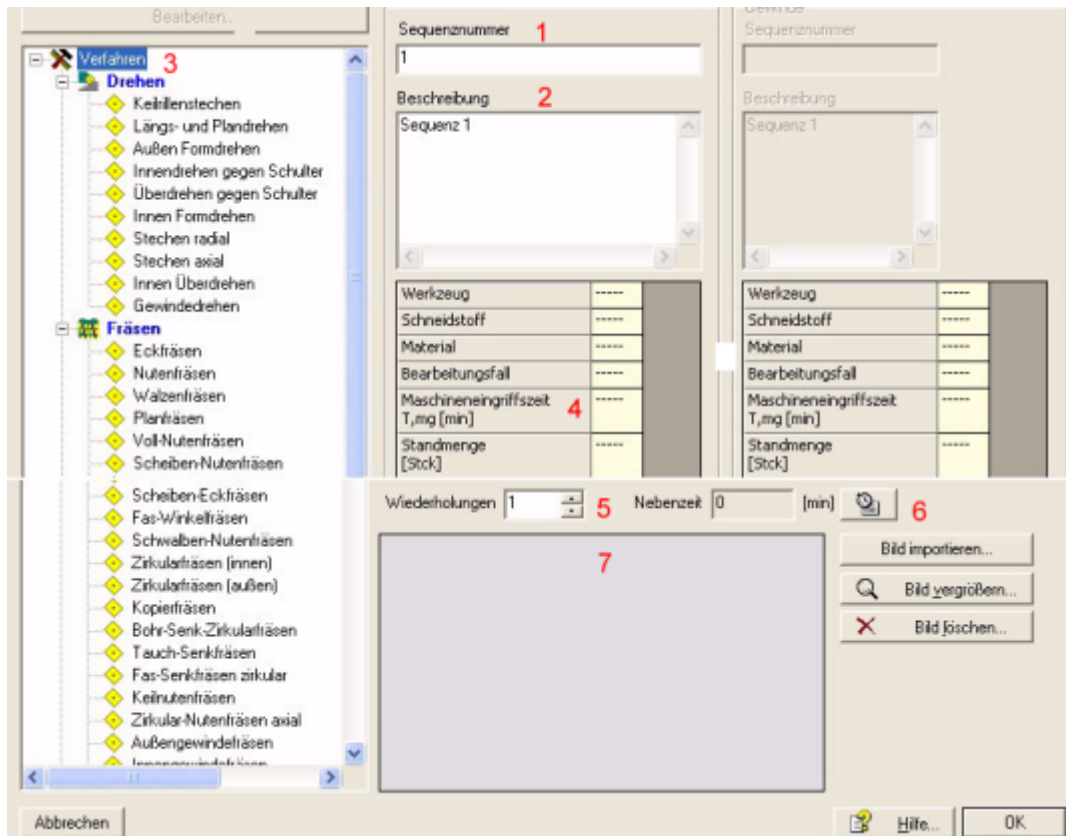

Nach der Wahl Sequenz hinzufügen erscheint ein leeres Menüfeld Sequenz, dieses besteht aus 7 Merkmalfeldern:

1. Sequenznummer, ist ein numerisches Feld. Wählen Sie beim Anlegen eine Zahlenreihe, bei der Sie die Möglichkeit haben eine weitere Sequenz zwischen zwei angelegten Sequenzen hinzuzufügen.

Beispiel: Sequenznummer 10 und 20 besteht bereits, Sie können nun bei Änderungen der Teile oder um Ihren Prozessablauf besser zu strukturieren eine Sequenz mit der Nummer 15 dazwischen legen.

2. Werkzeugeingriffsbeschreibung, wählen Sie eine Beschreibung bei der Sie einen eindeutigen methodischen Werkzeugeinsatz beschreiben.

3. Bearbeitungsverfahren, in dieser Baumstruktur wählen Sie Ihr Bearbeitungsverfahren.

4. Eingriffsergebnis, Rückgabe der Berechnungsergebnisse aus den Bearbeitungsverfahren.

5. Wiederholungen bei gleichen Eingriffszügen, in der Auswahlliste können Sie die Eingriffswiederholung hochrechnen.

6. Nebenzeiteingabe, Die Nebenzeiteingabe faßt alle Nebenzeiten zusammen, die Manuell eingegeben wurden (siehe [Nebenzeit](#))


7. Werkzeugbild, hier importieren Sie das Bild des Einsatzwerkzeuges aus einer Datenfile. Sie können in der Graphik mit einem Bildbearbeitungsprogramm die maßlichen Details des Werkzeuges, Einstellparameter hinterlegen. Eine weitere Möglichkeit der Datenarchivierung wäre zum Beispiel der Eintrag der Lagerposition oder die Zeit für einen Werkzeugumbau.

7.7.3.3.2 Sequenz hinzufügen


Teilauswählen aus der Teiledatenbank



Sequenz Nummer hinzufügen, Beschreibung der Bearbeitung und Bearbeitungssituation auswählen.

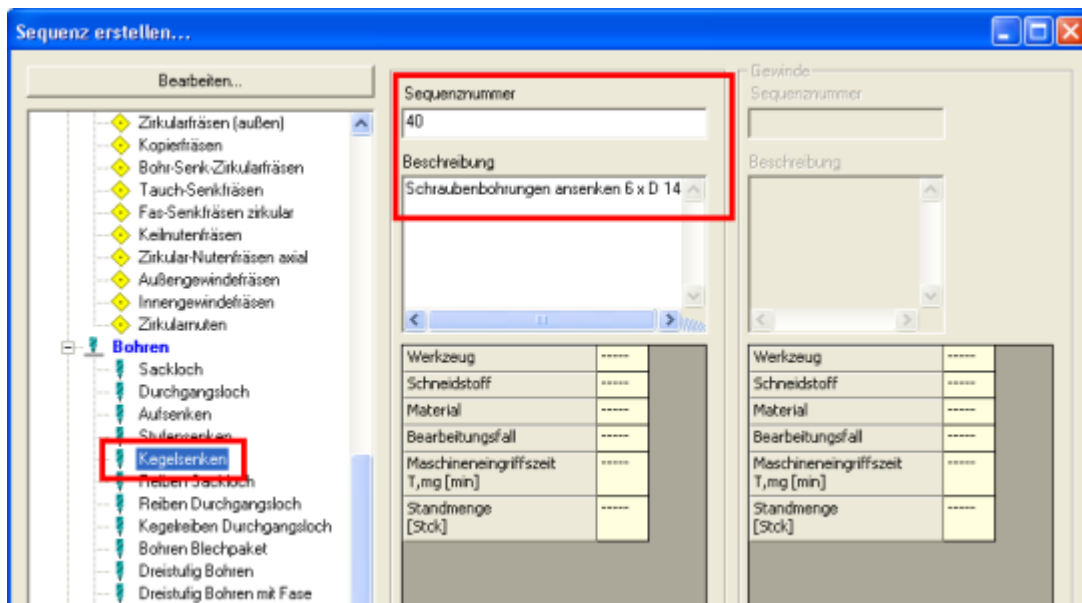

Auswahl der Bearbeitungsfälle
Geometriedaten in Bearbeitungsfall angeben:

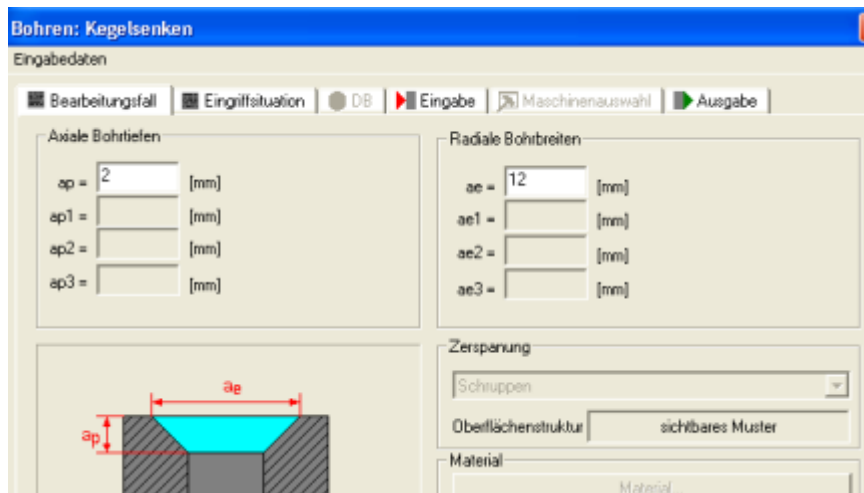

Siehe auch:


[Fräsen - Seite Bearbeitungsfall](#)

[Drehen - Seite Eingabe \(allgemein\)](#)

[Bohren - Seite Bearbeitungsfall](#)

[Bohren mit Gewinde - Seite Bearbeitungsfall](#)

Werkzeug in der Eingriffssituation auswählen:

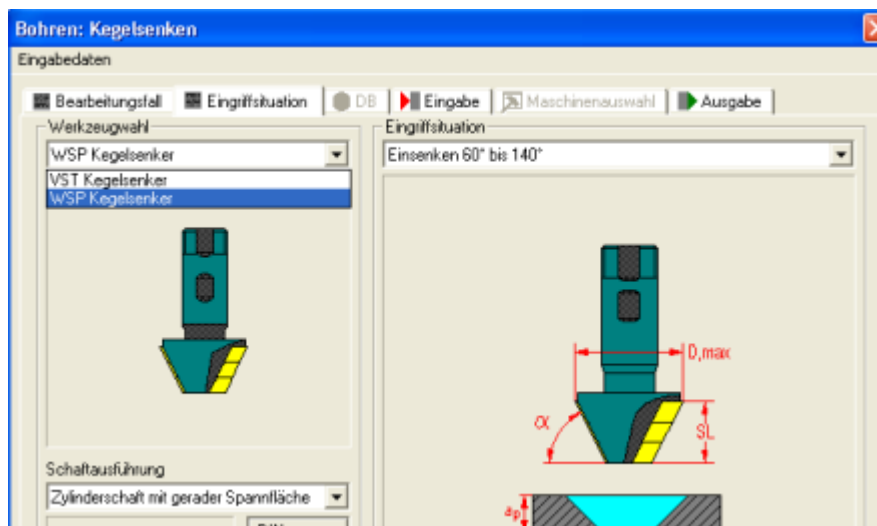

Siehe auch:

[Fräsen - Seite Eingriffssituation](#)

[Drehen - Seite Eingabe \(allgemein\)](#)

[Bohren - Seite Eingriffssituation](#)

[Bohren mit Gewinde - Seite Eingriffssituation](#)

Geometriedaten des Werkzeuges, Schneidstoff, Stabilitätsbedingungen und Kühlung auf Eingabeseite bestätigen, oder neu eintragen.

Bohren: Kegelsenken

Eingabedaten

☒ Bearbeitungsfall
 ☒ Eingriffssituation
 ☐ DB
 ☒ Eingabe


Werkzeugdaten

Werkzeugtyp: WSP Kegelsenker

Werkzeugdurchmesser D = 12 [mm]
 Nutzlänge NL/SL = 12 [mm]
 max. Einsatzlänge axial Skl = 22 [mm]
 Anzahl Schneiden Zn = 2 [Stück]
 Anschliffwinkel 60 [°]
 Sparwinkel 6 [°]
 Drillwinkel 0 [°]

Schneidstoff...

HC K5-20

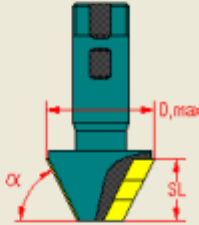

Stabilitätsbedingung

Werkzeug: Stabil
 Werkstückspannung: Stabil

Kühlung

Kühlschmierzuführung: Extern
 Kühlmedium: 5% Emulsion

Siehe auch:[Fräsen - Seite Eingabe](#)[Drehen - Seite Eingabe \(allgemein\)](#)[Bohren - Seite Eingabe](#)[Bohren mit Gewinde - Seite Eingabe](#)

Ausgabedaten in Kalkulation Übernehmen:

Bohren: Kegelsenken

Eingabedaten

☒ Bearbeitungsfall
 ☒ Eingriffsituation
 ☒ DB
 ☒ Eingabe
 ☒ Maschinenauswahl
 ☒ Ausgabe

Zerspanungsparameter		Standzeit/Standmenge/Masch.-Eingriffszeit	
Schnittgeschwindigkeit	Vc = 108,9 [m/min]	Standlänge	L _{ges} = 1,1 [m]
Vorschubgeschwindigkeit	Vf = 194,2 [mm/min]	Standzeit	T = 12,2 [min]
Drehzahl	n = 2887,46 [1/min]	Verschleißmarkenbreite	VB = 0,21 [mm]
Bohrbreite	ae = 12,00 [mm]	Maschineneingriffszeit	T _{mg} = 0,02 [min]
Bohrtiefe	ap = 2,00 [mm]	Anzahl Bohrungen	565,96 [Stck]
Bohrovorschub	f = 0,0673 [mm/U]	maximale Bohrtiefe	ap,max = 3,50 [mm]
Mittenspanndicke	hm = 0,017 [mm]	maximale Bohrbreite	ae,max = 1,15 [mm]
Anzahl Entspänen	0,00 [Stck]		
Anfahrweg	1,50 [mm]		
Überlauf	U = 0,0 [mm]		
Anzahl Bohrnuten	Zn = 2,00 [Stck]		

Kraft/Moment/Leistung	
F = 13,09 [N]	F _{abg} = 18,70 [N]
Md = 0,1419 [Nm]	Md _{abg} = 0,2028 [Nm]
P = 0,0233 [kW]	P _{abg} = 0,0333 [kW]

manuelle Eingabe

manuelle Eingabe...

☒ Keine manuelle Berechnung

speed & feed Schnittwertoptimierung

Nebenzeiteingabe für die Werkzeugverfahrwege, Werkzeugbild zuordnen und bestätigen.

Werkzeug WSP Kegelsenke
 Schneidstoff HC
 Material GG40
 Bearbeitungsfall Kegelsenken
 Maschineneingriffszeit T_{mg} [min] 0,022
 Standmenge [Stck] 465


Nebenzeiten eingeben...

Maschinenverfahrzeit 0,15 [min]
 Tischdrehzeit 0 [min]
 Werkzeuganfahrzeit 0,05 [min]
 Summe Zeiten 0,2 [min]


Wiederholungen 6 Nebenzeit 0,2 [min]

siehe Nebenzeit

Sequenz mit den Berechnungsdaten an den Arbeitsplatz und Kosten der Teiledatenbank zugeordnet.

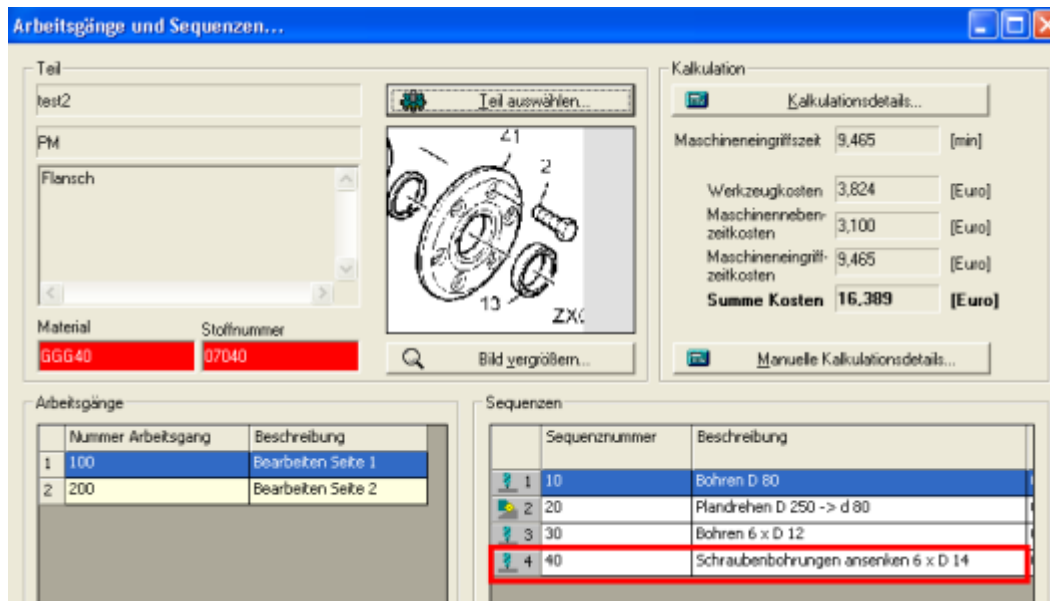

7.7.3.3.3 Nebenzeit

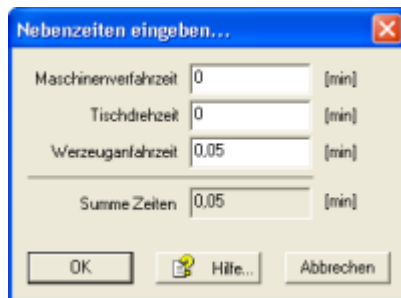

Die **Nebenzeit für die Maschinenverfahrzeit**, ist die Zeit, bei dem die Maschine mit einem Werkzeug, von einer zur nächsten Eingriffsituation vefährt.

Die **Nebenzeit für die Tischdrehzeit**, ist die Zeit, bei der die Maschine vom Teil zurückfährt und wartet bis der Maschinentisch in die Neue Position gedreht wurde.

Die **Nebenzeit für die Werkzeuganfahrzeit**, ist die Zeit, welche die Maschine von der Werkzeugwechselposition bis zur 1. Werkzeugeingriffsituation benötigt.

Alle vorgenannten Zeiten sind von der Maschinengröße (Trägheit) und deren Eilganggeschwindigkeit abhängig. Die Zeitberechnung kann jedoch nicht über die Geschwindigkeit berechnet werden, da nur ab einer bestimmten Wegstrecke die volle Eilganggeschwindigkeit erreicht und zur Berechnung herangezogen werden kann.

OK

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Abbrechen

Siehe auch:

Maschinendaten**7.7.3.4 Berechnete Daten Sequenzen zuordnen****Datensätze Teilen zuordnen**

speed&feed bietet Ihnen die Möglichkeit aus den Bearbeitungsverfahren nicht zugeordnete Einzelwerte aus einer abgespeicherten Schnittwertoptimierung einer Teilenummer zuzuordnen.

	Teilenummer	Arbeitsgangnummer	Sequenznummer	Werkzeug	Schneidstoff	Eingriffsitu
1	Schaftfräser WSP	HW	Nutenfräse
2	0213	400	60	Schaftfräser	Not found!	Nutenfräse
3	0213	400	70	Schaftfräser	Not found!	Nutenfräse
4	0213	400	90	Kugelfräser	Not found!	Nutenfräse

Achten Sie darauf dass die Bearbeitung mit dem gleichen Material, welches der Teilenummer zugeordnet wurde erfolgte. Die Datenzeile markieren und die Schaltfläche "Selektierte Daten an Teile übergeben" drücken.

Das Menüfeld Teilauswählen wird geöffnet siehe [Arbeitsgänge und Sequenzen bearbeiten](#).

Teil

Teilenummer

Kennung

Material

Stoffnummer

Teil auswählen...

Bild vergrößern...

Kalkulation

Kalkulationsdetails...

Maschineneingriffszeit 0.0 [min]

Maschinennebenzeit 0.0 [min]

Werkzeugkosten 0.0 [Euro]

Maschinennebenzeitkosten 0.0 [Euro]

Maschineneingriffszeitkosten 0.0 [Euro]

Summe Kosten 0.0 [Euro]

Manuelle Kalkulationsdetails...

Arbeitsgänge

Nummer	Arbeitsgang	Beschreibung

Sequenzen

Sequenznummer	Beschreibung	Maschinenverfahrenzeit [min]	Tis [m]

Makieren Sie die Teilenummer an die der Berechnungsdatensatz einzufügen ist.

Teil auswählen...

	Teilnummer	Kennung	Material	Materialnummer
1	Krummenauer1	Krummenauer	GGG50	07050
2	xy3000	puder	S250G1T	10028
3	z100000	john deere	S355J0H	10547
4	test1	john deere	GGG50	07050
5	test2	PM	GGG40	07040
6	test 3	Berghaus	St50-2G	10050

D:\PROJECT\Doku\Bilder\Zeichnungen\Teile\Flansch.tif

Abbrechen

Hilfe... **OK**

In der Maske Arbeitsgänge und Sequenzen, wird der Botten Datensätze Übernehmen freigeschaltet.

Arbeitsgänge und Sequenzen...

Teil: test2
PM: Flansch
Material: GGG40
Stoffnummer: 07040

Kalkulation

Maschineneingriffszeit	9,335	[min]
Maschinennebenzeit	0,600	[min]
Werkzeugkosten	3,772	[Euro]
Maschinennebenzeitkosten	0,600	[Euro]
Maschineneingriffzeitkosten	9,335	[Euro]
Summe Kosten	13,707	[Euro]

Arbeitsgänge

Nummer	Arbeitsgang	Beschreibung
1	100	Bearbeiten Seite 1: Bolzen, D
2	200	Bearbeiten Seite 2

Sequenzen

	Sequenznummer	Beschreibung	Maschinenzeit [min]
1	10	Bohren D 80	0
2	20	Plandrehen D 250 -> d 80	0
3	30	Bohren 6 x D 12	0,1

Buttons: Hinzufügen..., Bearbeiten..., Löschen, **Datensätze übernehmen...**, Hilfe..., OK

Durch anklicken in der Maske *Berechnete Daten Sequenz zuordnen* werden Sie in der Maske *Sequenz erzeugen* gefragt nach der Sequenznummer und der Beschreibung.

Berechnete Daten Sequenzen zuordnen...


Teilenummer	Arbeitsgangnummer	Sequenznummer	Werkzeug	Schneidstoff	Eingriff
1	----	----	Schaftfräser WSP	HW	Nuten

Sequenz erzeugen...


Sequenznummer: 60
Beschreibung: Nutfräsen
Wiederholungen: 1

Buttons: Sequenz erstellen..., Sequenz löschen..., OK, Hilfe..., Abbrechen

Mit Bestätigung, ist die Sequenz der Teilenummer zugeordnet.

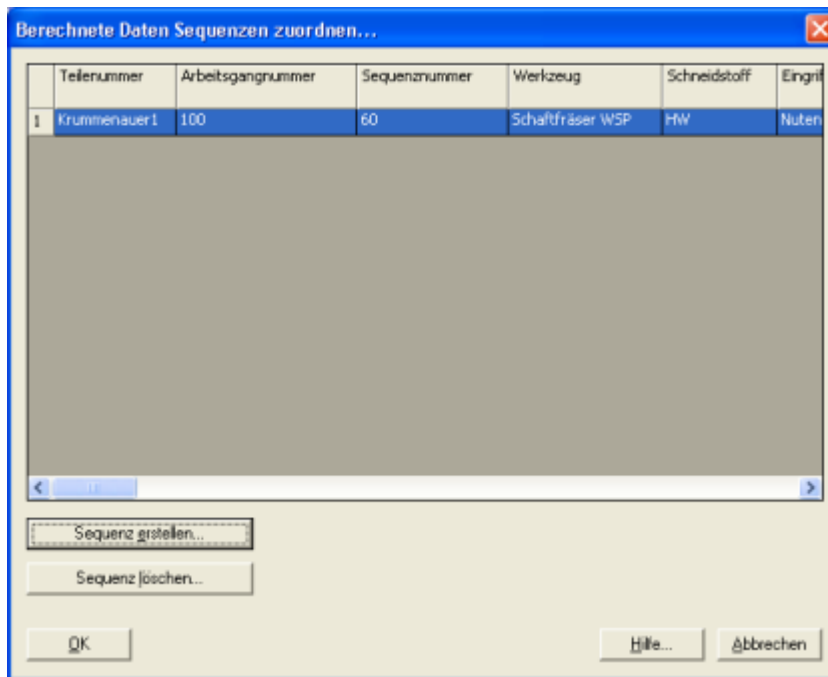

Durch das Bestätigen, werden nun die Daten in die Teilekalkulation übergeben und sofort in die Kalkulationsdetails eingegliedert.

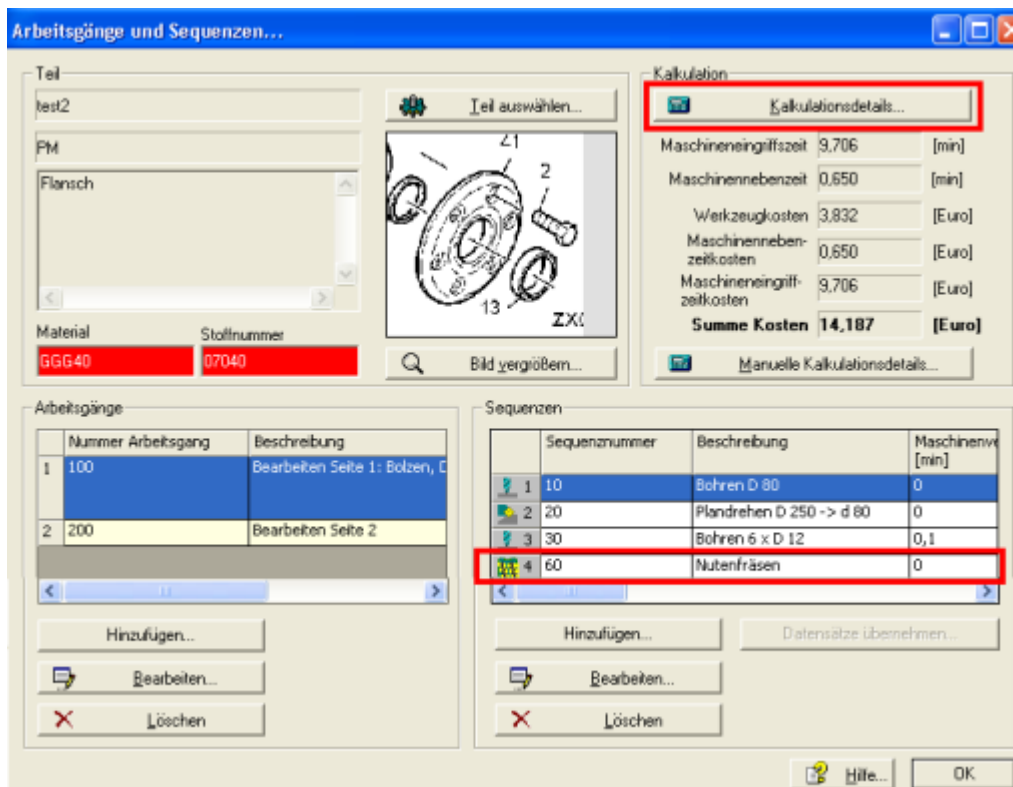

Achtung

Die Werkzeugnebenzeiten sind bei der Datenübergabe nicht in den Kalkulationsdetails enthalten! Sie müssen manuell nachgetragen werden (siehe [Nebenzeit](#) / [Kalkulationsdetails](#))

7.7.3.5 Kalkulationsdetails

Die Tabelle Kalkulationsdetails gibt Ihnen die Möglichkeit alle relevanten Kalkulationswerte zu prüfen und auszudrucken.

In folgenden Bild sehen Sie die Teilenummer und Teilebeschreibung, die Summe Kosten und die Arbeitsgangfolge und der methodische Aufbau der Sequenzen mit der Arbeitsbeschreibung.

Kalkulation

Teil: test2
Flansch

Summe Kosten 14,187 [Euro]

	Nummer Arbeitsgang	Beschreibung	Sequenznum	Beschreibung	Maschinenverfahrenze [min]	Tischdrehzeit [min]	Werkzeuganfahr [min]
1	100	Bearbeiten Seite 1: Bohren, Drehen, Fräsen und Anbohren.					
2			10	Bohren D 80	0	0	0,05
3			20	Planrehen D 250 -> d 80	0	0	0,05
4			30	Bohren 6 x D 12	0,1	0	0,05
5			60	Nutenfräsen	0	0	0
6				Summe/Arbeitsgang	0,100	0,000	0,150
7	200	Bearbeiten Seite 2					
8			10	Planrehen D 250 -> d 80	0	0	0,05
9			20	Ausspindel D 81 H 7	0	0	0,05
10				Summe/Arbeitsgang	0,000	0,000	0,100
11				Summe/Teil	0,100	0,000	0,250

Drucken... Druckvorschau... Hilfe... OK

In den Sequenzreihen sehen Sie alle Einzelwerte und können sofort Ihre Kostentreiber erkennen. So können Sie Vergleichsbearbeitungen neu rechnen, um so kostengünstigere Lösungen zu finden.

Mit **speed&feed** haben Sie eine Kalkulationssoftware, die Ihnen hilft Optimierungen sofort zu zeigen.

Kalkulation

Teil
test2
Flansch

Summe Kosten 14,187 [Euro]

	Sequenznr	Beschreibung	Maschine [min]	Tischd [min]	Werk [min]	Wk	Stanz [Stck]	Maschinene T,mg [min]	Werkzeu [Euro]	Maschinen [Euro]	Maschineneb [Euro]	Werkzeu [min]	Werkzeug
1													
2	10	Bohren D 80	0	0	0,05	1	58	0,316	0,344	0,316	0,100	0,050	WSP Bohrer
3	20	Plandrehen D 250	0	0	0,05	1	2	6,980	2,792	6,980	0,100	0,050	-----
4	30	Bohren 6 x D 12	0,1	0	0,05	6	26	0,725	0,154	0,725	0,200	0,050	VST Bohrer
5	60	Nutenfräsen	0	0	0	1	101	0,370	0,059	0,370	0,050	0,050	Schaftfräser WSP
6		Summe/Arbeitsgang	0,100	0,000	0,150		187	7,787	3,349	8,392	0,450	0,200	
7													
8	10	Plandrehen D 250	0	0	0,05	1	15	0,989	0,396	0,989	0,100	0,050	-----
9	20	Ausspindel D 81 H	0	0	0,05	1	46	0,325	0,087	0,325	0,100	0,050	-----
10		Summe/Arbeitsgang	0,000	0,000	0,100		61	1,314	0,482	1,314	0,200	0,100	
11		Summe/Teil	0,100	0,000	0,250		249	9,102	3,832	9,706	0,650	0,300	

Drucken... Druckvorschau... Hilfe... OK

In der Druckvorschau sehen Sie alle Daten nach Teilenummer, Arbeitsgang und Sequenznummer eingeteilt. Alle Ausgangswerte sind in der Datenbank gespeichert. Zur Archivierung kann ein Ausdruck erstellt werden.

7.7.3.6 Manuelle Kalkulationsdetails

Aufteilung der Fabrikkosten Zuschlagskalkulation (ähnlich VDI 3221)

Kostenausgabe in Drei Kostenblöcke,

Kostenblock, Fertigungskosten Einzelteile (FEK)

1. Maschinen -, Werkzeug - und Maschinenebenkosten.
2. Teilerohlingskosten, Zukaufteilekosten, Externe Arbeitsgangkosten (Oberfläche Prozesskosten usw.) Teilehandlingskosten (Auf - und Abspannkosten)
3. Rüstkosten (Auf - und Abbau der Spannvorrichtungen, NC - Programme, Einfahren und Prüfen der erst Musterteile)
4. Angabe der Losgröße als Berechnungsfaktor der Teilnebenkosten.

KostenBlock Herstellkosten 1 (FK)

Fertigungskosten, ist das Ergebnis aus Kostenblock 1

Verwaltungskosten, sind Aufschläge auf die Fertigungskosten und werden aus der Herstellereingabe berechnet. Standardmäßig ist ein Wert von 3,5 % eingestellt. Dieser kann je nach Kostenstruktur einer Firma überschrieben werden.

Auftragspauschale, die Auftragspauschale errechnet sich aus dem Mindest Umsatzvolumen aus einem Auftrag, den eine Firma je nach Kostenstruktur braucht. Wird Beispielsweise eine Losgröße von 3 Teilen abgearbeitet, dessen Umsatzvolumen jedoch nur 6,00 EUR als Kalkulationswert

errechnet wird, die Firma braucht um seine Administrativenkosten zu Decken jedoch einen Mindestauftragswert von 80,00 EUR, so wird den Teilen eine Kostenpauschale auferlegt.

Mindestauftragsvolumen = 80,00 EUR

Auftragswert = 6,00 EUR

Anzahl Teile = 3 Stck

Auftragspauschale = (Mindestauftragsvolumen - Auftragswert) / Anzahl Teile

Herstellkosten1, ist die Summe der *Kosten*, *Verwaltungskosten*, und *Auftragspauschale*.

Kostenblock Herstellkosten 2 oder Fabrikkosten

Herstellkosten1 ist das Ergebnis aus Kostenblock 2

Vertriebskosten, sind Aufschläge auf die Herstellkosten1 und werden aus der Herstellereingabe berechnet. Standardmäßig ist ein Wert von 12 % eingestellt. Dieser kann je nach Kostenstruktur einer Firma überschrieben werden.

Gewinn, sind Aufschläge auf die Herstellkosten1 und werden aus der Herstellereingabe (Kalkulationszuschlag) berechnet. Als Standardwert sind 5 % eingestellt. Dieser Wert kann je nach Kostenstruktur einer Firma überschrieben werden.

Abbrechen

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.


Druckvorschau...

Drucken...

Werte Neuberechnen

OK

7.7.3.7 Löschoptionen

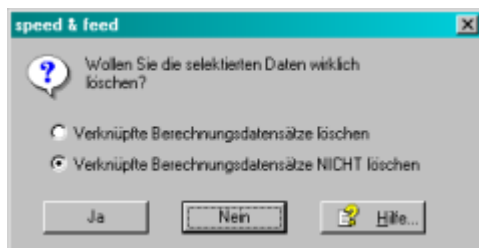

Ja


Nein

Hilfe

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Siehe auch:

7.7.3.8 Arbeitsgangnummer festlegen

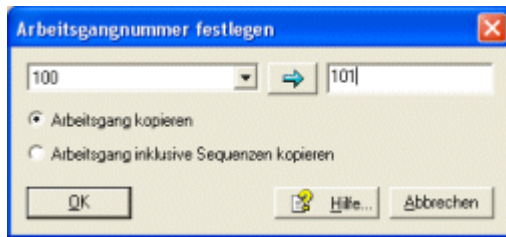

OK


Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Abbrechen

Siehe auch:

7.7.3.9 Sequenznummer festlegen

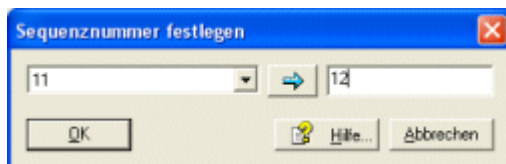

OK

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.


Abbrechen

Siehe auch:


7.8 Datenbankschnittstelle für Hersteller

Auswahl der CIM DATENBANK - Elektronischer Werkzeugkatalog

Wird bei den Bearbeitungsverfahren die Elektronische Werkzeugdatenauswahl CIM-Datenbank gewählt, werden die Auswahlkriterien von **speed&feed** als Grundlage für die Werkzeugauswahl aus dem elektronischen Katalog vorgegeben.

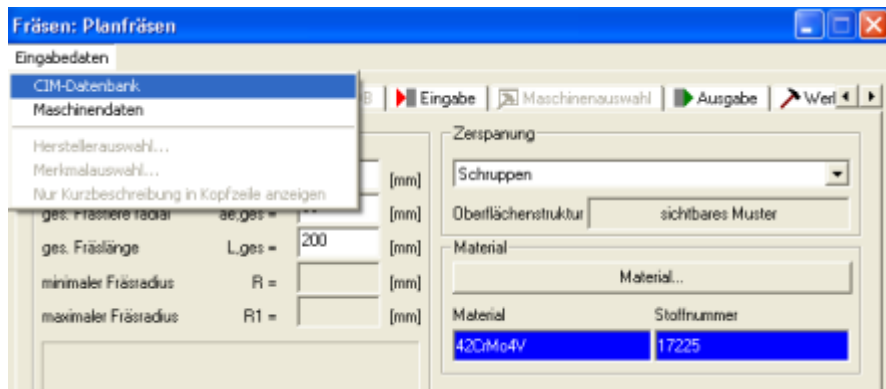


Die Struktur der Datenbank ist nach den Sachmerkmalen der DIN 4000 angelegt

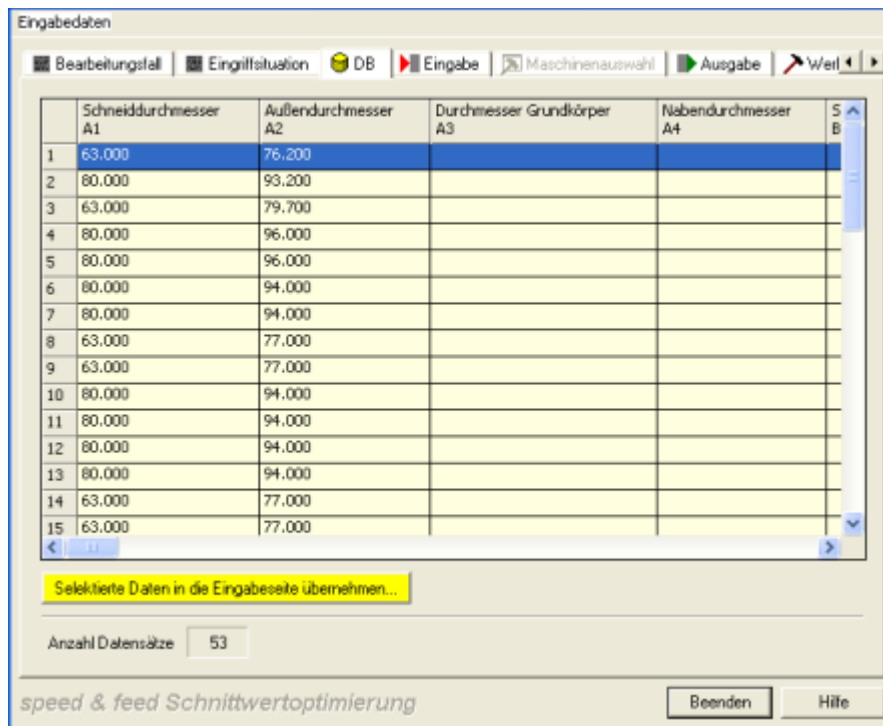

In der Datenbank werden von den Unterschiedlichsten Herstellern Werkzeuge nach Einteilung der Sachmerkmale DIN 4000 angeboten. Diese Sachmerkmale beschreiben das Komplette Werkzeug von der Aufnahme bis hin zur Schneide und besteht aus 45 Sachmerkmalen.

Wenn Sie die Datenbank Option Cim Datenbank gewählt haben, können Sie Eingabedaten Herstellerauswahl, Merkmalauswahl oder Kurzbezeichnung in Kopfzeile, einstellen. Drücken Sie im Ausgabefeld die rechte Maustaste, dann kann ebenfalls die Auswahl der Hersteller, usw. gesetzt werden.

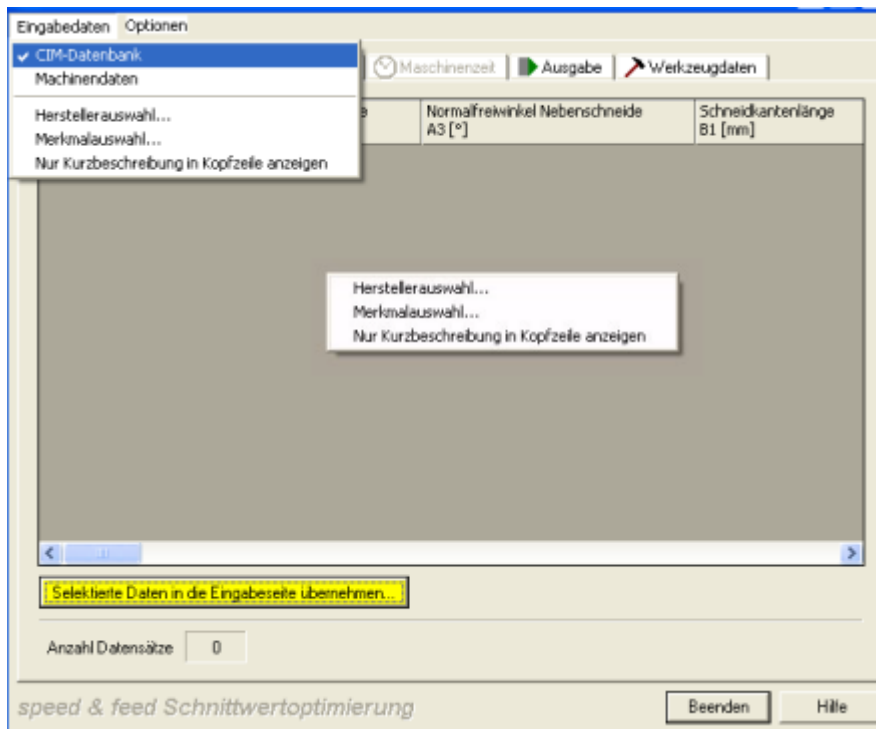

Siehe auch:

[Fräsen - Seite DB](#)

[Drehen - Seite DB](#)

[Bohren - Seite DB](#)

[Bohren mit Gewinde - Seite DB](#)

[Herstellerauswahl](#)

[Merkmale zur Darstellung](#)

[Nur Kurzbezeichnung](#)

7.8.1 Herstellerauswahl


Gezielt können Sie Ihre bevorzugten Lieferanten - oder auch alle Hersteller auswählen und die Werkzeuge zur Selektion in der Liste anzeigen lassen.



7.8.2 Merkmale zur Darstellung auswählen


Sie haben drei Optionen zur Auswahl:

- **Alle**
Diese Option zeigt 45 Sachmerkmale die ein Werkzeug beschreiben und in der Ausgabeliste angezeigt werden.
- **Die wichtigsten für die Übergabe**
Diese Option zeigt 11 Sachmerkmale die in der Liste angezeigt werden und bei der Berechnung von **speed&feed** benötigt werden.
- **Beliebig**
Bei dieser Optionsanwahl, können Sie sich Ihre Liste unter den 45 Sachmerkmalen selbst zusammenstellen. Diese Option eignet sich für das Anlegen eigener Werkzeugdateien, um Eingabeparameter einzusparen, lediglich die Eingaben die von **speed&feed** zur Berechnung benötigten Sachmerkmale werden Mussfelder.

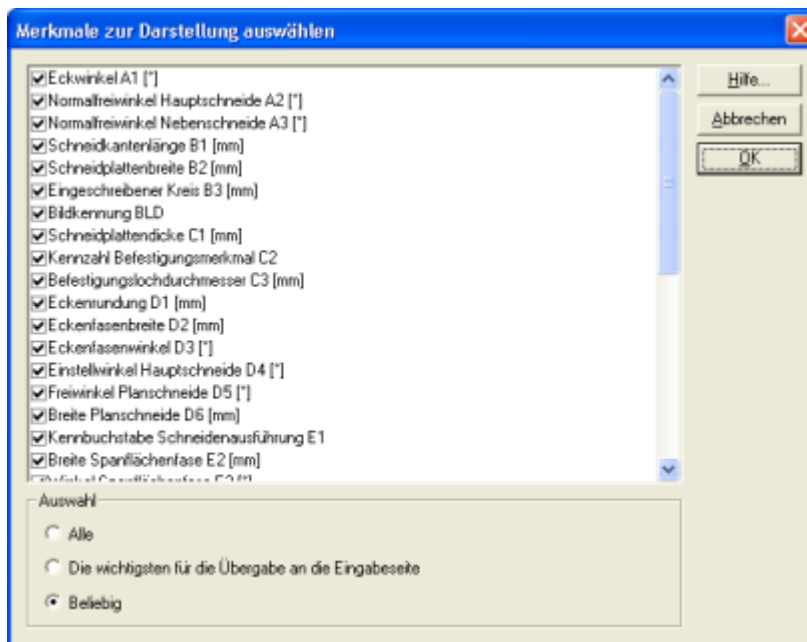

7.8.3 Nur Kurzbeschreibung

Unter der Auswahl -> **Nur Kurzbezeichnung in Kopfzeile anzeigen**, werden die Beschreibungen unterdrückt, die Kopfzeile wird damit in der Ausgabe kleiner. Die Buchstabenkennzeichnung ist die Zeichnungskennung für die Beschreibung nach **DIN 4000**.

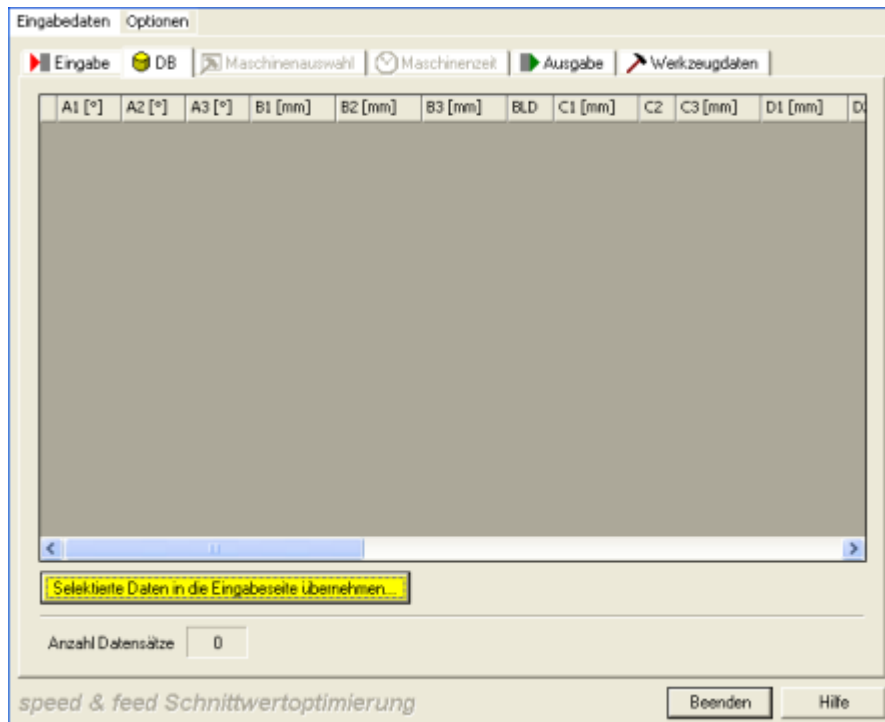

7.9 Maschinendaten

Zum Dialog *Maschinendaten* gelangen Sie über das **speed&feed** Hauptmenü über den Menüpunkt

Optionen / **Maschinendaten...**



Bild a: Hauptmenü Optionen

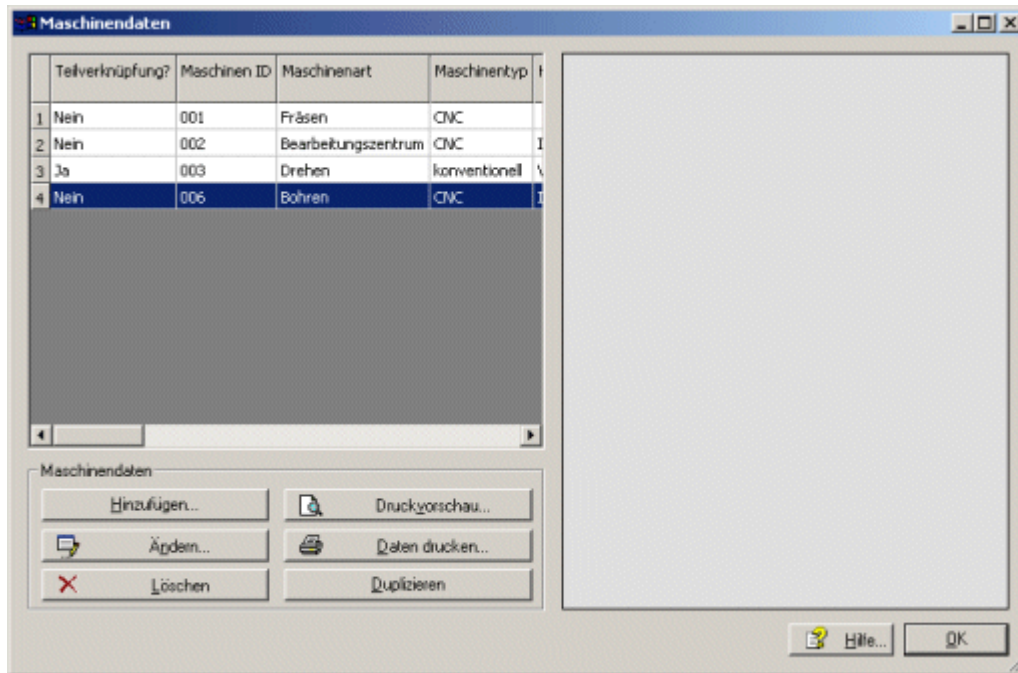


Bild b: Dialog Maschinendaten

Bild

In der Bildfläche (siehe Bild b) wird das jeweils zu dem Maschinendatensatz gehörende Bild angezeigt. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf der Bildfläche wird der Dialog [Bild vergrößern](#) aufgerufen.

Tabelle

In der Tabelle (siehe Bild b) werden alle vorhandenen Maschinen und deren Eigenschaften angezeigt.

Hinzufügen...

Es erscheint eine Eingabemaske für *Maschinendaten*. Alle Felder für die Maschinen relevanten Daten werden hier eingetragen (Herstellerangaben -> Span zu Spanzeit -> Werkzeugwechselzeit vom Maschinenhersteller in der AWF - Karte eingetragen oder aus der Angebotsaufstellung des Herstellers ersichtlich).

speed&feed prüft bei der Berechnung der Schnittwerte die Leistungsdaten der Maschine. Wird die Option **Teilekalkulation** angewendet, werden die **Maschinenkosten** (in den Maschinenkosten sind alle relevanten Kosten wie Invest-, Platz-, Service-, Lohnkosten usw.. enthalten) als **Berechnungsgrundlage** für **Werkzeugeingriffskosten** sowie alle möglichen **Maschinennebenzeitkosten** verwendet.

Ändern...

Durch das Anklicken einer Zeile in der Maschinendatei mit entsprechender Maschinen-ID, können alle Eingaben außer der Maschinennummer geändert werden.

Löschen

Durch das Anklicken einer Zeile in der Maschinendatei kann die Idendnummer mit allen Einträgen gelöscht werden. Zur Sicherheit muss eine Bestätigung erfolgen.

Unter dem Eintrag Bemerkung, können Betriebsinterne Themen hinterlegt werden. Die Vergabe der **Maschinennummer ist nur einmal möglich** (siehe [Maschinendatenbearbeiten](#)).

Die Verfahrensweisen für die Maschinendaten sind für Bohren, Bohren mit Gewinde, Drehen und Fräsen identisch.

Druckvorschau...

Daten Drucken...

Duplizieren...

Durch das Drücken dieser Schaltfläche wird eine Maschine in der Datenbank dupliziert werden. Das Duplizieren der Maschine müssen Sie in einem [weiteren Fenster](#) bestätigen. Grundsätzlich wird beim Duplizieren auch das Bild mitdupliziert.

Hinweis

Es kann immer nur ein Maschinendatensatz ausgewählt werden. Das Markieren und Duplizieren von mehreren Datensätzen ist nicht möglich!

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

OK

Der Dialog wird geschlossen.

Siehe auch:

[Maschinendaten bearbeiten](#)

[Machine löschen](#)

[Verknüpfungen anzeigen](#)

[Maschinen-ID festlegen](#)

[Bohren-Seite Maschinenauswahl](#)

[Bohren mit Gewinde-Seite Maschinenauswahl](#)

[Drehen-Seite Maschinenauswahl](#)

[Fräsen-Seite Maschinenauswahl](#)

7.9.1 Maschinendaten bearbeiten

Foldende Eingabefelder stehen zur Beschreibung einer Maschine zur Verfügung:

Maschinen-ID

Eindeutige Maschinen-ID für die Maschine. Beim Beenden des Dialogs über die **OK**-Schaltfläche wird die Maschinen-ID auf ihre Eindeutigkeit hin überprüft. Falls die ID bereits vergeben wurde, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Dialog wird nicht geschlossen.

Hinweis:

Wird ein bereits vorhandener Maschinendatensatz erneut editiert, dann ist das Eingabefeld Maschinen-ID ausgegraut und kann nicht mehr editiert werden, d.h. die ID kann im Nachhinein nicht mehr überschrieben werden. Das ID-Feld ist nur beim neuen Anlegen eines Maschinendatensatzes editierbar!

Maschinenart

Maschinentyp

Hersteller

Emulsion

maximale Leistung P_{\max}

maximales Drehmoment Md_{\max}

Wirkungsgrad

Maschinenzustand

maximale Spindeldrehzahl n_{\max}

minimale Spindeldrehzahl n_{\min}

maximaler Vorschub f_{\max}

minimaler Vorschub f_{\min}

Werkzeugaufnahme**Span- zu Spanzeit****Maschinenkosten****Kalkulationszuschlag**

Mit dem prozentualen *Kalkulationszuschlag* können Modelle für die Verfahrenwege innerhalb eines Arbeitsgangzyklus berücksichtigt werden.

Hinweis:

Werden Nebenzeiten bei den einzelnen Werkzeugen manuell eingegeben, kann der Kalkulationszuschlag auf den Wert 0 gestzt werden.

Bemerkung**Bild hinterlegen****Importieren...****Vergrößern...**

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Vergrößern...* wird der Dialog Bild vergrößern aufgerufen. Dort kann das Bild auf verschiedene Arten und Weisen vergrößert angesehen werden. Der Dialog Bild vergrößern kann auch durch ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf der Bildfläche aufgerufen werden.

Löschen..

Nach dem Klicken der Schaltfläche *Löschen...* wird zunächst zur Sicherheit eine Abfrage angezeigt. Erst nach der Bestätigung der Abfrage mit *Ja*, wird das Bild aus der Bildansicht gelöscht.

Hinweis:

Das Bild wird erst dann entgültig gelöscht, wenn der Dialog mit der Schaltfläche *OK* geschlossen wird.

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* wird der Dialog geschlossen. Die vorgenommen Änderungen an den Eingabewerten oder dem Bild (z. B. Importieren oder Löschen eines Bildes) werden nicht übernommen.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

OK

Nach dem Drücken der Schaltfläche *OK*, werden alle im Dialog vorgenommen Änderungen an Eingabewerten oder dem Bild (z. B. Importieren oder Löschen eines Bildes) übernommen.

Bevor die Daten übernommen werden und der Dialog geschlossen wird, werden zunächst alle Daten auf Ihre Richtigkeit geprüft. Insbesondere wird geprüft, ob die *Maschinen-ID* bereits vergeben wurde. Bei bereits identisch vorhandener *Maschinen-ID*, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Erst wenn alle Daten korrekt sind, wird der Dialog geschlossen und die Daten werden übernommen.

Siehe auch:


[Maschinendaten](#)

[Nebenzeit](#)

[Bild vergrößern](#)

7.9.2 Machine löschen

Wird die zum Löschen gewählte Maschine noch nicht in [Arbeitsgängen](#) von Teilen verwendet, dann wird folgender Hinweisdialog angezeigt:

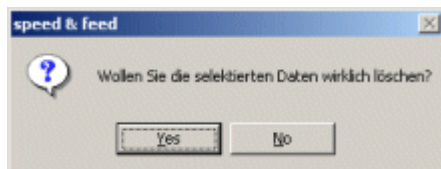

Ja / Yes

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Ja/Yes* wird der Hinweisdialog geschlossen und die Maschinendaten werden gelöscht.

Nein / No

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Nein/No* wird der Hinweisdialog geschlossen und die Maschinendaten werden **nicht** gelöscht.

Wird die zum Löschen gewählte Maschine bereits in [Arbeitsgängen](#) von Teilen verwendet, dann wird der Dialog *Maschine löschen...* angezeigt:

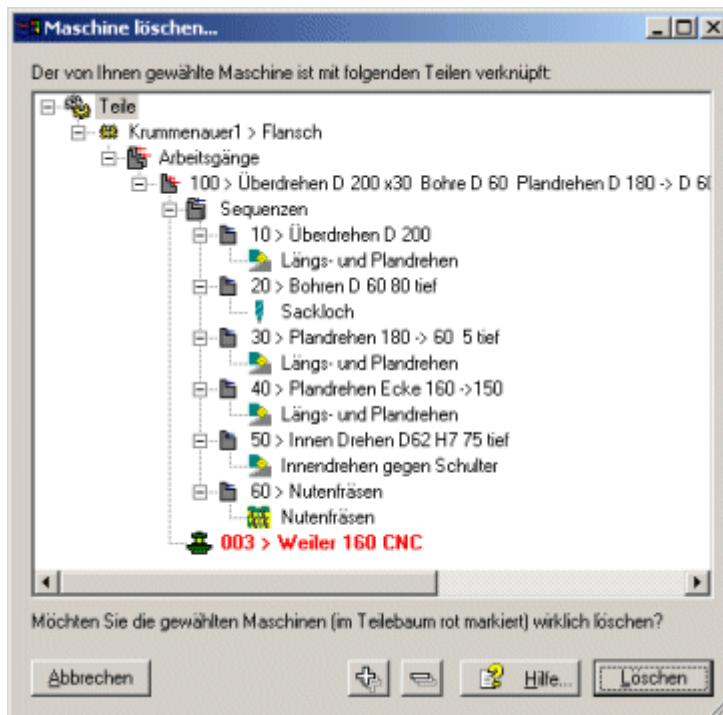


Bild a: Alle Baumknoten sind ausgeklappt

Der Dialog *Maschine löschen...* zeigt alle Teile an, bei denen die gewählte Maschine verwendet wird. Die Maschine wird in der Baumansicht bei den entsprechenden Arbeitsgängen **rot** markiert angezeigt.

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* wird der Dialog geschlossen und die Maschinendaten werden **nicht** gelöscht.

Schaltfläche +

Nach dem Drücken der Schaltfläche **+** werden sämtliche Baumknoten aufgeklappt (siehe Bild a).

Schaltfläche -


Nach dem Drücken der Schaltfläche **-** werden sämtliche Baumknoten zusammengeklappt (siehe auch *Schaltfläche -* bei [Verknüpfungen anzeigen](#)).

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Löschen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Löschen* wird zunächst zur Sicherheit eine Abfrage angezeigt:

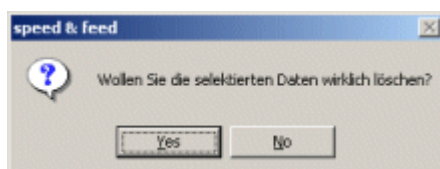

Erst wenn die Frage mit *Ja/Yes* beantwortet wird, wird der Dialog *Maschinendaten löschen...*

geschlossen und die Maschinendaten werden gelöscht.

Hinweis:

Die *Maschine* wird bei den betroffenen Teilen bei den entsprechenden [Arbeitsgängen](#) beim Löschen entfernt, d.h. wird ein Arbeitsgang später geöffnet, dann ist die *Maschine* nicht mehr vorhanden. Dies kann Auswirkungen auf die Kalkulationsergebnisse haben!

Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

[Verknüpfungen anzeigen](#)

[Arbeitsgang bearbeiten](#)

7.9.3 Verknüpfungen anzeigen

Der Dialog *Verknüpfungen zu Teilen* zeigt alle Teile an, bei denen die gewählte Maschine verwendet wird. Die Maschine wird in der Baumansicht bei den entsprechenden Arbeitsgängen **rot** markiert angezeigt.

Hinweis:

Der Teilebaum wird beim Starten des Dialogs immer komplett ausgeklappt angezeigt!

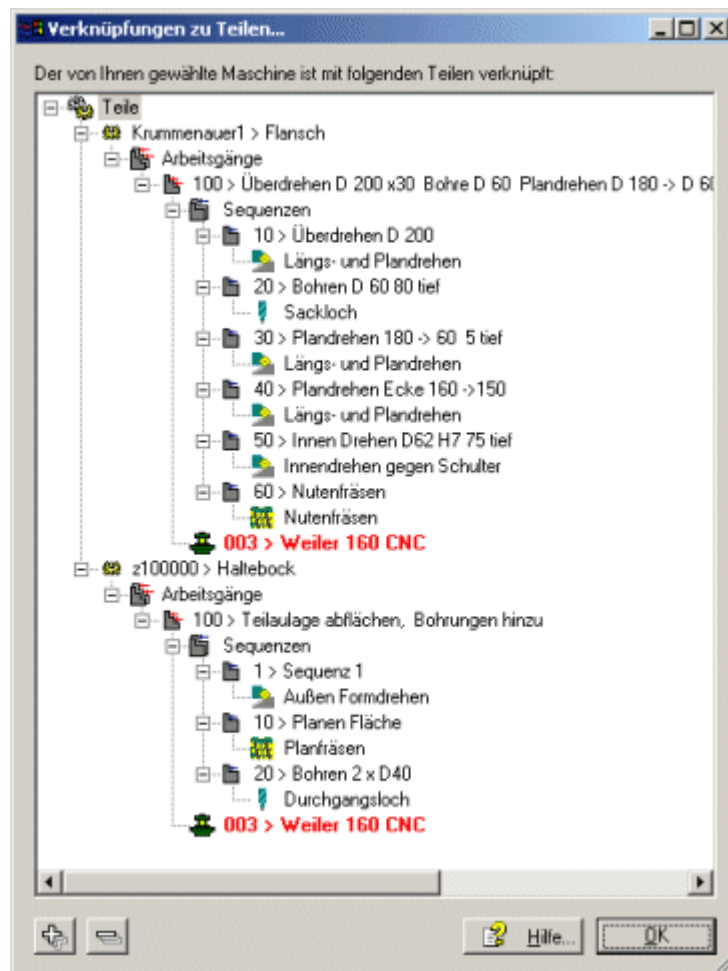


Bild a: Alle Baumknoten sind ausgeklappt

Schaltfläche +

Nach dem Drücken der Schaltfläche **+** werden sämtliche Baumknoten aufgeklappt (siehe Bild a).

Schaltfläche -

Nach dem Drücken der Schaltfläche **-** werden sämtliche Baumknoten zusammengeklappt (siehe Bild b).

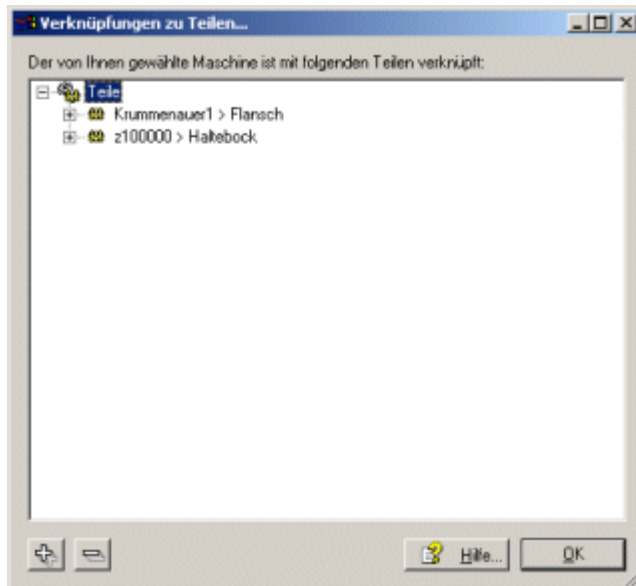


Bild b: Alle Baumknoten sind zusammengeklappt

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

OK

Nach dem Drücken der Schaltfläche *OK* wird der Dialog wieder geschlossen.

Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

7.9.4 Maschinen-ID festlegen

Der Dialog *Maschinene-ID festlegen* dient zur Eingabe einer neuen Maschinen-ID beim Duplizieren einer bereits vorhandenen Maschine. Das Duplizieren einer Maschine kann im Dialog [Maschinendaten](#) vorgenommen werden.

**Linke Auswahlliste**

Die linke Auswahlliste enthält alle bisher vergebenen Maschinen-ID's.

PFEIL-Schaltfläche

Beim Drücken der Pfeil-Schaltfläche wird der aktuell angezeigte Wert aus der linken Auswahlliste in das rechte Eingabefeld übernommen.

Rechtes Eingabefeld (neue Maschinen-ID)

In das rechte Eingabefeld können Sie die neue Maschinen-ID eingeben oder initial aus der linken Auswahlliste übernehmen (siehe PFEIL-Schaltfläche) und anpassen.

OK

Durch das Drücken der Schaltfläche *OK* wird die gewählte Maschine in der Datenbank dupliziert. Grundsätzlich werden beim Duplizieren auch die Bilder dupliziert.

Hinweis:

Falls die neue Maschinen-ID bereits existiert, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Die Maschine wird nicht dupliziert und der Dialog wird weiterhin angezeigt.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* wird der Dialog geschlossen. Die Einstellungen werden nicht übernommen und die Maschine wird nicht dupliziert.


Siehe auch:

[Maschinendaten](#)

7.10 Werkzeugdaten

Zum Dialog *Werkzeuge* gelangen Sie über das **speed&feed** Hauptmenü über den Menüpunkt

Optionen / **Werkzeugdaten...**

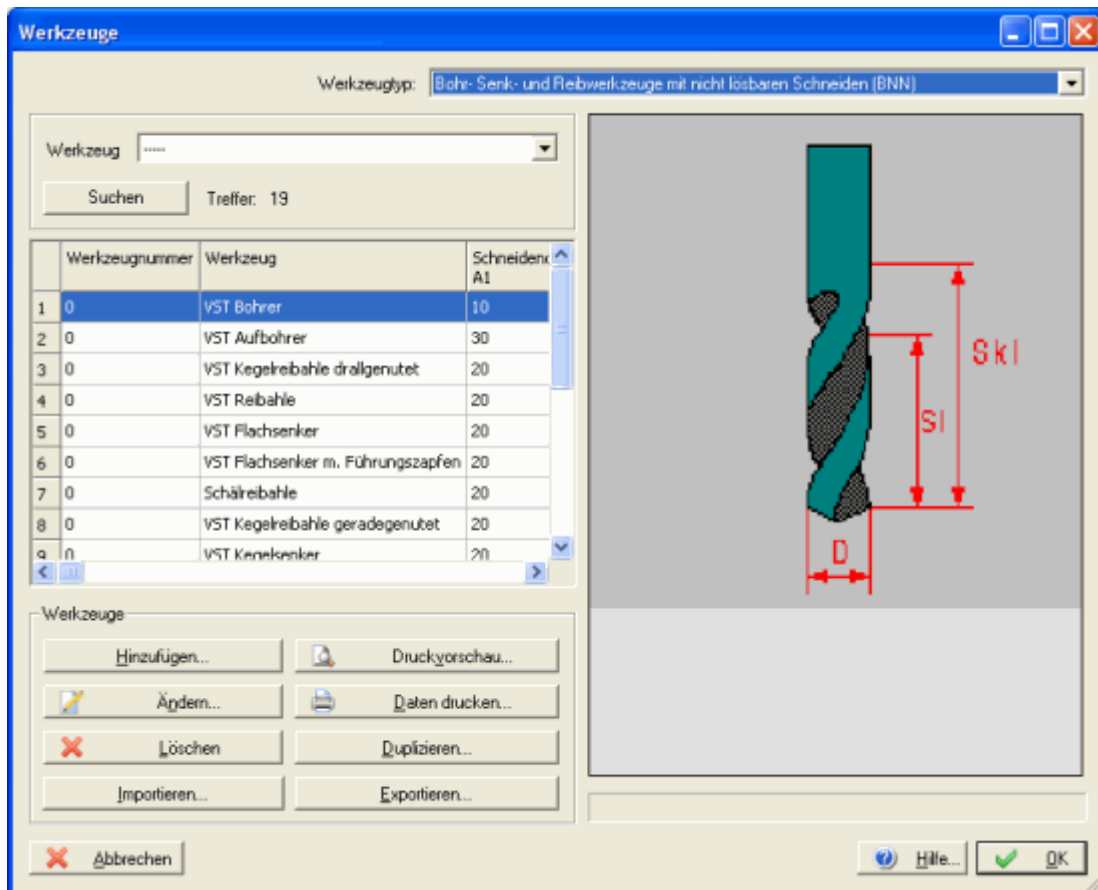

Bild

In der Bildfläche (siehe Bild oben) wird das jeweils zu dem Werkzeugdatensatz gehörende Bild angezeigt. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf der Bildfläche wird der Dialog [Bild vergrößern](#) aufgerufen.

Tabelle

In der Tabelle (siehe Bild oben) werden alle vorhandenen Werkzeuge und deren Eigenschaften angezeigt. Durch das Klicken auf den Kopf einer Tabellenspalte können die Tabellenzeilen entsprechend des Spalteninhalts abwärts oder aufwärts sortiert werden.

Durch den Rechtsklick auf eine oder mehrere zuvor markierte Tabellenzeilen wird das folgende **Kontextmenü** angezeigt:



Die Menüpunkte *Löschen*, *Duplizieren...*, *Import...*, *Vorschau...* und *Drucken...* entsprechen den Funktionalitäten *Löschen*, *Duplizieren...*, *Importieren...*, *Druckvorschau...* und *Daten drucken...*, so


wie sie nachfolgend beschrieben werden.

Über das Kontextmenü können markiert Tabellenzeilen im CSV- oder HTML-Format exportiert werden.

CSV-Export...

Es erscheint zunächst ein Dialog um das Zielverzeichnis auszuwählen und um ein Dateiname für die Exportdatei einzugeben. Nach dem Bestätigen des Zielverzeichnisses werden die Datensätze exportiert und der Export anschließend bestätigt. Das Trennzeichen (Strichpunkt, Tabulator oder Pipe) kann über den Dialog [Einstellungen für Datenaustausch...](#) durch die Auswahl [Datentrennzeichen für Datenaustausch per Textdatei](#) eingestellt werden.

Beispiel:

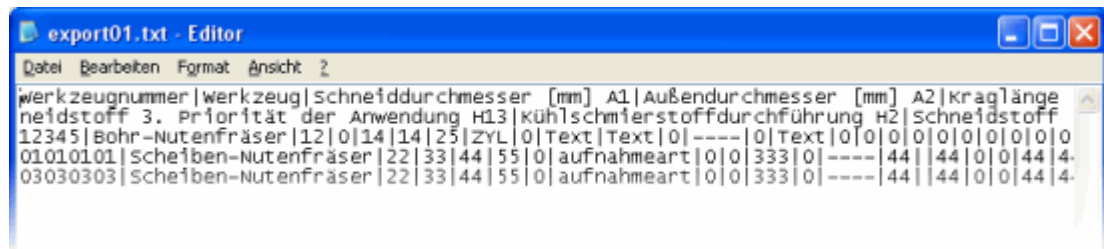

HTML-Export...

Es erscheint zunächst ein Dialog um das Zielverzeichnis auszuwählen und um ein Dateiname für die Exportdatei einzugeben. Nach dem Bestätigen des Zielverzeichnisses werden die Datensätze exportiert und der Export anschließend bestätigt. Die Export erfolgt in diesem Fall in Form von HTML und kann dadurch anschließend direkt im Browser gelesen werden.

Beispiel:

Werkzeugnummer	Werkzeug	Schneiddurchmesser [mm] A1	Außendurchmesser [mm] A2	Kraglänge [mm] B1	Schneidlänge [mm] B2	Gesamtlänge [mm] B3	Aufnahmeart C1	Anzahl Werk- zeuge F2
12345	Bohr-Nutenfräser	12	0	14	14	25	ZYL	0
01010101	Scheiben-Nutenfräser	22	33	44	55	0	aufnahmeart	0
03030303	Scheiben-Nutenfräser	22	33	44	55	0	aufnahmeart	0

Werkzeugtyp

Durch die Auswahl eines *Werkzeugtyps* werden in der Tabelle die entsprechenden Datensätze mit den dazugehörigen Tabellenspalten angezeigt. Desweiteren werden in der *Werkzeug-Auswahlliste* die entsprechenden Werkzeuge zur Auswahl angeboten:

- Gewindebohrer und Gewindefurcher (BGN)

- Bohr-, Senk- und Reibwerkzeuge mit auswechselbaren Schneiden (BNJ)
- Bohr- Senk- und Reibwerkzeuge mit nicht lösbaren Schneiden (BNN)
- Fräser mit Bohrung und auswechselbaren Schneiden (FBJ)
- Fräser mit Bohrung und nicht lösbaren Schneiden (FBN)
- Fräser mit Schaft und auswechselbaren Schneiden (FSJ)
- Fräser mit Schaft und nicht lösbaren Schneiden (FSN)
- Schneidkörper zum Stech- und Gewindedrehen (SKJ)
- Schneidplatten geklemmt (SPJ)

Suche

Über die Suche können die Anzahl der Datensätze in der Tabelle anhand des gewählten Werkzeugs weiter eingeschränkt werden.

Werkzeug

In der Werkzeug-Auswahlliste kann ein Werkzeug für die Suche ausgewählt werden. Wird kein spezielles Werkzeug ausgewählt (-----), dann werden bei der Suche alle Werkzeuge berücksichtigt.

Suchen

Über die Schaltfläche *Suchen* wird die Werkzeugsuche gestartet und anschließend die Werkzeugtabelle entsprechend aktualisiert. Die Anzahl der Suchtreffer wird rechts neben der Suchschaltfläche angezeigt.

Hinzufügen...

Es erscheint eine Eingabemaske für die *Werkzeugdaten*. Alle für ein Werkzeug relevanten Daten können hier eingetragen werden.

Ändern...

Durch das Anklicken einer Zeile in der Werkzeugtabelle können alle Eingaben außer der Werkzeugnummer geändert werden.

Löschen

Durch das Anklicken einer Zeile in der Werkzeugtabelle kann der Werkzeugdatensatz gelöscht werden. Zur Sicherheit muss eine Bestätigung erfolgen. Bitte beachten Sie, dass immer nur ein markierter Datensatz gelöscht werden kann! Das Löschen eines Datensatzes kann auch alternativ direkt über den Menüpunkt *Löschen* des Tabellenkontextmenüs vorgenommen werden.

Importieren...

Durch das Anklicken der Schaltfläche *Importieren...* wird zunächst ein Dialog zur Auswahl einer Datei im CSV-Format angezeigt. Nachdem Sie die entsprechende Datei ausgewählt haben, werden die darin enthaltenen Daten Zeile für Zeile importiert. Bitte beachten Sie, dass die CSV-Datei keine Kopfzeile enthalten darf und die Daten im richtigen Format (e.g. Text, ganze Zahl, etc.) und in der richtigen Reihenfolge, entsprechend der jeweiligen Tabellenstruktur, in der Datei enthalten sein müssen. Das in der CSV-Datei verwendete Trennzeichen (Strichpunkt, Tabulator oder Pipe) kann über den Dialog [*Einstellungen für Datenaustausch...*](#) durch die Auswahl [*Datentrennzeichen für Datenaustausch per Textdatei*](#) eingestellt werden.

Druckvorschau...

Durch das Anklicken der Schaltfläche *Druckvorschau...* wird der Dialog [*Druckvorschau*](#) geöffnet. Dort können die Maschinendaten anschließend gesichtet und bei Bedarf auch ausgedruckt werden. Die Druckvorschau der markierten Maschinendaten kann auch alternativ direkt über den Menüpunkt *Vorschau...* des Tabellenkontextmenüs geöffnet werden.

Daten Drucken...

Durch das Anklicken der Schaltfläche *Daten Drucken...* werden die in der Tabelle markierten Maschinendatensätze ohne Vorschau direkt an den Drucker geschickt. Zuvor wird jedoch der

Dialog *Drucken* angezeigt. Hier können Sie den Drucker auswählen und weitere Druckereinstellungen (z.B. Anzahl der Seiten) vornehmen. Mittels Schaltfläche *Drucken* werden die Maschinendaten anschließend gedruckt. Das Drucken der markierten Maschinendaten kann auch alternativ direkt über den Menüpunkt *Drucken...* des Tabellenkontextmenüs vorgenommen werden.

Beispiel:



Exportieren...

Es erscheint zunächst ein Dialog um das Zielverzeichnis auszuwählen und um ein Dateiname für die Exportdatei einzugeben. Nach dem Bestätigen des Zielverzeichnisses werden die Datensätze exportiert und der Export anschließend bestätigt. Das Trennzeichen (Strichpunkt, Tabulator oder Pipe) kann über den Dialog [Einstellungen für Datenaustausch...](#) durch die Auswahl [Datentrennzeichen für Datenaustausch per Textdatei](#) eingestellt werden. Das Exportieren von markierten Maschinendaten kann auch alternativ direkt über einen der beiden Menüpunkte *CSV-Export...* oder *HTML-Export...* des Tabellenkontextmenüs vorgenommen werden.

Duplizieren...

Durch das Drücken dieser Schaltfläche wird ein Werkzeug in der Datenbank dupliziert. Um das Duplizieren des Werkzeugs zu starten müssen Sie anschließend im Dialog [Werkzeugnummer festlegen](#) eine entsprechende Werkzeugnummer festlegen. Grundsätzlich wird beim Duplizieren auch das Bild mit dupliziert. Das Duplizieren eines Datensatzes kann alternativ auch direkt über den Menüpunkt *Duplizieren...* des Tabellenkontextmenüs vorgenommen werden.

Hinweis

Es kann immer nur ein Werkzeugdatensatz ausgewählt werden. Das Markieren und Duplizieren von mehreren Datensätzen ist nicht möglich!

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

OK

Der Dialog wird geschlossen.

Siehe auch:

[Bild vergrößern](#)


[Einstellungen für Datenaustausch](#)

[Druckvorschau](#)

[Werkzeugnummer festlegen](#)

7.10.1 Werkzeugnummer festlegen

Der Dialog *Werkzeugnummer festlegen* dient zur Eingabe einer neuen Werkzeugnummer beim Duplizieren einer bereits vorhandenen Werkzeuges. Das Duplizieren eines Werkzeuges kann im Dialog [Werkzeuge](#) vorgenommen werden.

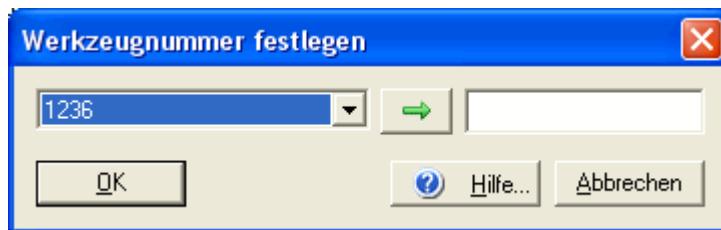

Linke Auswahlliste

Die linke Auswahlliste enthält alle bisher vergebenen Werkzeugnummern.

PFEIL-Schaltfläche

Beim Drücken der Pfeil-Schaltfläche wird der aktuell angezeigte Wert aus der linken Auswahlliste in das rechte Eingabefeld übernommen.

Rechtes Eingabefeld (neue Werkzeugnummer)

In das rechte Eingabefeld können Sie die neue Werkzeugnummer eingeben oder initial aus der linken Auswahlliste übernehmen (siehe PFEIL-Schaltfläche) und anpassen.

OK

Durch das Drücken der Schaltfläche *OK* wird das gewählte Werkzeug in der Datenbank dupliziert. Grundsätzlich werden beim Duplizieren auch die Bilder dupliziert.

Hinweis:

Falls die neue Werkzeugnummer bereits existiert, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Das Werkzeug wird nicht dupliziert und der Dialog wird weiterhin angezeigt.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* wird der Dialog geschlossen. Die Einstellungen werden nicht übernommen und das Werkzeug wird nicht dupliziert.

Siehe auch:

[Werkzeugdaten](#)

7.11 Berechnungsparameter

Über den Dialog *Berechnungsparameter anpassen...* können für jede Kombination aus Material (Materialklasse), Werkzeug und Schneidstoff folgende Werte verändert werden:

- Standardschnittgeschwindigkeit (V_{st})
- Exponentenwerte (E, F, G, H)
- KS und Faktor

Die Änderungen können zusätzlich für jedes Verfahren (Fräsen, Drehen, Bohren) getrennt vorgenommen werden. Die neuen Werte werden dabei nicht in der Originaldatenbank vorgenommen, sondern in einer speziellen "Kundendatenbank". Diese kann dann optional für die Berechnungen mit den modifizierten Werten verwendet werden. Die Originalwerte werden immer als Referenzwerte angezeigt und können jederzeit in die Kundendatenbank übernommen werden.

Die geänderten Werte beeinflussen hauptsächlich die Berechnung der Schnittgeschwindigkeit über die sogenannte Taylergleichung:


$$V_C = V_{st} \cdot f^E \cdot a_p^F \cdot T^G \cdot V_B^H$$

Weitere Informationen dazu, finden Sie auch in den Einstiegsseiten für die Verfahren [Fräsen](#), [Drehen](#), [Bohren](#) und [Bohren mit Gewinde](#).

Der Dialog *Berechnungsparameter anpassen...* wird über den Menüpunkt

Optionen/Berechnungsparameter/Berechnungsparameter anpassen...

aufgerufen:

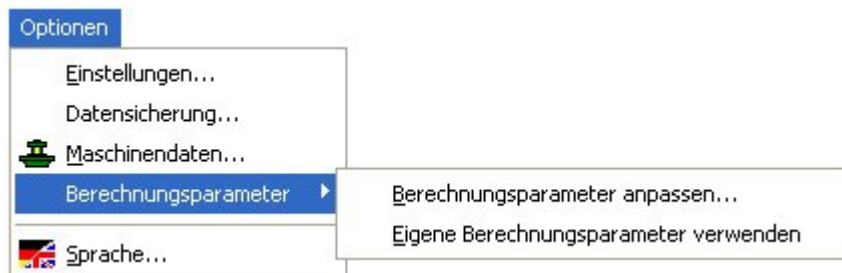

Über den Menüpunkt

Optionen/Berechnungsparameter/Eigene Berechnungsparameter verwenden

kann **speed&feed** in den "Kundenmodus" umgeschaltet werden, d.h. zur Berechnung von Schnittwerten werden die vom Kunden angepassten Berechnungsparameter verwendet. Ein Verwenden der Originalparameter ist durch erneuten Aufruf des Menüpunktes jederzeit möglich.

Hinweis

Der Menüpunkt *Optionen/Berechnungsparameter* wird nur dann angezeigt, wenn **speed&feed** im Expertenmodus betrieben wird. Eine Veränderung der Exponenten und der Standardschnittgeschwindigkeit beeinflusst die Kalkulation unter Umständen erheblich und sollte daher nur mit entsprechendem Expertenwissen vorgenommen werden!

Berechnungsparameter anpassen...

1. Schritt: Material auswählen

Material...
Material: X5CrNi18-10
Stoffnummer: 14301
Materialklasse: 9

Parameter bearbeiten für...
☒ Fräsen
☐ Drehen
☐ Bohren

2. Schritt: Werkzeug auswählen

1: Planfräser
2: Eckfräser
3: Walzenstirnfräser
4: Scheibenfräser WSP
5: Schaltfräser WSP
6: Bohr-Nutenfräser WSP
7: Kugelfräser WSP
8: Zirkularnutenfräser
9: T-Nutenfräser WSP
10: Fas-Fraser
11: Kegelfräser WSP
12: Gewandfräser WSP

3. Schritt: Schneidstoff auswählen

1: HW
2: HC
4: CM
5: HT

4. Schritt: Standardwert festlegen

Vcst,neu: 228 [mm/s]
Vc,orig: 228 [mm/s]

Hilfe Exponenten ändern... Speichern Abbrechen

1. Schritt Material auswählen

Unter Verwendung der Schaltfläche Material... kann ein gewünschtes Material ausgewählt werden. Die Materialbezeichnung, die Stoffnummer und die Materialklasse werden in den Dialog übernommen und entsprechend farblich hinterlegt angezeigt.

2. Schritt: Werkzeug auswählen

In der Auswahlliste werden alle Werkzeuge angezeigt die zur Verfügung stehen. Die Werkzeugliste wird in Abhängigkeit zu dem jeweils gewählten Verfahren (Fräsen, Drehen, Bohren) angezeigt. Die Nummer vor dem Werkzeugnamen entspricht der Werkzeugnummer, die intern von von **speed&feed** zur Berechnung verwendet wird.

3. Schritt: Schneidstoff auswählen

In Abhängigkeit vom gewählten Werkzeug, werden hier alle verfügbaren Schneidstoffe gelistet. Die Nummer vor dem Schneidstoffnamen entspricht der Schneidstoffnummer, die intern von **speed&feed** zur Berechnung verwendet wird.

4. Schritt: Standardwert festlegen

Über das Eingabefeld *Vcst,neu* kann ein neuer Standardwert für die Schnittgeschwindigkeit eingegeben werden. Initial wird hier immer der Originalwert (*Vcst,orig*) angezeigt. Unter Verwendung der blauen Pfeilschaltfläche kann der Originalwert in das Feld für den neuen Standardwert übernommen werden. Die Originalwert *Vcst,orig* wird von **speed&feed** vorgegeben und kann nicht geändert werden.

Parameter bearbeiten für...

Hier kann das Verfahren (Fräsen, Drehen, Bohren) ausgewählt werden.

Exponenten ändern...

Über die Schaltfläche *Exponenten ändern...* gelangt man in den Dialog [Exponenten ändern...](#). Dort kann man zusätzlich zum Standardwert für die Schnittgeschwindigkeit die entsprechenden Exponentenwerte verändern.

Hinweis

Die Schaltfläche *Exponenten ändern...* wird nur dann angezeigt, wenn **speed&feed** im Expertenmodus betrieben wird. Eine Veränderung der Exponenten und der Standardschnittgeschwindigkeit beeinflusst die Kalkulation unter Umständen erheblich und sollte daher nur mit entsprechendem Expertenwissen vorgenommen werden!

Speichern

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Speichern* wird der geänderte Standardwert für die Schnittgeschwindigkeit ($V_{cst_{neu}}$) und die [geänderten Exponentenwerte](#) gespeichert. Danach wird der Dialog geschlossen.

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* werden die geänderten Exponentenwerte **nicht** übernommen. Die vor dem Aufruf des Dialogs gewählten Exponenten bleiben weiterhin erhalten.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Siehe auch:

[Exponenten ändern](#)

[Verfahren Fräsen](#)

[Verfahren Drehen](#)

[Verfahren Bohren](#)

[Verfahren Bohren mit Gewinde](#)

7.11.1 Exponenten

Mit Hilfe des Dialogs *Exponenten ändern...* können die Exponentenwerte und die Werte für *KS* und *Faktor* geändert werden:

	Original Wert	Neuer Wert
E =	-0,3	-0,3
F =	-0,11	-0,11
G =	-0,31	-0,31
H =	0,13	0,13
KS =	2070	2070
Faktor =	0,84	0,84

Buttons: OK, Hilfe, Abbrechen

Wenn ein *Neuer Wert* noch nicht angepaßt wurde, dann wird initial immer der **speed&feed**

Originalwert angezeigt. Die Originalwerte werden von **speed&feed** vorgegeben und können nicht geändert werden.

Unter Verwendung der blauen Pfeilschaltflächen können die Originalwerte in die Felder für die *Neuen Werte* übernommen werden. Die neu eingegebenen Werte werden in der Kundendatenbank gespeichert, d.h. die Originalwerte gehen nicht verloren und können auch nicht überschrieben werden. Zum Verwenden der Kundenwerte kann **speed&feed** in den "Kundenmodus" umgeschaltet werden (mehr dazu unter [Berechnungsparameter anpassen](#)).

Hinweis

Eine Veränderung der Exponenten und der Werte für KS und Faktor beeinflussen die Kalkulation unter Umständen erheblich. Eine Veränderung sollte daher nur mit entsprechendem Expertenwissen vorgenommen werden!

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* werden die geänderten Exponentenwerte **nicht** übernommen. Die vor dem Aufruf des Dialogs gewählten Exponenten bleiben weiterhin erhalten.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

OK

Nach dem Drücken der Schaltfläche *OK* werden die geänderten Exponentenwerte übernommen und der Dialog wird geschlossen.

Siehe auch:

[Berechnungsparameter anpassen](#)


[Verfahren Fräsen](#)

[Verfahren Drehen](#)

[Verfahren Bohren](#)

[Verfahren Bohren mit Gewinde](#)


7.12 Katalog

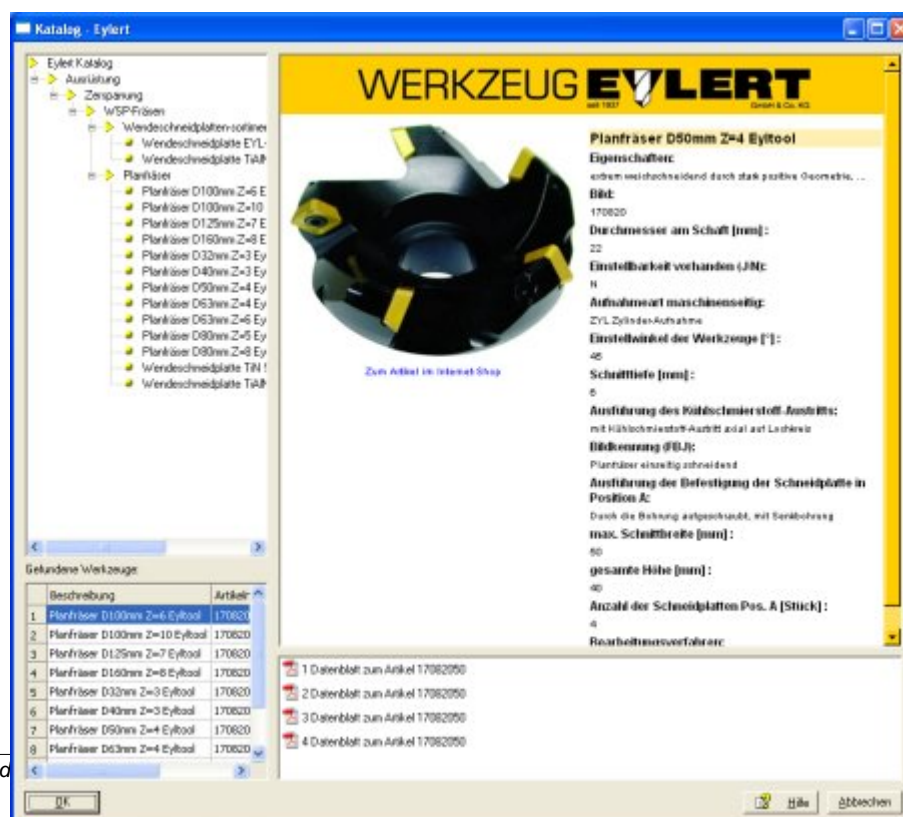

7.13 Datensicherung

Über den Dialog *Datensicherung...* können Sie in zwei Schritten die beiden Datenbanken von **speed&feed** in Form einer ZIP-Datei sichern. Im ersten Schritt müssen Sie das entsprechende Zielverzeichnis auswählen, in dem die ZIP-Datei gespeichert werden soll. Im zweiten Schritt wird die Datensicherung gestartet. Der Name der erzeugten ZIP-Datei wird dabei von **speed&feed** automatisch vergeben. Er beginnt mit *SPF* gefolgt von Datum und Uhrzeit des jeweiligen Erstellungszeitpunktes.

Die erstellte ZIP-Datei enthält nach erfolgreicher Erstellung die beiden Datenbankdateien *spf.mdb* und *spfdat.mdb*.

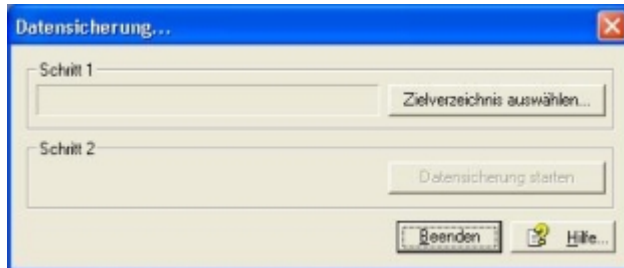

Schritt 1

Zielverzeichnis auswählen...


Über die Schaltfläche *Zielverzeichnis auswählen...* wird der gleichnamige Dialog geöffnet. Dort kann das gewünschte Zielverzeichnis entweder von Hand eingetragen werden oder über einen Verzeichnisbaum ausgewählt werden.




Schritt 2

Datensicherung starten


Durch das Drücken der Schaltfläche *Datensicherung starten* wird die Datensicherung und damit die Erstellung der ZIP-Datei im zuvor ausgewählten Zielverzeichnis ausgelöst. Während der Datensicherung wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet.

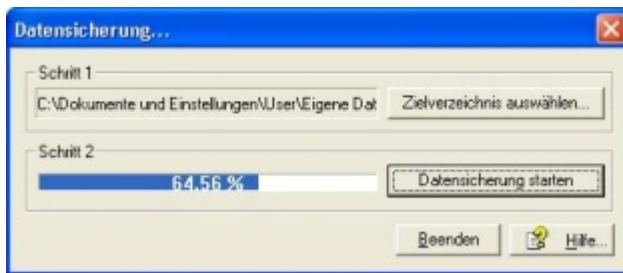

Nach der erfolgreichen Archivierung der **speed&feed**-Datenbanken als ZIP-Datei wird ein entsprechender Hinweis angezeigt:

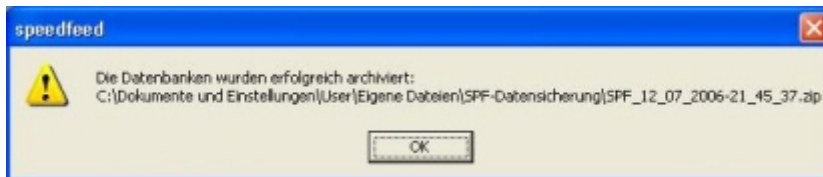

Die erstellte ZIP-Datei enthält nach erfolgreicher Erstellung die beiden Datenbankdateien *spf.mdb* und *spfdat.mdb*.

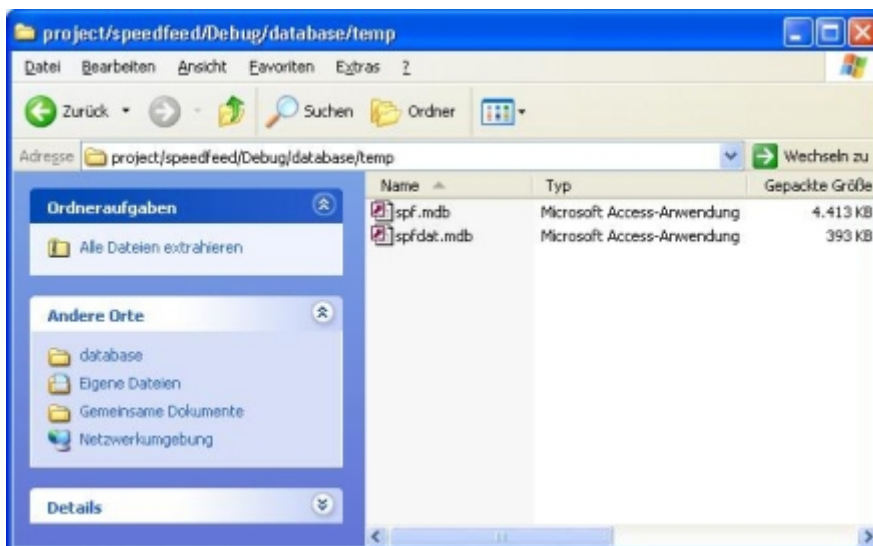

Hilfe


Über die Schaltfläche *Hilfe...* wird die Hilfeseite zum Dialog *Datensicherung...* aufgerufen.

Beenden

Über die Schaltfläche *Beenden* wird der Dialog *Datensicherung...* wieder geschlossen.

7.14 Datenaustausch

Mit dem Dialog *Einstellungen für Datenaustausch...* kann innerhalb eines bestimmten Rahmens festgelegt werden, wie die Daten mit einem ERP-System (z. B. JobDISPO ERP der FAUSER AG oder CostControl) ausgetauscht werden sollen.

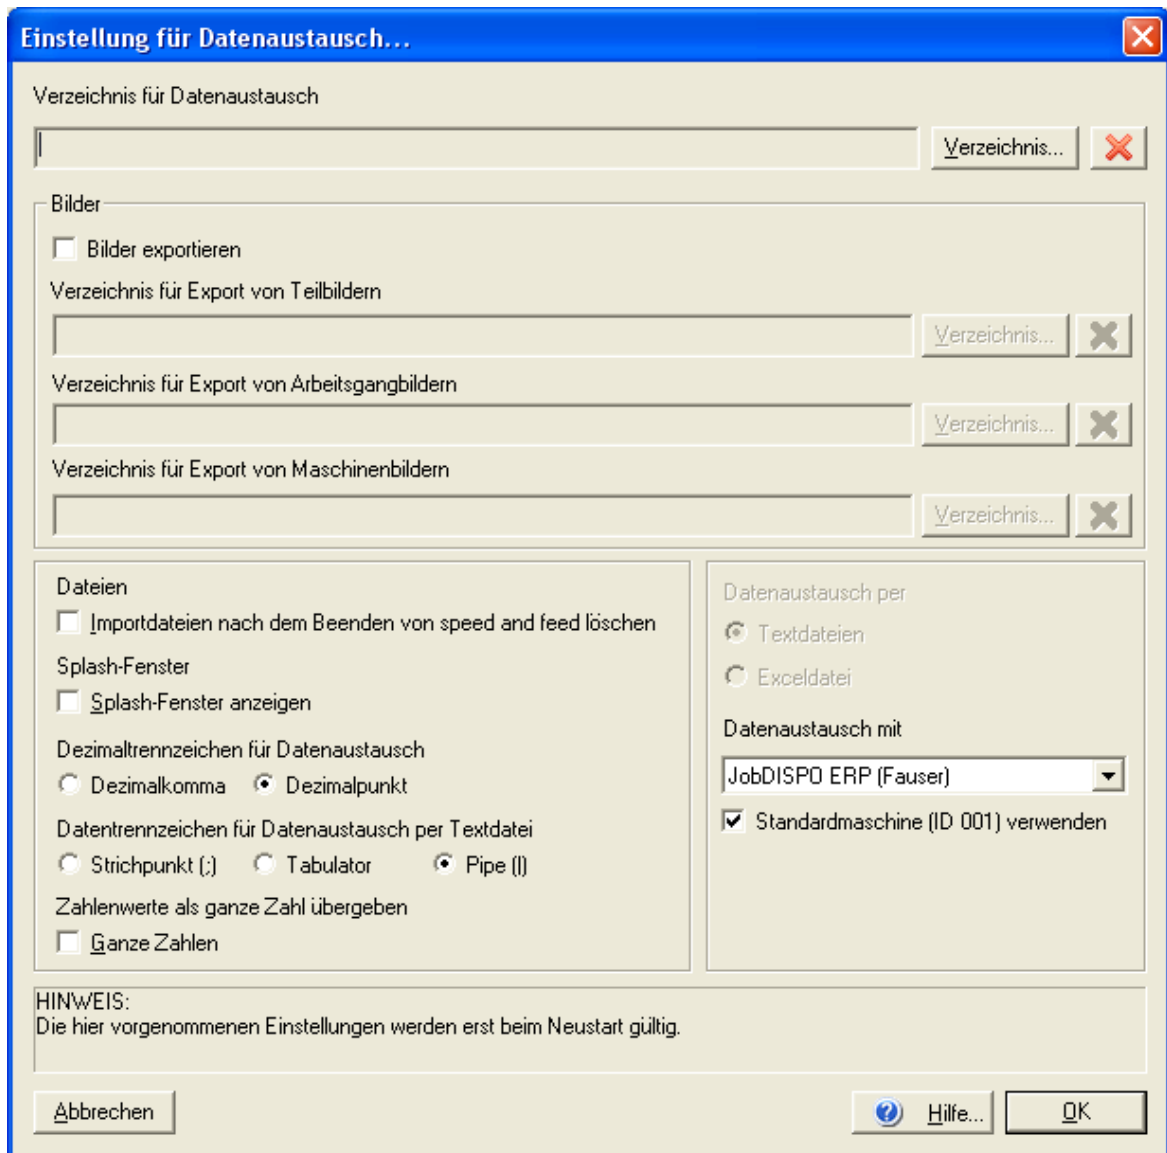

Verzeichnis für Datenaustausch

Hier kann das Verzeichnis für den Datenaustausch (z.B. für JobDISPO ERP oder CostControl) per Auswahldialog festgelegt werden. Wird kein Verzeichnis ausgewählt, dann werden auch keine Daten importiert oder exportiert.

Ausnahme:

Wird **speed&feed** in diesem Fall mit dem Command-Line Parameter ExcDir aufgerufen, dann findet trotzdem ein Datenaustausch statt.

Hinweis:

Wird speed&feed mit dem Command-Line Parameter ExcDir aufgerufen und hier zusätzlich ein Verzeichnis ausgewählt, dann wird das per Parameter übergebene Verzeichnis grundsätzlich ignoriert!

Bilder

Hier kann festgelegt werden, ob die Bilder der Teile, Arbeitsgänge oder Maschinen exportiert werden sollen oder nicht.

Bilder exportieren

Ist das Kästchen angehakt, dann werden Bilder in die entsprechend ausgewählten Verzeichnisse exportiert. Ist das Kästchen nicht angehakt, dann werden keine Bilder exportiert und die *Verzeichnis*-Auswahlschaltflächen sind deaktiviert.

Verzeichnis für Export von Teilbildern

Hier kann das Verzeichnis für den Export von Teilbildern per Auswahldialog festgelegt werden. Wird kein Verzeichnis ausgewählt oder das Kästchen *Bilder exportieren* ist nicht angehakt, dann werden auch keine Teilbilder exportiert.

Verzeichnis für Export von Arbeitsgangbildern

Hier kann das Verzeichnis für den Export von Arbeitsgangbildern per Auswahldialog festgelegt werden. Wird kein Verzeichnis ausgewählt oder das Kästchen *Bilder exportieren* ist nicht angehakt, dann werden auch keine Arbeitsgangbilder exportiert.

Verzeichnis für Export von Maschinenbildern

Hier kann das Verzeichnis für den Export von Maschinenbildern per Auswahldialog festgelegt werden. Wird kein Verzeichnis ausgewählt oder das Kästchen *Bilder exportieren* ist nicht angehakt, dann werden auch keine Maschinenbilder exportiert.

Importdateien nach dem Beenden von speed and feed löschen

Ist diese Option angeklickt, dann werden die von ERP exportierten Dateien nach dem Beenden von **speed&feed** gelöscht, ansonsten nicht.

Splash-Fenster anzeigen

Ist das Kästchen angehakt, dann wird beim Aufruf von **speed&feed** ein Splash-Fenster angezeigt. Ist das Kästchen nicht angehakt, dann wird kein Splash-Fenster angezeigt.

Hinweis

Wurde ein Verzeichnis für den Datenaustausch angegeben (per Dialog oder Parameter) dann wird diese Einstellung ignoriert und es wird grundsätzlich kein Splash-Fenster angezeigt!

Dezimaltrennzeichen für Datenaustausch

Durch die Auswahl des Dezimaltrennzeichens wird festgelegt, welches Trennzeichen (Komma oder Punkt) beim Importieren oder Exportieren von Daten in den jeweiligen Dateien verwendet werden soll. Die Auswahlmöglichkeit ist dann zur Auswahl freigegeben, wenn die Option *Zahlenwerte als ganze Zahl übergeben* nicht angehakt ist.

Datentrennzeichen für Datenaustausch per Textdatei

Durch die Auswahl des Datentrennzeichens wird festgelegt, welches Trennzeichen (Strichpunkt, Tabulator, Pipe) beim Importieren und Exportieren von Daten in den jeweiligen Dateien verwendet werden soll. Die Einstellung gilt anschließend für alle Export- oder Importfunktionen innerhalb von **speed&feed**!

Zahlenwerte als ganze Zahl übergeben

Ist das Kästchen angehakt, dann werden Zahlen immer als ganze Zahlen in die Exportdateien geschrieben. Ist das Kästchen nicht angehakt, dann werden die Zahlen entsprechend ihres Zahlentyps, wie er innerhalb von **speed&feed** verwendet wird (z. B. Fließkommazahl oder Ganzzahl), in die Exportdateien geschrieben.

Datenaustausch mit [anderen Programmen]

Hier kann ausgewählt werden, mit welchem Programm ein Datenaustausch erfolgen soll.

Standardmaschine (ID 001) verwenden

Ist das Kästchen angehakt und es wird beim Import eine übergebene Maschine nicht gefunden oder es wurde keine Maschine übergeben, dann wird beim Import die Standardmaschine

(Maschinen-ID: 001) dem entsprechenden Arbeitsgang zugewiesen. Ist das Kästchen nicht angehakt, dann wird grundsätzlich keine Standardmaschine zugewiesen, d.h. die entsprechenden Arbeitsgänge enthalten dann keine Maschinenzuordnung.

Hinweis:

Ist die Standardmaschine nicht in speed&feed vorhanden, dann kann keine Zuweisung erfolgen und es wird keine Fehlermeldung angezeigt!

OK

Nach dem Drücken der Schaltfläche *OK* werden die geänderten Einstellungen übernommen und danach der Dialog geschlossen.

Hinweis

Die Einstellungen werden erst nach dem Neustart von **speed&feed** aktiv!

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* werden die geänderten Einstellungen **nicht** übernommen. Die vor dem Aufruf des Dialogs gewählten Einstellungen bleiben weiterhin erhalten.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

Einstellungen per Command-Line Parameter

Folgende Parameter werden ab Version 3.7.3.6 unterstützt:

Verzeichnis für Datenaustausch

Die Übergabe des Verzeichnisses für den Datenaustausch erfolgte entweder über den Parameter `ExcDir` (siehe Beispiel 1) oder durch das direkte anhängen des entsprechenden Verzeichnisses beim Aufruf von **speed&feed** (siehe Beispiel 2).

Beispiel 1:

```
speedfeed.exe /ExcDir c:\project\ERP\
```

Beispiel 2:

```
speedfeed.exe c:\project\ERP\
```

Wird hier ein Wert übergeben, dann wird grundsätzlich kein Splash-Fenster beim Start von **speed&feed** angezeigt!

Folgende Parameter werden derzeit **nicht** von **speed&feed** unterstützt, werden aber in einer nächsten Version von **speed&feed** realisiert werden:

Verzeichnis zur Rückgabe des Teilebildes (ERP: Auftrags-Bitmap)

Die Übergabe des Verzeichnisses für den Export der Teilebilder aus **speed&feed** erfolgt über den Parameter `PartPicExcDir`:

Beispiel:

```
speedfeed.exe /PartPicExcDir c:\project\ERP\Pictures\Parts
```

Wird hier kein Wert übergeben, dann werden die Bilder standardmäßig in das übergebene Verzeichnis für den Datenaustausch exportiert.

Wurde kein Verzeichnis für den Datenaustausch (siehe oben) übergeben, dann wird dieser Parameter nicht von **speed&feed** ausgewertet und es werden keine Bilder exportiert.

Verzeichnis zur Rückgabe des Arbeitsgangbildes (ERP: Bitmap des Arbeitsgangs)

Die Übergabe des Verzeichnisses für den Export der Arbeitsgangbilder aus **speed&feed** erfolgt über den Parameter WorkstepPicExcDir:

Beispiel:

speedfeed.exe /WorkstepPicExcDir c:\project\ERP\Pictures\Worksteps

Wird hier kein Wert übergeben, dann werden die Bilder standardmäßig in das übergebene Verzeichnis für den Datenaustausch exportiert.

Wurde kein Verzeichnis für den Datenaustausch (siehe oben) übergeben, dann wird dieser Parameter nicht von **speed&feed** ausgewertet und es werden keine Bilder exportiert.

Verzeichnis zur Rückgabe des Arbeitsplatzbildes (ERP: Bitmap der Maschine)

Die Übergabe des Verzeichnisses für den Export der Maschinenbilder aus **speed&feed** erfolgt über den Parameter MachinePicExcDir.

Beispiel:

speedfeed.exe /MachinePicExcDir c:\project\ERP\Pictures\Worksteps

Wird hier kein Wert übergeben, dann werden die Bilder standardmäßig in das übergebene Verzeichnis für den Datenaustausch exportiert.

Wurde kein Verzeichnis für den Datenaustausch (siehe oben) übergeben, dann wird dieser Parameter nicht von **speed&feed** ausgewertet und es werden keine Bilder exportiert.


7.15 ID festlegen



7.16 Druckvorschau

Über die Schaltfläche "Druckvorschau" oder den Menüpunkt "Druckvorschau" des jeweiligen Kontextmenüs einer Datentabelle rufen Sie die Druckvorschau auf, über die Sie den beabsichtigten Druck angezeigt bekommen.

Die zur Verfügung stehenden Funktionen und Schaltflächen werden bis auf einige Ausnahmen nicht differenziert beschrieben, weil die Funktionsbezeichnungen selbsterklärend sind.

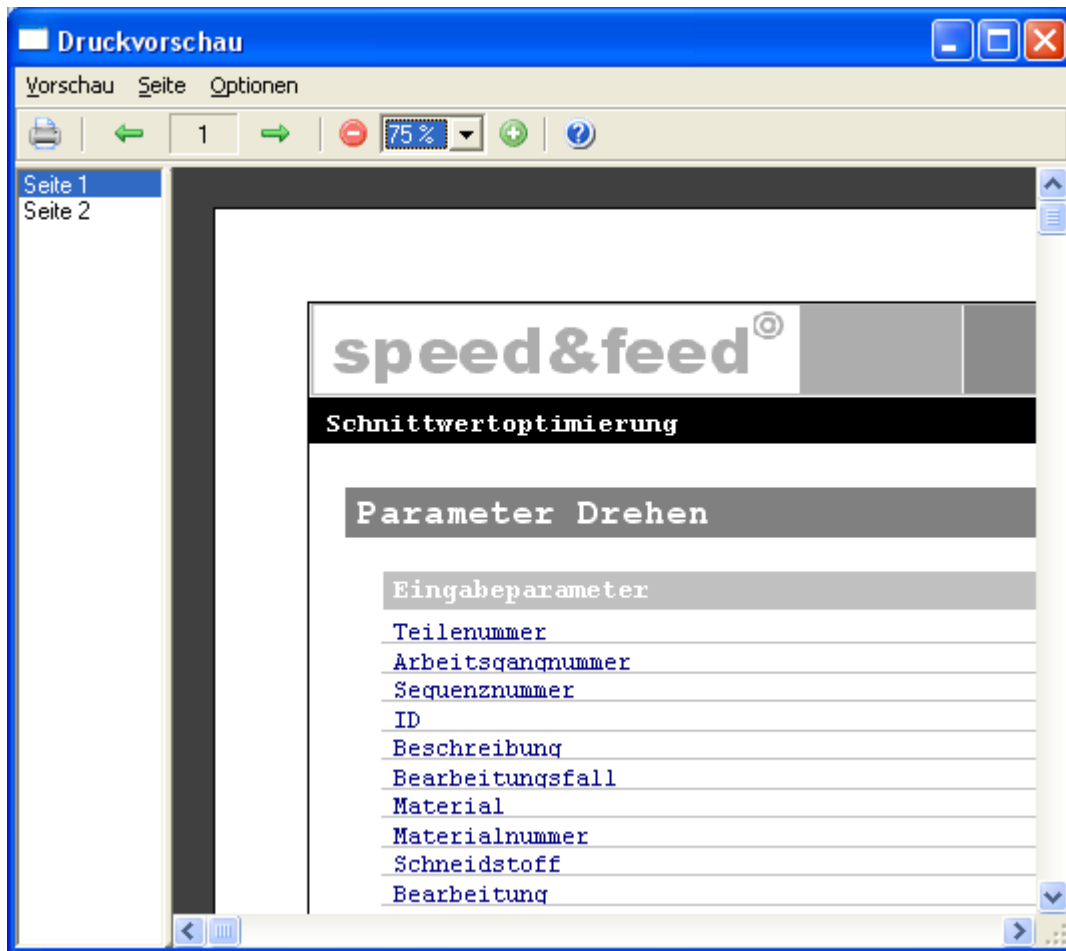

Über die Symbolleiste können Sie die wichtigsten Funktionen der Druckvorschau direkt aufrufen:



Vorschau

Drucken...

Ruft den Windows-Dialog „Drucken“ auf.

**Beenden**

Schließt den Vorschau-dialog.

Seite**Erste Seite**

Eine Seite weiter springen.

Nächste Seite

Zur nächsten Seite springen.

Vorherige Seite

Eine Seite zurück springen.

Letzte Seite

Zur letzten Seite springen.

(-) Zoom


Auswahl einer Zoomstufe - Seitenansicht verkleinern.

(+) Zoom

Auswahl einer Zoomstufe - Seitenansicht vergrößern.


Optionen

Gitter anzeigen

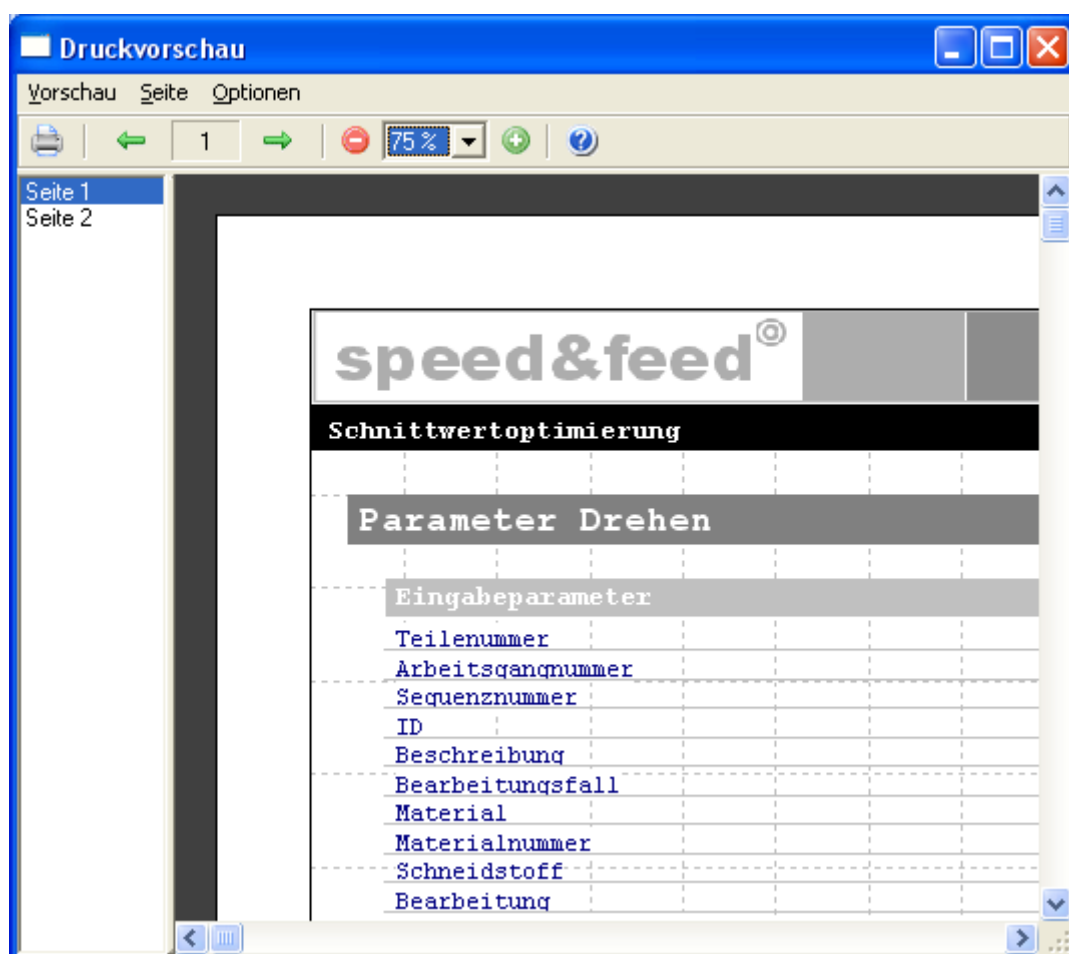

7.17 Materialauswahl nach VDI 3323

Im Dialog *Materialauswahl nach VDI 3323* können Sie auf verschiedene Arten eine Materialauswahl durchführen:

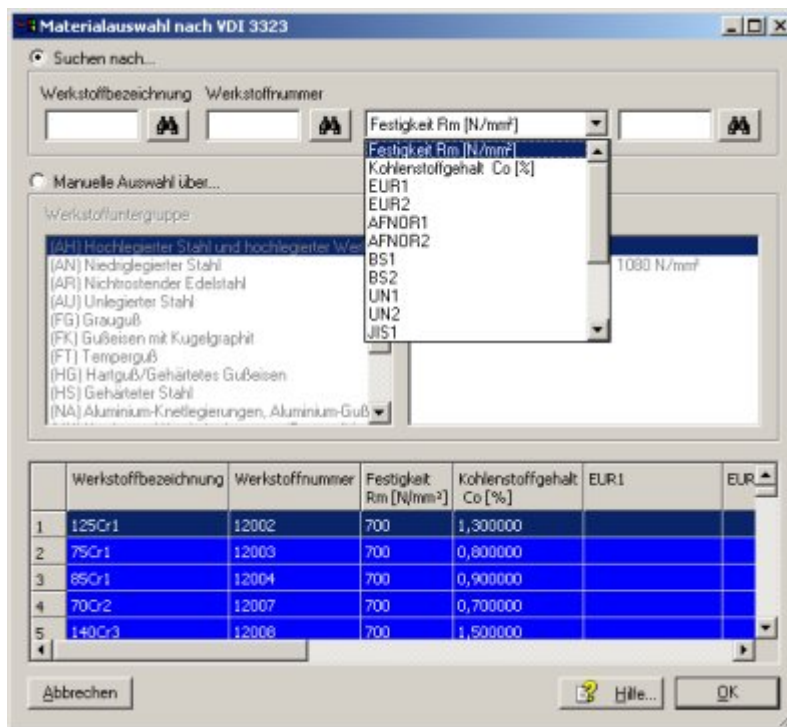

Das im aufrufenden Dialog zuletzt ausgewählte Material wird in der Materialtabelle des Dialogs markiert und angezeigt.

Suche nach...

Werkstoffbezeichnung

Im Feld *Werkstoffbezeichnung* kann eine Werkstoffbezeichnung eingegeben werden. Über die Schaltfläche *Suche* (Fernglassymbol) unmittelbar rechts neben Eingabefeld wird die Suche gestartet.

Das Suchergebnis wird in der Materialtabelle angezeigt. Wird kein Ergebnis gefunden, dann bleibt die Materialtabelle leer.

Werkstoffnummer

Im Feld *Werkstoffnummer* kann eine Werkstoffnummer eingegeben werden. Über die Schaltfläche *Suche* (Fernglassymbol) unmittelbar rechts neben Eingabefeld wird die Suche gestartet.

Das Suchergebnis wird in der Materialtabelle angezeigt. Wird kein Ergebnis gefunden, dann bleibt die Materialtabelle leer.


Suche anhand einer wählbaren Materialeigenschaft

In der Auswahlliste kann eine Materialeigenschaft ausgewählt anhand der gesucht werden soll. Im Feld rechts daneben kann der Wert eingegeben werden, nach dem anschließend gesucht werden soll. Über die Schaltfläche *Suche* (Fernglassymbol) unmittelbar rechts neben dem Eingabefeld wird die Suche gestartet.

Das Suchergebnis wird in der Materialtabelle angezeigt. Wird kein Ergebnis gefunden, dann bleibt die Materialtabelle leer.

Hinweis:

Die Suche bezieht sich immer nur auf den Wert des Eingabefeldes, welches direkt links neben der Suchschaltfläche angeordnet ist. Beispielsweise ist eine Suche mittels *Werkstoffbezeichnung* und *Werkstoffnummer* derzeit noch nicht möglich!

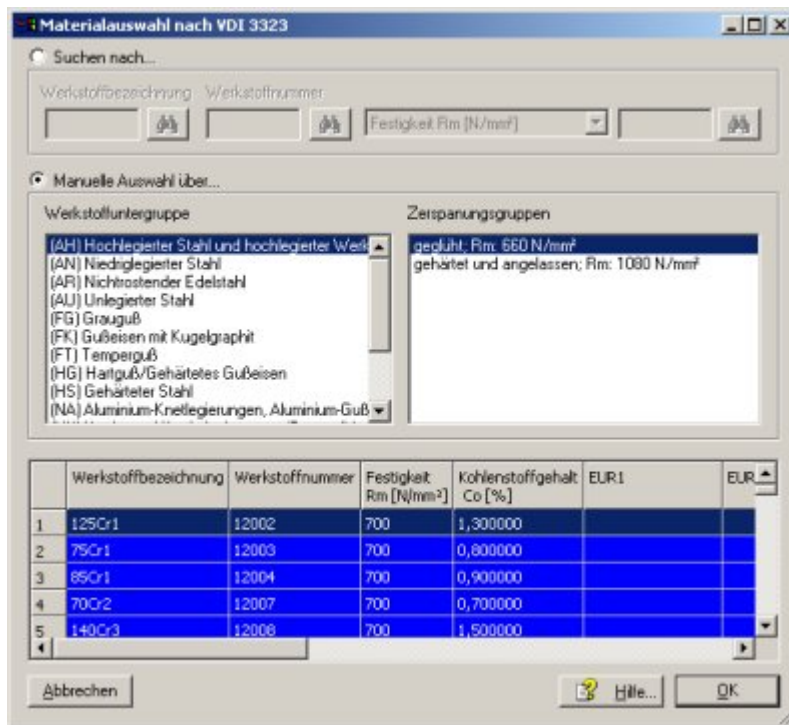

Manuelle Auswahl über...

Zerspanungsgruppen

Die Zerspanungsgruppen sind nach der [VDI 3323](#) farblich nach Materialspezifikation und Eigenschaften eingeteilt.

Werkstoffuntergruppe

Innerhalb der Werkstoffuntergruppe wird nach der Festigkeit eine Materialauswahl in der Materialtabelle angezeigt. Die Sortierung ist Aufsteigend nach der Stoffnummer gewählt.

Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* wird das gewählte Material nicht übernommen. Das vor dem Aufruf des Dialogs gewählte Material bleibt weiterhin erhalten.

Hilfe...

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

OK

Nach dem Drücken der Schaltfläche *OK* wird das gewählte Material übernommen und der Dialog wird geschlossen. Wurde kein Material ausgewählt, dann wird ein entsprechender Hinweis angezeigt und der Dialog wird nicht geschlossen.

Siehe auch:

[Bohren - Seite Bearbeitungsfall](#)

[Bohren mit Gewinde - Seite Bearbeitungsfall](#)

[Drehen - Seite Eingabe](#)

[Fräsen - Seite Bearbeitungsfall](#)


[Kalkulation Blechkonstruktion - Seite Bearbeitungsfall](#)

[Teildaten bearbeiten](#)


[VDI 3323](#)

7.18 Schneidengeometrie DIN/ISO 1832


1. Plattenform:

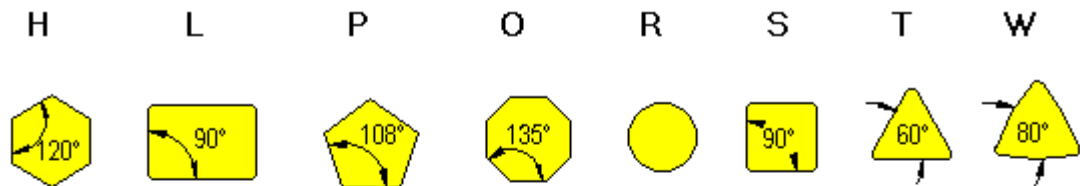


Rhombus:

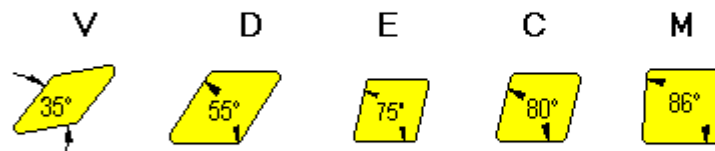

Rhomboid:

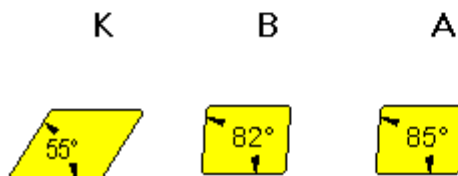

2. Freiwinkel:

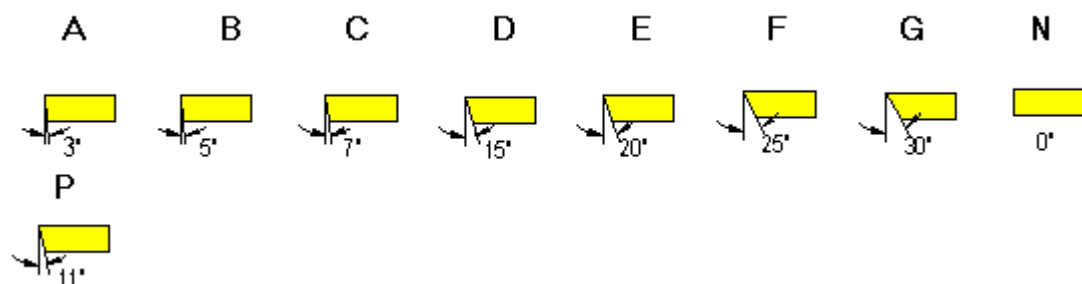


Nicht in der Norm enthaltene Freiwinkel bei denen besondere Angaben notwendigig sind, tragen die Bezeichnung: "O"

3. Toleranzklasse:

Eckenrundung ungerade Seitenzahl:



 Eckenrundung gerade Seitenzahl:




Maße in [mm]

	m +/-	s +/-	d +/-
A	0,005	0,025	0,025
F	0,005	0,025	0,013
C	0,013	0,025	0,025
H	0,013	0,025	0,013
E	0,025	0,025	0,025
G	0,025	0,130	0,025
J	0,005	0,025	0,05-0,15 *
K	0,013	0,025	0,05-0,15 *
L	0,0250	0,025	0,05-0,15 *
M	0,08-0,20 *	0,130	0,05-0,15 *
N	0,08-0,20 *	0,025	0,05-0,15 *
U	0,13-0,38 *	0,130	0,08-0,25 *

* von der Plattengröße abhängig

4. Spanformer, Befestigung

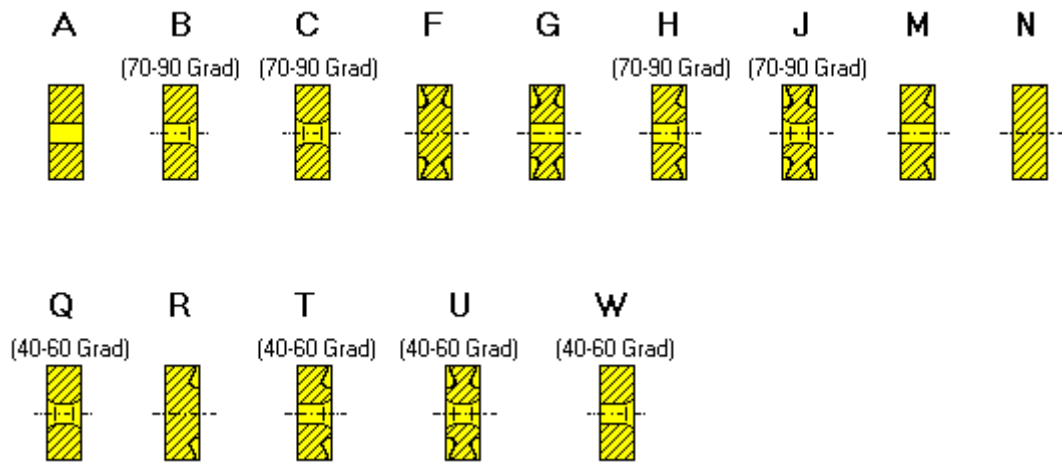

Sonderausführungen werden mit "X" gekennzeichnet.

5. Schneidenlänge:

Maße in [mm]



l	d
06	3,97
09	5,56
11	6,35
16	9,52
22	12,70
27	15,80
33	19,00
44	25,4



l	d
03	3,97
05	5,56
06	6,35
09	9,52
12	12,70
15	15,80
19	19,00
25	25,4



l	d
03	3
05	5
06	6
09	9
12	12
15	15
19	19
25	25


6. Plattenstärke:



	s
02	2,38
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	5,56
06	6,35
07	7,94
08	8,00
09	9,52


7. Schneidenradius:

 Für Radiusplatten



	Eckradius: R
00	scharfkantig
02	0,2
04	0,4
08	0,8
12	1,2
16	1,6
20	2,0
usw.	

 Für Fasenplatten




	Einstellwinkel γ_R
A	45°
D	60°
E	75°
F	85°
P	90°
Z	Sonderausführung

Planschneide



	Freiwinkel der Planschneide α_n
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
Z	Sonderausführung
MO	Rundwendeplatte metrisch
OO	Rundwendeplatte zöllisch

8. Schneidenausführung:



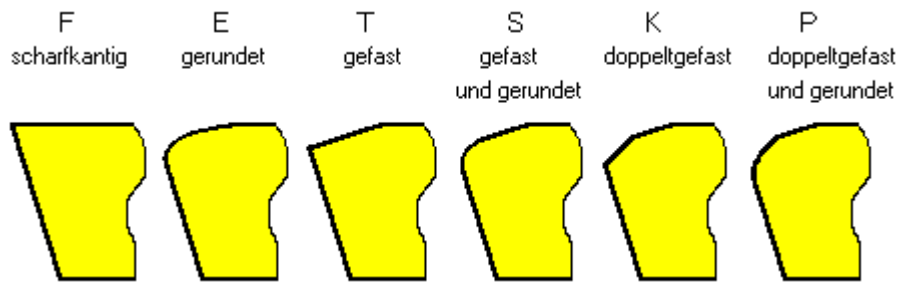


9. Schneidrichtung:

R: nur rechtsschneidend

L: nur linksschneidend

   N: rechts- und linksschneidend



10. Code nach Wahl:

Z.B. Spanstufenbezeichnung.

Keine einheitlichen bzw. vergleichbaren Symbole.


7.19 Schneidstoffauswahl

Die Auswahl *Schneidstoff* zeigt Ihnen aus der Auswahlliste eine Anzahl von Schneidstoffen, die nach der Werkstoff-Schneidstoffkombination ausgewählt werden ([VDI 3323](#) und [DIN / ISO 513](#)). Die gewählte Schneidstoffsorte dient zur Berechnung der Zerspanungsdaten und der Selektion aus dem elektronischen Katalog.

*Die **Hersteller** und die **Schneidstoffbezeichnungen der Hersteller** sind nur ein Hinweis aus deren Katalog und werden nicht zur Berechnung für die Schnittwerte und der Selektion aus dem Elektronischenkatalog verwendet!*

Die Klassifizierung des Schneidstoffs nach Anwendungsbereich wird graphisch als Diagramm (P, M, K) angezeigt. Je nach Auswahl des Schneidstoffs ändert sich somit die graphisch Darstellung der drei Zerspanungsgruppen.


Ausahl Drehen WSP, Fräser WSP, Bohrer WSP (WSP=Wendeschnidplatte)

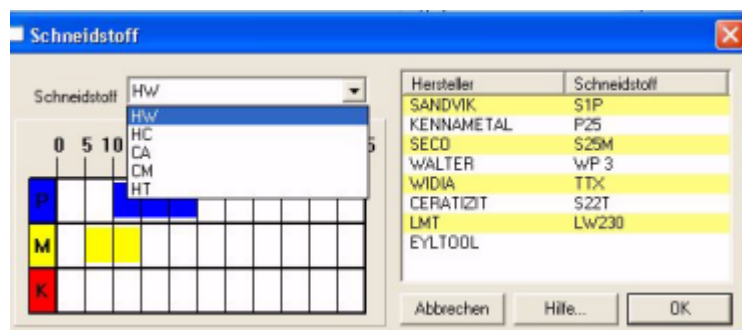

Auswahl Fräser Vollstahl



Auswahl Bohren und Bohren Gewinde

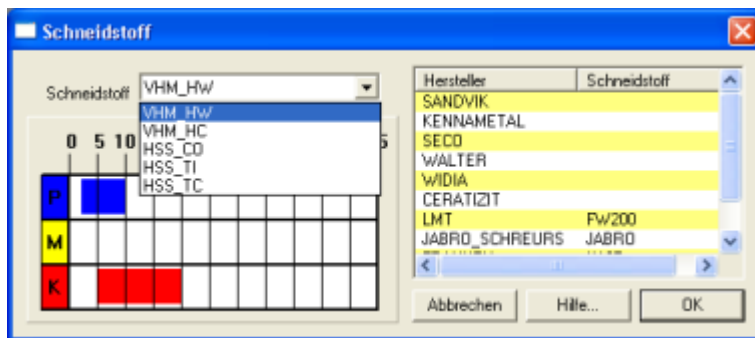**Abbrechen**

Der Dialog wird geschlossen und der ausgewählte *Schneidstoff* wird **nicht** übernommen.

Hilfe...

Über die Schaltfläche *Hilfe...* wird die Hilfeseite zum Dialog *Schneidstoff* aufgerufen.

OK

Der Dialog wird geschlossen und der ausgewählte *Schneidstoff* wird übernommen.

Siehe auch:

[Bohren-Seite Eingabe](#)
[Bohren mit Gewinde-Seite Eingabe](#)
[Drehen-Seite Eingabe](#)
[Fräsen-Seite Eingabe](#)
[VDI 3323](#)
[DIN / ISO 513](#)

7.20 Schneidstoffe nach ISO 513 DIN 4990

Klassifizierung und Anwendung harter Schneidstoffe nach ISO 513 bzw DIN 4990

Anwendung der harten Schneidstoffe zur Zerspaltung (Bezeichnung der Zerspaltungs-Hauptgruppen und der Anwendungsgruppen)

1. Anwendungsbereich und Zweck

Diese internationale Norm legt die Bezeichnung für harte Schneidstoffe, einschließlich der Hartmetalle, Schneidkeramik, Diamant und Bornitrid für die Zerspaltung fest und beschreibt ihre Anwendung.

2. Verweisung auf weitere Normen

Die folgende Norm enthält Festlegungen, die durch Bezugnahme in diesem Text Festlegungen dieser Internationalen Norm darstellen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren die angegebenen Ausgaben gültig. Alle Normen werden überarbeitet, und Parteien, die auf der Basis dieser Internationalen Norm Vereinbarungen treffen, werden ersucht darauf zu achten, die neueste Ausgabe der unten aufgeführten Norm anzuwenden. Mitglieder von IEC und ISO unterhalten Register der jeweils gültigen Internationalen Normen.

3. Bezeichnung

Die Bezeichnung der Anwendungsgruppen für harte Schneidstoffe setzt sich zusammen aus den Kennbuchstaben nach den Tabellen 1 bis 4, gefolgt von einem Trennstrich und der Bezeichnung der Zerspanungs-Hauptgruppe und der Anwendungsgruppe, entsprechend Abschnitt 4 der vorliegenden Norm.

Kennbuchstabe	Hartmetallgruppe
HW	Unbeschichtetes Hartmetall, vorwiegend aus Wolframcarbid (WC).
HT	Unbeschichtetes Hartmetall, vorwiegend aus Titancarbid (TiC) oder Titanitrid (TiN), oder aus beiden. Diese Hartmetalle werden auch Cermet genannt.
HC	Hartmetalle wie oben aufgeführt, jedoch mit Beschichtung.

Tabelle 1: Hartmetalle

Kennbuchstabe	Schneidkeramikgruppe
CA	Oxydkeramik vorwiegend aus Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃).
CM	Mischkeramik auf Basis von Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃) oder anderen Bestandteilen als Oxide.
CN	Nitridkeramik, vorwiegend aus Siliziumnitrid (Si ₃ N ₄)
CC	Schneidkeramik wie oben aufgeführt, jedoch mit Beschichtung.

Tabelle 2: Schneidkeramik

Kennbuchstabe	Diamantgruppe
DP	Polykristalliner Diamant

Tabelle 3: Diamantgruppe

Kennbuchstabe	Bornitridgruppe
BN	Kubisch-kristallines-Bornitrid, (polykristallines Bornitrid)

Tabelle 4: Bornitrid

Zerspanungshauptgruppen	Kurzzeichen	Werkstoffe	Arbeitsverfahren, Arbeitsbedingungen
P Stahl Stahlguß langspanender Temperguß	P 01	Stahl, Stahlguß	Feindrehen, Feinbohren; hohe Schnittgeschwindigkeiten, kleine Spanquerschnitte, hohe Maßgenauigkeit und Oberflächengüte, Schwingungsfreies Arbeiten.
	P 10	Stahl, Stahlguß	Drehen, Kopierdrehen, Gewindeherstellung und Fräsen, hohe Schnittgeschwindigkeiten, kleine bis mittlere Spanquerschnitte
	P 20	Stahl, Stahlguß, langspanender Temperguß	Drehen, Kopierdrehen, Fräsen mittlere Schnittgeschwindigkeiten und Spanquerschnitte, Hobeln bei kleinen Vorschüben.
	P 30	Stahl, Stahlguß, langspanender Temperguß	Drehen, Fräsen, Hobeln, mittlere bis niedrige Schnittgeschwindigkeiten, mittlere bis große Spanquerschnitte, Zerspanen unter ungünstigen Arbeitsbedingungen.
	P 40	Stahl, Stahlguß mit Sandeinschlüssen und Lunkern	Drehen, Hobeln, Stoßen, niedrige Schnittgeschwindigkeiten, große Spanquerschnitte
	P 50	Stahl, Stahlguß mittlerer oder niedriger Festigkeit, mit Sandeinschlüssen und Lunkern	Für Bearbeitung, bei der ein sehr zäher Schneidstoff erforderlich ist: Drehen, Hobeln, Nutenfräsen, kleine Schnittgeschwindigkeiten, große Spanquerschnitte, große Spanwinkel möglich bei ungünstigen Arbeitsbedingungen und Bearbeitung auf Automaten.
Zerspanungshauptgruppen	Kurzzeichen	Werkstoffe	Arbeitsverfahren, Arbeitsbedingungen
M Stahl Manganstahl austenitische Stähle Automatenstahl Stahlguß Gußeisen leg. Gußeisen sphärolitisches Gußeisen Temperguß Nichteisenmetalle	M 10	Stahl, Stahlguß, Manganhartstahl, Gußeisen, legiertes Gußeisen	Drehen, mittlere bis hohe Schnittgeschwindigkeiten. Kleine bis mittlere Spanquerschnitte.
	M 20	Stahl, Stahlguß, austenitische Stähle, Manganhartstahl, Gußeisen	Drehen, Fräsen. Mittlere Schnittgeschwindigkeiten und Spanquerschnitte.
	M 30	Stahl, Stahlguß, austenitische Stähle, Gußeisen, hochwarmfeste Legierungen	Drehen, Fräsen, Hobeln. Mittlere Schnittgeschwindigkeiten, mittlere bis große Spanquerschnitte.
	M 40	Automatenweichstahl, Stähle niedriger Festigkeit, Nichteisenmetalle und Leichtmetalle	Drehen, Abstechen, besonders auf Automaten.

Zerspanungs- hauptgruppen	Kurzzei- chen	Werkstoffe	Arbeitsverfahren, Arbeits- bedingungen
K Gußeisen kurzspanender Temperguß Kokillenhartguß NE-Metalle Stahl niedriger Festigkeit gehärteter Stahl Kunststoffe Holz Nichtmetalle	K 01	Gußeisen hoher Härte, Kokillen-Hartguß mit Härte über 85 Shore, Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumgehalt, gehärteter Stahl, stark verschleißend wirkende Kunststoffe, Hartpapier, keramische Werkstoffe.	Drehen, Schlichtaußendrehen, Innendrehen, Fräsen, Schaben.
	K 10	Gußeisen mit $HB \geq 220$, kurzspanender Temperguß, gehärteter Stahl, siliziumhaltige Aluminiumlegierungen, Kupferlegierungen, Kunststoff, Glas, Hartgummi, Hartpapier, Porzellan, Gestein	Drehen, Fräsen, Bohren, Innendrehen, Räumen, Schaben.
	K 20	Gußeisen mit $HB \leq 220$, Nichteisenmetalle: Kupfer, Kupfer-Zink-Legierung, Aluminium.	Drehen, Fräsen, Hobeln, Innendrehen, Räumen, wenn eine sehr hohe Zähigkeit des Hartmetalls erforderlich ist.
	K 30	Gußeisen niedriger Härte, Stahl niedrigerer Festigkeit, Schicht-hölzer.	Drehen, Fräsen, Hobeln, Stoßen, Nutenfräsen, bei ungünstigen Arbeitsbedingungen große Spanwinkel möglich.
	K 40	Weichhölzer oder Harthölzer, Nichteisenmetalle	Drehen, Fräsen, Hobeln, Nutenfräsen, bei ungünstigen Arbeitsbedingungen große Spanwinkel möglich.

Tabelle 5: Klassifizierung harter Schneidstoffe nach Anwendungsbereich

7.21 Sprache

Über den Dialog *Sprache wählen* kann **speed&feed** zwischen den beiden Sprachen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden.



Abbrechen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Abbrechen* wird **speed&feed** weiterhin der vorher eingestellten Sprache angezeigt.

Hilfe

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

OK

Nach dem Drücken der Schaltfläche *OK* wird **speed&feed** in der entsprechend gewählten

Sprache angezeigt.

Hinweis

Die Hilfeseiten und das Benutzerhandbuch sind derzeit nur in der Sprache Deutsch verfügbar.

7.22 Über speed & feed

Der Dialog ist über den Menüpunkt

Hilfe / **Über speed&feed...**

erreichbar.

Der Dialog *Info über speed&feed* enthält Informationen über Ihre aktuelle **speed&feed** Software. Folgende Punkte werden hier angezeigt:

- Copyright
- Version Ihrer **speed&feed** Software sowie das entsprechende Erstellungsdatum
- Kontaktdaten der Firma **speed&feed**:
 1. Anschrift
 2. Telefon
 3. Telefax
 4. E-Mail
 5. URL der Website
- Benutzerinformationen
- Systemspeicher
- Laufwerke



OK

Nach dem Drücken der Schaltfläche *OK* wird der Dialog wieder geschlossen.

Reiter **Benutzer**

Hier werden folgende Informationen angezeigt:

- Lokaler Name - Ihr Anmeldename am PC
- Netzwerkname - Ihr Anmeldename am Netzwerk
- Computername - Der Name Ihres PC's

Reiter **Systemspeicher**

Hier werden folgende Informationen angezeigt:

- Physikalischer Speicherplatz - jeweils insgesamt, davon frei und in Prozent
- Virtueller Speicherplatz - jeweils insgesamt, davon frei und in Prozent
- Größe der Swap-Datei - jeweils insgesamt, davon frei und in Prozent

Reiter **Laufwerke**

Hier werden folgende Informationen angezeigt:

- Temporäres Laufwerk - jeweils die Gesamtkapazität des Laufwerks und die noch freie Kapazität des Laufwerks
- Laufwerk aus dem **speed&feed** gestartet wird - jeweils die Gesamtkapazität des Laufwerks und die noch freie Kapazität des Laufwerks

7.23 Was ist neu


Der Dialog *Was ist neu...* wird entweder beim Starten der **speed&feed** Software automatisch angezeigt oder kann über den Menüpunkt

Hilfe / **Was ist neu...**

aufgerufen werden.

Hinweis

Der Auswahlmöglichkeit *Immer anzeigen* kann nur dann genutzt werden, wenn der Dialog beim Starten der **speed&feed** Software angezeigt wird. Wird der Dialog über den entsprechenden Menüpunkt aufgerufen, dann wird diese Auswahlmöglichkeit nicht angezeigt!

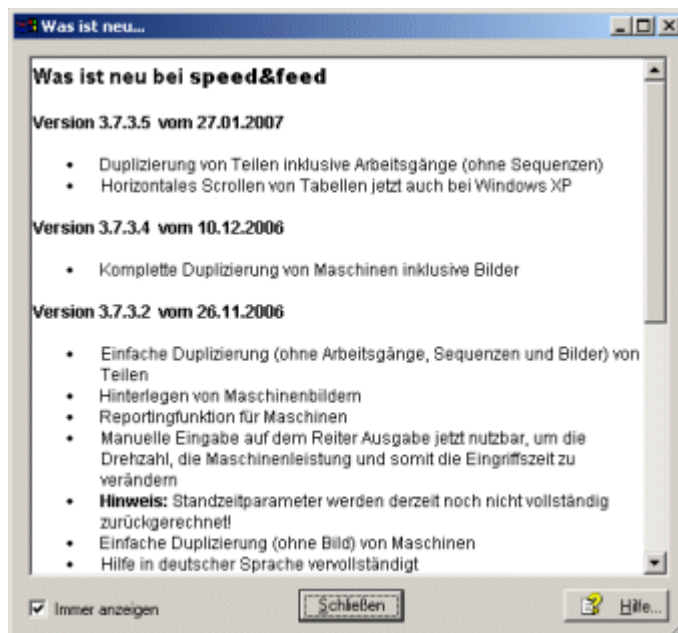

Immer anzeigen

Wird bei Immer anzeigen ein Haken gesetzt, dann wird der Dialog *Was ist neu...* bei jedem Start der **speed&feed** Software erneut angezeigt.

Wird der Haken nicht gesetzt, wird der Dialog nicht mehr beim Starten der **speed&feed** Software angezeigt.

Schließen

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Schließen* wird der Dialog geschlossen.

Hilfe

Nach dem Drücken der Schaltfläche *Hilfe* wird die entsprechende Hilfeseite für diesen Dialog angezeigt.

7.24 Auszug VDI 3323

Auszug aus der VDI - Norm 3323

1. Zweckbestimmung und Abgrenzung

Die Anwendung von Hartschneidstoffen wird in den Normen nach Abschnitt 2.1 beschrieben. Um die außerordentlich vielseitigen Einsatzmöglichkeiten moderner Hartschneidstoffe aber umfassender zu beschreiben, werden mit der vorliegenden VDI-Richtlinie weitere Kommunikationshilfen festgelegt, die diese Normen ergänzen.

Dazu werden die zerspanenden Werkstoffe und die spanhebenden Bearbeitungsverfahren gegliedert und mit Kennbuchstaben versehen. Damit kann die Anwendungseignung einzelner Schneidstoffsorten mit Hilfe von Anwendungsdiagrammen unter Beachtung festgelegter Regeln in Form von Tabellen und Datensätzen umfassend und einheitlich beschrieben werden.

Schneidstofftabellen dienen der Sortenübersicht, beispielsweise in Katalogen von Herstellern. Schneidstoffdatensätze, nach der Definition in Abschnitt 8, werden zur Beschreibung der Anwendungseignung einzelner Hartschneidstoffsorten verwendet.

Der Begriff Hartschneidstoffe umfaßt alle Schneidstoffe für die Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide mit Ausnahme von Schnellarbeitsstahl. Die Hartschneidstoffe werden überwiegend in Form von Schneidplatten eingesetzt. Trotzdem kann auch für andere Schneidkörper, beispielsweise für Voll-Hartmetall-Bohrer, die Anwendungseignung von Hartschneidstoffen in der gleichen Weise beschrieben werden.

Diese VDI-Richtlinie enthält außer allgemeinen Hinweisen auf die Anwendungseignung keine Besonderen Angaben über das Leistungsvermögen von Hartschneidstoffen. Prüfung und Bewertung der Bruchsisicherheit von Hartschneidstoffen bei "Drehen im unterbrochenen Schnitt" werden in der Richtlinie VDI 3324 beschrieben. Angaben zur Verschleißprüfung von Drehwerkzeugen sind in ISO 3685 enthalten.

Hartschneidstoffe werden in einer Vielzahl von geometrischen Formen eingesetzt. Diese stehen mit den Hartschneidstoffen in enger Wechselbeziehung. Deshalb wird die Berücksichtigung der entsprechenden Normen nach Abschnitt 2.1 empfohlen.

2. Mitgeltende Regelwerke

2.1 Grundlegende Normen

DIN/ISO 513: Anwendung der harten Schneidstoffe zur Zerspanung. Bezeichnung der Zerspanungs-Hauptgruppen und der Anwendungsgruppen (Juni 1992).

ISO/TR 11255: Applicability of hard cutting materials for machining by chip removal

Additional information. (März 1994)

[ISO 1832](#):1991: Indexable inserts for cutting tools - Designation

ISO/DIS 10910.2: Classification and designation of approximate chip control zones for indexable inserts with chipbreakers (Februar1994).

2.2 Weitere Regelwerke

ISO 3685:1975: Tool-life testing with single point turning tools.

VDI 3324: Leistendrehtest

3. Hartschneidstoffe

Hartschneidstoffe (harte Schneidstoffe) umfassen Hartmetalle (einschließlich der sog. Cermets), Schneidkeramik, Diamant und Bornitrid, die in [DIN/ISO 513](#) behandelt werden. Die Normbezeichnungen für die Zerspanungs-Hauptgruppen und Anwendungsgruppen, denen die Hartschneidstoffe zugeordnet werden, sind dort festgelegt.

4. Werkstück-Werkstoffe

4.1 Werkstoffgruppen

Die zu zerspanenden Werkstück-Werkstoffe werden nach ihrem Verhalten bei der spanabhebenden Bearbeitung gegenüber den Hartschneidstoffen in 6 Werkstoffgruppen eingeteilt und, wie in Tabelle 1 gezeigt, mit einem **Kennbuchstaben und einer Kennfarbe bezeichnet**.

Tabelle 1: Werkstoffgruppen mit ähnlichem Zerspanungsverhalten

Kennbuchstabe	Kennfarbe	Werkstoffgruppe
A	blau	Stahl: Alle arten von Stahl und Stahlguß, mit Ausnahme von nichtrostendem Stahl mit austenitischem Gefüge.
R (R)	gelb (gelb)	Nichtrostender Stahl: (Nichtrotender Stahl) nichtrostender austenitischer und austenitisch / ferritischer Stahl und Stahlguß.
F	rot	Gußeisen: Grauguß, Gußeisen mit Kugelgraphit, Temperguß
N	grün	NE-Metalle: Aluminium und übrige Nicht-Eisen-Metalle Nichtmetallische Werkstoffe
S	orange	Schwerzerspanbare Werkstoffe... warmfeste Speziallegierungen auf der Basis von Eisen, Nickel, KobaltTitan und Titanlegierungen
H	weiss	Harte Werkstoffe: gehärteter Stahl, gehärtete Eisengußwerkstoffe, Hartguß

Merke:

Die Kennbuchstaben beziehen sich auf die hier festgelegten Werkstoffgruppen und stimmen nicht mit den Zerspanungs-Hauptgruppen (P, M, K) der [DIN/ISO 513](#) überein.

Merke:

Die Kennfarben beziehen sich auf die hier festgelegten Werkstoffgruppen und stimmen nicht

mit den Kennfarben (blau, gelb, rot) der [DIN/ISO 513](#) überein.

4.2 Werkstoff-Untergruppen

Die Werkstoffgruppen werden nach Tabelle 2 in Werkstoff-Untergruppen unterteilt, wobei ebenfalls Kennbuchstaben festgelegt sind, die bei Bedarf verwendet werden können.

Tabelle 2: Unterteilung der Werkstoffgruppen der zu zerspanenden Werkstoffe

Werkstoffgruppe	Werkstoff-Untergruppe	Werkstück-Werkstoff	Brinell-HärteHB	fd. Nr.
A	AU	Unleg.St. u. Stahlguß ca. 0,15% C	125	01
		ca. 0,45% C gegl.	190	02
		ca. 0,45% C verg.	250	03
		ca. 0,75% C gegl.	270	04
		ca. 0,75% C verg.	300	05
	AN	Niedrig leg. St. und Stahlguß gegl.	180	06
		vergl.	275	07
		vergl.	300	08
		vergl.	350	09
	AH	Hochleg. Stahl und hochleg. Werkzeugstahl und Stahlguß gegl. gehärtet und angelassen	200	10
			325	11
	AR	Nichtrostender Stahl und Stahlguß ferritisch/martensitisch gegl.	200	12
		martensitisch vergl.	240	13
R	RR	Nichtrostender Stahl und Stahlguß austenitisch abgeschreckt	180	14
F	FG	Grauguß perlisch/ferritisch	180	15
		perlisch/martensitisch	260	16
	FK	Gußeisen mit Kugelgraphit ferritisch	160	17
		perlisch	250	18
	FT	Temperguß ferritisch	130	19
		perlisch	230	20
N	NA	Aluminium-Knetlegierung nicht aushärtbar	60	21
		aushärtbar	100	22
	NA	Aluminium-Gußleg. 12% Si, nicht aushärtbar	75	23
		12% Si, aushärtbar	90	24
		> 12% Si, nicht aushärtbar	130	25
	NK	Kupfer und Kupferlegierungen (Bronze/Messing) Automatenlegierung Pb > 1%	110	26
		Messing, Rotguß	90	27
		Bronze, bleifreies Kupfer u. Elektrolytkupfer	100	28
	NN	Nichtmetallische Werkstoffe Duroplaste, Faserverstärkte Kunststoffe		29
		Hartgummi		30
S	SW	Warmfeste Legierungen Fe-Basis gegl. ausgehärtet	200	31
			280	32
		Ni- oder Co-Basis gegl. ausgehärtet	250	33
			350	34
		gegossen	320	35
	ST	Titanlegierung Reintitan	Rm 400 N/mm ²	36
		Alpha + Beta-Legierungen	Rm 1050 N/mm ²	37
H	HS	Gehärteter Stahl gehärtet und angelassen	HRC 55	38
	HG	gehärtet und angelassen	HRC 60	39
		Hartguß Gehärtetes Gußeisen gegossen	400	40
		gehärtet und angelassen	HRC 55	41

A	Stahl
R	Nichtrostender Stahl
F	Gußeisen
N	NE-Metalle
S	Schwerzerspanbare Werkstoffe...
H	Harte Werkstoffe


4.3 Zerspanungsgruppen

Innerhalb der Werkstoff-Untergruppen wird weiter nach chemischer Zusammensetzung, Gefügeausbildung und/ oder Härte unterschieden. Die entsprechenden Zerspanungsgruppen werden in Tabelle 2 mit fortlaufenden Nummern bezeichnet.

5. Anwendungsbereiche

Werkzeugschneiden werden in den einzelnen Werkstoffgruppen unterschiedlich beansprucht. Beispielsweise treten bei der Stahlbearbeitung (Werkstoffgruppe A) starke thermische Belastungen auf, bei der Hartbearbeitung (Werkstoffgruppe H) dagegen Kantenbelastung und Abrasion. Für die Werkstoffgruppen werden auf der Grundlage des Drehens Anwendungsdiagramme festgelegt, die die Abhängigkeit von den Bearbeitungsbereichen und den Arbeitsbedingungen wiedergeben. Die Hartschneidstoffsorten werden darin durch die Zähigkeitszahl angesprochen, die den Anwendungsgruppen nach [DIN/ISO 513](#) entspricht.

Die Anwendungsdiagramme für die 6 Werkstoffgruppen nach Abschnitt 4.1 sind in den Bildern 1 a bis f dargestellt.

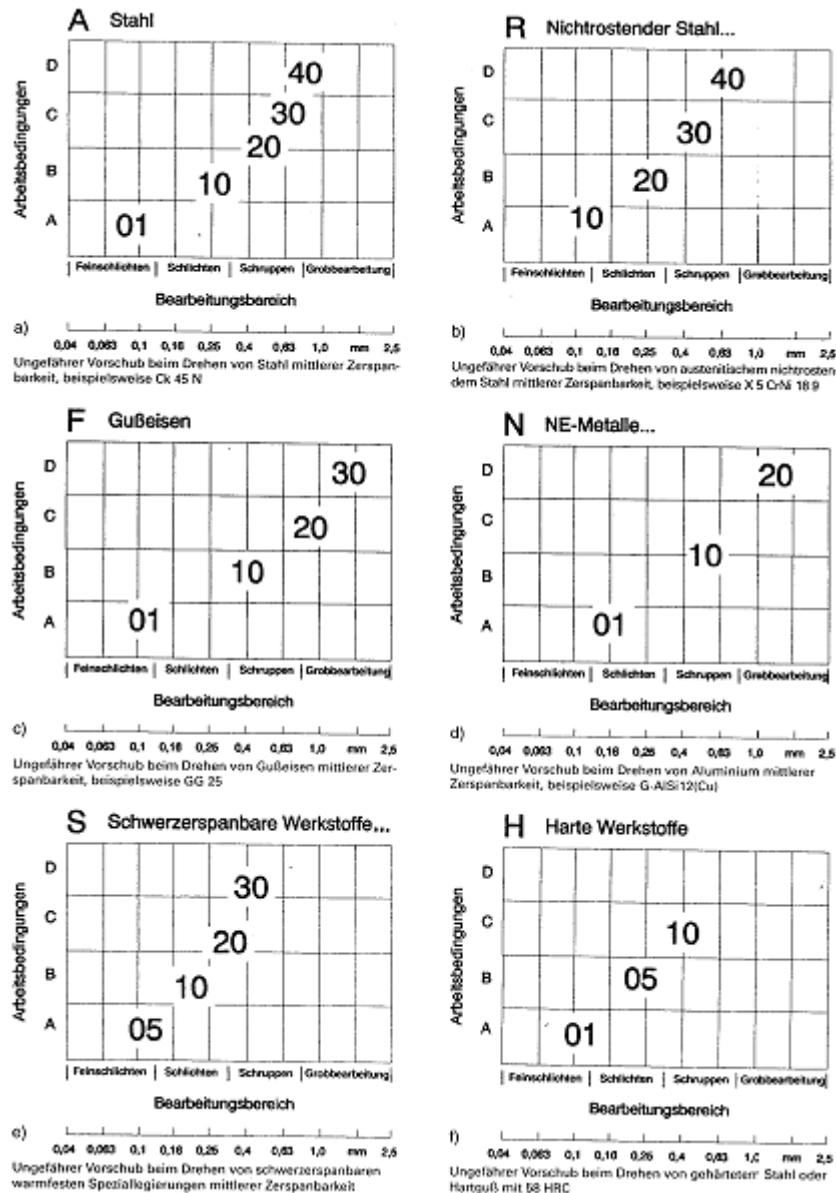

Die Arbeitsbedingungen beim Drehen bestimmen die dynamischen Belastungen der Schneide. Sie sind von der Vorbearbeitung, den Schnittunterbrechungen und der Stabilität von Werkstück, Einspannung und Maschine abhängig und werden nach ISO/TR 11255 mit den Kennbuchstaben A bis D bezeichnet. Dabei bedeutet A geringe dynamische Belastung, wie sie beim Drehen im glatten Schnitt unter stabilen Bedingungen und ohne Guß- oder Schmiedehaut vorliegt. Dagegen bezieht sich D auf das Drehen im stark unterbrochenen Schnitt unter schwierigen und wenig stabilen Bedingungen. Die Arbeitsbedingungen B und C entsprechen mittleren Verhältnissen, die beim Kopierdrehen bzw. bei leichten Schnittunterbrechungen vorliegen.

In den Anwendungsdiagrammen nach den Bildern 1a bis 1f kann der Bearbeitungsbereich mit Hilfe des ungefähren Vorschubs abgeschätzt werden. Dieser bezieht sich auf mittlere Zerspanungsbedingungen in der jeweiligen Werkstoffgruppe. Zu berücksichtigen ist, daß die geometrische Gestaltung der Schneidplatten einen erheblichen Einfluß auf das Zähigkeitsverhalten hat.

Die einzelnen Hartschneidstoffsorten werden je nach Zähigkeit und Verschleißwiderstand in bestimmten Anwendungsbereichen eingesetzt, die unter Bezugnahme auf die entsprechende Werkstoffgruppe mit einer oder mehreren Zähigkeitszahlen aus den Bildern 1a bis f bezeichnet werden. Dabei können nach [DIN/ISO 513](#) auch Zwischenwerte mit der Endziffer 5 verwendet werden.

7.25 FAQ (Frequently Asked Questions)

Hier werden die wichtigsten und von Anwendern häufig gestellten Fragen beantwortet.

Zur Zeit sind leider keine Einträge vorhanden.

7.26 Bild vergrößern

Im Dialog *Bild vergrößern...* können Sie auf verschiedene Arten ein zuvor ausgewähltes Bild vergrößert oder auch verkleinert anzeigen.

Dropdown-Liste

Hier kann man aus einer Liste von 5 bis 500 Prozent auswählen. Je nach Auswahl wird das Bild entsprechend um x-Prozent vergrößert oder verkleinert angezeigt.

- Schaltfläche


Durch das Klicken der Schaltfläche wird das Bild um eine Stufe in der Auswahlliste (siehe Dropdown-Liste) verkleinert dargestellt.

+ Schaltfläche


Durch das Klicken der Schaltfläche wird das Bild um eine Stufe in der Auswahlliste (siehe Dropdown-Liste) vergrößert dargestellt.

Schaltfläche "Original Bildgröße"


Beim Klicken auf diese Schaltfläche wird das Bild in seiner ursprünglichen Größe und unverzerrt angezeigt.

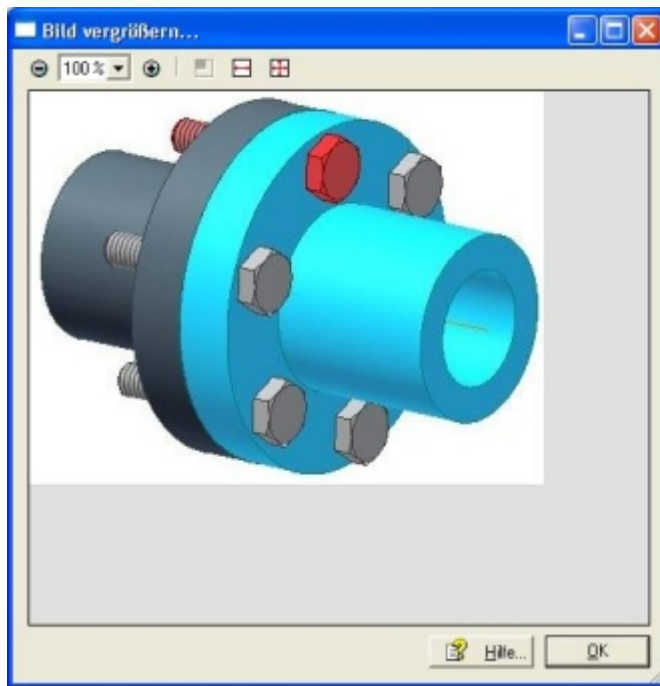**Schaltfläche "Bildgröße horizontal anpassen"**

Beim Klicken auf diese Schaltfläche wird das Bild in seiner Größe horizontal an die Größe des Dialogfensters angepasst. Das Bild kann dadurch entsprechend verzerrt dargestellt werden.

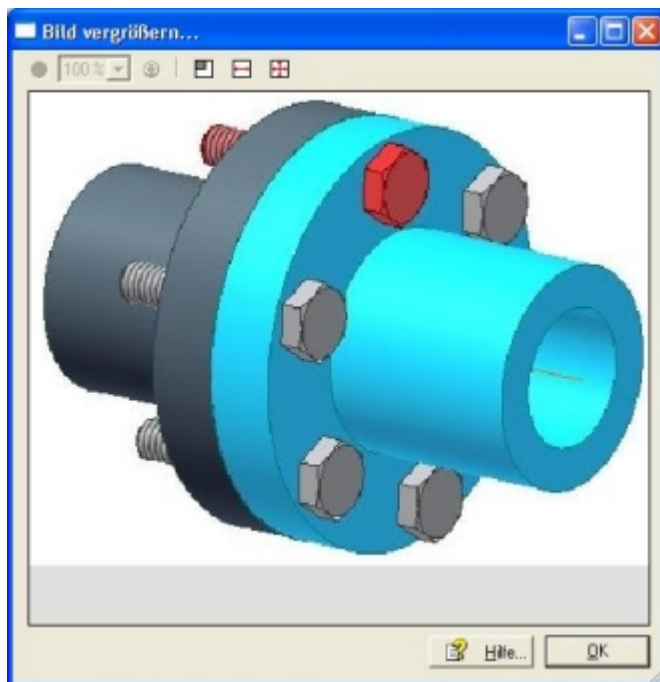**Schaltfläche "Bildgröße horizontal und vertikal anpassen"**

Beim Klicken auf diese Schaltfläche wird das Bild in seiner Größe horizontal und vertikal an die Größe des Dialogfensters angepasst. Das Bild kann dadurch entsprechend verzerrt dargestellt werden.

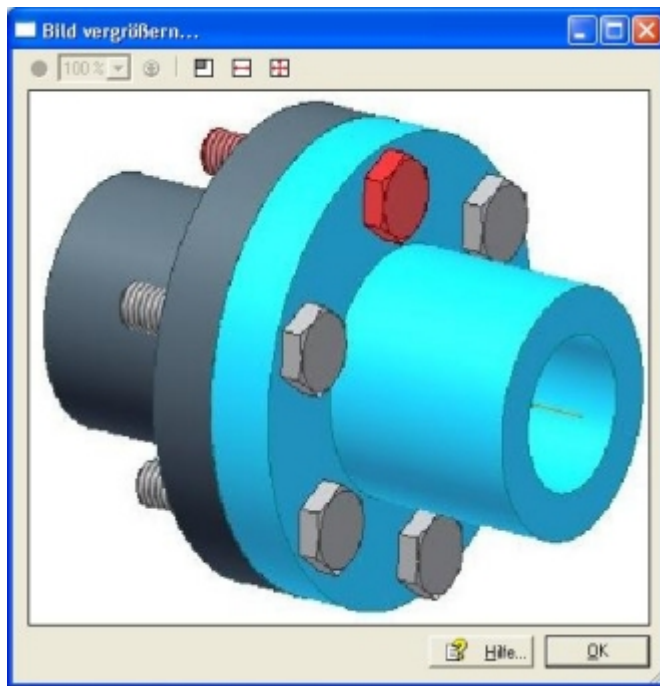**Hilfe...**

Über die Schaltfläche *Hilfe...* wird die Hilfeseite zum Dialog *Bild vergrößern...* aufgerufen.

OK

Der Dialog wird geschlossen.

Index

- A -

Alle 54, 168
Alle Hersteller 167
Ändern 133, 169, 178
Anwender 216
ap 37
Arbeiten 10
Arbeitsgang 139, 140, 142, 143, 164, 165
Arbeitsgang ändern 143
Arbeitsgang hinzufügen 143
Arbeitsgang löschen 143
Arbeitsgangbilder 189
Arbeitsgangnr. 146
Arbeitsgangnummer 157, 165
Artikel 187
Artikelnummer 187
Ausgabe 49, 70, 92
Ausgabe Bohren 116
Ausgabe Gewinde 117
Ausgabe Kostenauflösung 120
Außenbearbeitung 39
automatisch 54

- B -

Backup 188
Baumnavigation 132
Bearbeiten 149
Bearbeitungsfall 59, 80, 100
beliebig 168
Benutzer 208
Benutzeroberfläche 9
Berechnungsdatensatz 164
Berechnungsergebnisse 70, 72
Berechnungsparameter 184
Berechnungstabelle 161
Berechnungswerte 131, 132
Beschreibung 135, 145, 146, 149, 150, 193
Bild 145, 187
Bild importieren 135

Bild löschen 135
Bild vergrößern 135, 143
Blechkonstruktion 119
Bohren 77, 93, 193
Bohren mit Gewinde 98, 193

- C -

CSV-Export 178

- D -

Darstellung auswählen 168
Daten zuordnen 157
Datenaustausch 189
Datenbankfilter 54
Datenbankschnittstelle 165
Datenblatt 187
Datensätze übernehmen 143
Datensicherung 188
Datentrennzeichen 189
Datentrennzeichen für Datenaustausch per Textdatei 189
DB 39, 61, 82, 105
Deutsch 207
Dezimalkomma 189
Dezimalpunkt 189
Dezimaltrennzeichen 189
Drehen 10, 12, 20, 25, 29, 33, 50, 193
Drehmoment 172
Drucken 140, 142, 193
Druckvorschau 140, 193
duplizieren 139, 165, 177, 183

- E -

Eigenschaften 187
Einführung 8
Eingabe 12, 20, 25, 29, 33, 64, 87, 106
Eingabe Herstellerwerte 124
Eingabe Teilebeschreibung 126
Eingriffssituation 68, 89, 110
Einspannung zwischen den Spitzen 38
Emulsion 172
Englisch 207
Erste Seite 193

Exponenten 184

- F -

f 37

FAQ 216

fein 37

fein fein 37

Festigkeit 197

Filter 54

Filter einstellen 54

Filtereinstellungen 54

Fliegende Einspannung 38

Fragen 216

Fräsen 56, 71, 72, 193

Freiflächenverschleiß 50, 71, 93

- G -

Ganzzahl 189

gemittelte Rauhtiefe 19

Geschäftsbedingungen 2

Gewichtsausgabe G 124

Gewindeart 24

Gewindedrehen 20

Gitter anzeigen 193

grob 37

- H -

Häufig gestellte Fragen 216

Hersteller 165, 167, 172, 187, 203

Herstellkosten 163

Hinweis 124

Hinzufügen 133, 169, 178

HTML-Export 178

- I -

ID 146, 193

Importdateien 189

Innenbearbeitung 39

Installation 6

- K -

Kalkulation 119, 143, 161

Kalkulationsdetails 143, 163

Kalkulationszuschlag 172

Katalog 187

Keilrillenstechen 25

Kohlenstoffgehalt 197

Kommentar 172

Kontextmenü 178

Kostendaten 129

Kurzbeschreibung 165

- L -

Laufwerke 208

Leistung 172

Letzte Seite 193

Lizenzvereinbarungen 2

Lohnstrukturkosten 148

Löschen 133, 164, 169, 174, 178

- M -

manuell 163

Manuelle Auswahl 197

Manuelle Eingabe 50, 71, 93

Maschine 142, 146, 174, 176, 177

Maschine auswählen 146

Maschine verwenden 146

Maschinen ID 172

Maschinenart 172

Maschinenauswahl 42, 69, 91, 116

Maschinenbilder 189

Maschinendaten 169, 172, 177

Maschineneingriffzeit 143

Maschinen-ID 177

Maschinenkosten 143, 172

Maschinentyp 172

Maschinenverfahrzeit 156

Maschinenzeit 42

Material 54, 184

Materialauswahl 197

Materialnummer 54

Materialstärke S 124

maximale Drehzahl 172
maximaler Vorschub 172
Merkmale 165
metrisch 24
minimale Drehzahl 172
minimaler Vorschub 172
mittel 37
Mittelrauhwert 19

- N -

Nächste Seite 193
Navigationsbaum 149
Nebenzeit 156

- O -

Optionen 142

- R -

Ra 19, 37
Rauhtiefe 19
Rt 19
Rundgewinde 24
Rz 19

- S -

Schneidstoff 54, 184, 203
Schneidstoffe 187
Schnittgeschwindigkeit 50, 71, 93
Schraubengewinde 24
Schritt 1 188
Schritt 2 188
Sequenz 139, 140, 142, 143, 149, 150, 157, 164, 165
Sequenz ändern 143
Sequenz hinzufügen 143
Sequenz löschen 143
Sequenznummer 149, 150, 157, 165
Span- zu Spanzeit 172
Spandigramm 37
Splash-Fenster 189
Sprache 207
Standzeit 50, 71, 93

Stechen axial 29
Stechen radial 33
Stoffnummer 54
Suchen 140, 197
Suchen nach 197
Summe der Kosten 143
Systemspeicher 208
Systemvoraussetzungen 6

- T -

Tabellenansicht 132
Teil 131, 133, 135, 139, 140, 142, 143, 145, 161, 163, 164
Teil auswählen 143
Teilbilder 189
Teilebaum 174, 176
Teilebeschreibung 131
Teilenmmer 145
Teilenummer 131, 135, 139, 157
Teilverknüpfung 176
Teilsuche 142
Tischdrehzeit 156
Trapetzwende 24
Typ 146

- U -

Über speed & feed 208
Übersicht 10, 131

- V -

VDI 3323 197
Verfahren 132, 149
Verknüpfung 164, 174
Vorherige Seite 193
Vorschub 50, 71, 93

- W -

Was ist neu 3, 209
Werkstoffbezeichnung 197
Werkstoffgruppen 197
Werkstoffnummer 197
Werkstück labil 66

Werkstück stabil 66
Werkstückinformation 38, 66
Werkzeug labil 67
Werkzeug stabil 67
Werkzeuganfahzeit 156
Werkzeugaufnahme 172
Werkzeugdaten 51, 73, 94, 118, 178
Werkzeuge 132, 183, 187
Werkzeuginformation 39, 67
Werkzeugkosten 143
Werkzeugnummer 183
Werkzeugtyp 178
wichtigsten für Übergabe 168
Wiederholungen 149, 150
Wirkungsgrad 172

- Z -

Zerspanung 187
Zerspanungsgruppen 197
Zielverzeichnis 188
Zip 188
zoll 24
Zoom 193
Zustand 172